

万载投资发展集团有限公司
江西省万投油品贸易有限公司布城加油站新建项目

安全验收评价报告

江西伟灿工程技术咨询有限公司

APJ—（赣）—008

二〇二五年六月

万载投资发展集团有限公司

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站新建项目

安全验收评价报告

评价机构名称：江西伟灿工程技术咨询有限责任公司

资质证书编号：APJ-(赣)-008

法定代表人：李金华

评价负责人：沈卫平

技术负责人：刘宇澄

2025 年 6 月

评 价 人 员

	姓 名	专 业	资格证书号	从业登 记编号	签 字
项目负责人	沈卫平	化工工艺	S011041000110192002456	037975	
项目组成员	姚军	自动化	S011035000110201000601	014275	
	张巍	化工机械	S011035000110191000663	026030	
	曾祥荣	安 全	S011044000110192002791	026427	
	林庆水	电 气	S011035000110192001611	038953	
报告编制人	沈卫平	化工工艺	S011041000110192002456	037975	
	曾祥荣	安 全	S011044000110192002791	026427	
报告审核人	李 晶	安 全	15000000000200342	030474	
过程控制负责人	邹乐兴	计算机	15000000000301294	026103	
技术负责人	刘宇澄	化工工艺	S011035000110201000587	023344	

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

安全评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西伟灿工程技术咨询有限责任公司

2025 年 6 月

前 言

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站（以下简称“布城加油站”）成立于 2024 年 3 月 4 日，为万载投资发展集团有限公司的下属企业，原名为万载县万海油品贸易有限公司布城加油站，2024 年 12 月 02 日名称变更为江西省万投油品贸易有限公司布城加油站，统一社会信用代码：91360922MADD82PP56，负责人为辛勤，类型为有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营场所位于宜春市万载县建成大道中段万载县农业农村局 114.84 米处，经营范围包括许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

为解决当地人民生产、生活用油需要，万载县人民政府同意出让建成大道以东（职教园路以北）11950.4 m²土地作为商业服务设施用地；2021 年 4 月 21 日万载县商务局出具了《关于对布城加油站规划确认的通知》确定布城加油站规划布点，2023 年 4 月 23 日万载县商务局出具了《关于万载县龙湖加油站、布城加油站网点规划确认延期的批复》；2023 年 3 月 8 日万载投资发展集团有限公司通过公开出让方式，取得了上述土地的使用权，办理了不动产权登记；随后取得了《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，并于 2025 年 3 月 21 日取得了万载县行政审批局核发的《江西省企业投资项目备案凭证》；并取得了宜春市应急管理局下发的《安全条件审查意见书》和《安全设施设计审查意见书》。

布城加油站建设项目总用地面积为 11950.4m²，站内设 6 台四枪加油机，油罐区为承重罐池设置 1 个 50 m³ 0#柴油卧式油罐、1 个 30 m³ 0#柴油卧式油

罐、2个 30m^3 92#汽油卧式油罐，1个 30m^3 95#汽油卧式油罐，建设后总储存能力为 130m^3 （柴油折半计算），油罐均为SF双层罐，卸油和加油均设置油气回收系统。按国家现行《汽车加油加气加氢站技术标准》对加油站的等级划分计算，属二级加油站。

《安全设施设计》中设计布城加油站进站口仅与南侧的职教园路相连，由于职教园路尚处于规划当中，暂未通车，因此暂时将进站口设置在建成大道与职教园路交叉路口，待职教园路规划修通之后，再将进站口改到职教园路，按原审批位置布置，原设计单位广东政和工程有限公司出具了设计变更总平面布置图并进行了说明。

根据《危险化学品目录》（2022年版）的规定，本项目汽油、柴油为危险化学品。依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）、《第二批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2013]12号）的规定，本项目涉及重点监管的危险化学品为汽油。依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该项目的危险化学品不构成重大危险源。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修改）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年国务院令第645号修正）和《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理局55号令，2015年总局令79号修改）等的要求，新建、改建和扩建项目必须进行安全评价，以确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用。

布城加油站根据国家相关法律、法规要求，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真落实建设项目的“三同时”规定，万载投资发展集团有限公司委托江西伟灿工程技术咨询有限责任公司对其危险

化学品储存、经营项目进行安全验收评价工作。

江西伟灿工程技术咨询有限责任公司组织项目评价组对布城加油站危险化学品储存、经营项目进行了现场勘查，查阅了江西省万投油品贸易有限公司布城加油站提供的技术资料 and 文件，分析了该新建项目存在的危险、有害因素，选用适当的安全评价方法进行定性、定量评价。根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（原安监总危化〔2007〕255号）的要求，编制完成了本评价报告。

目 录

第一章 安全评价工作经过 1

1.1 安全验收评价目的 1

1.2 安全验收评价原则 1

1.3 安全验收评价范围 2

1.4 安全评价程序 3

第二章 建设项目概况 6

2.1 建设单位概况 6

2.2 项目概况 7

2.2.1 项目基本情况 7

2.2.2 采用的主要工艺技术及与国内或国外同类项目技术对比情况 9

2.3 建设项目选址概况 10

2.3.1 周边环境 10

2.3.2 自然条件 12

2.4 总平面布置及主要建构筑物 15

2.4.1 总平面布置 15

2.4.2 主要建构筑物 19

2.5 项目涉及的品种、名称、数量、储存 20

2.6 工艺流程和主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系 20

2.6.1 工艺流程 20

2.6.2 主要装置和设施的布局及其上下游生产装置的关系 23

2.7 项目配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源 24

2.7.1 供配电 24

2.7.2 防雷防静电接地 25

2.7.3 给排水 26

2.7.4 安全设施 27

2.8 主要装置和设施名称、型号、材质、数量 28

2.9 交通运输 30

2.10 组织机构及安全管理 30

2.11 安全投入 32

2.12 设计变更	33
第三章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	34
3.1 危险、有害因素的辨识依据及产生原因	34
3.2 物质固有的危险特性	36
3.2.1 主要物料的危险、有害因素辨识结果	36
3.2.2 特殊危险化学品及工艺辨识分析结果	36
3.3 重大危险源辨识结果	37
3.4 主要危险、有害因素辨识结果	37
3.5 主要危险、有害因素存在的主要作业场所	37
3.6 加油站防爆区域划分结果	38
第四章 安全评价单元的划分结果及理由说明	41
4.1 评价单元划分理由说明	41
4.2 评价单元划分结果	41
第五章 采用的安全评价方法及理由说明	42
5.1 采用安全检查表法理由	42
5.2 采用作业条件危险性评价法理由	42
5.3 采用危险度评价法理由	43
5.4 采用道化学火灾爆炸危险指数法理由	43
第六章 定性、定量分析评价危险、有害程度的结果	44
6.1 固有危险程度分析评价结果	44
6.2 风险程度的分析	45
6.3 事故案例	47
第七章 安全条件和安全生产条件的分析结果	51
7.1 建设项目的安全条件分析	51
7.1.1 周边环境的影响分析	51
7.1.2 自然条件影响分析	51
7.1.3 选址安全性评价	53
7.1.4 总平面布置安全性评价	53
7.1.5 安全设施的施工、检验、检测和调试情况	53
7.2 建设项目安全生产条件的分析	54

7.2.1 建设项目采用的安全设施落实情况	54
7.2.2 建设项目采用的安全技术措施情况分析	65
7.2.3 未采用安全设计的安全设施情况	65
7.3 风险评价	65
7.3.1 道化学火灾爆炸危险指数法分析结果	65
7.3.2 危险度评价结果	66
7.3.3 作业条件危险性分析结果	66
7.3.4 重大生产安全事故隐患分析结果	66
7.4 安全生产管理情况评价分析	66
第八章 安全对策与建议	68
8.1 安全对策措施、建议的依据及原则	68
8.2 现场隐患及整改情况	68
8.3 安全对策措施	69
第九章 安全评价结论	71
第十章 与企业交流意见	73
附件 1 评价方法简介	74
附件 1.1 道化学火灾、爆炸危险指数评价	74
附件 1.2 危险度评价	76
附件 1.3 作业条件危险性评价法	77
附件 1.4 安全检查表法	79
附件 2 定性、定量分析危险、有害程度的过程	81
附件 2.1 道化学火灾、爆炸危险指数评价	81
附件 2.2 危险度评价	83
附件 2.3 作业条件危险性评价法（LEC）	83
附件 2.4 安全检查表评价	85
附件 2.4.1 站址选择及站内平面布置符合性评价	85
附件 2.4.2 加油工艺设施、消防设施、电力设施及建筑物符合性评价	94
附件 2.4.3 重大生产安全事故隐患分析	100
附件 2.4.4 重点监管危险化学品安全措施符合性评价	101
附件 2.4.5 安全管理、安全作业符合性评价	105

附件 3 危险、有害因素的辨识 121

 附件 3.1 理化特性表 121

 附件 3.2 重大危险源辨识 124

 附件 3.3 特殊危险化学品和危险工艺辨识 126

 附件 3.4 主要危险、有害因素辨识 127

附件 4 评价依据 135

 附件 4.1 法律 135

 附件 4.2 行政法规 136

 附件 4.3 部门规章 136

 附件 4.4 规范性文件 137

 附件 4.5 地方性文件 141

 附件 4.6 标准、规范 142

附件 5 企业提供的资料附件 145

第一章 安全评价工作经过

1.1 安全验收评价目的

1、安全验收评价目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，为建设项目安全验收提供科学依据，对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

2、检查建设项目中安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；评价建设项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准。

3、从整体上评价建设项目的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。

4、为安全监察进行技术准备，为生产企业安全验收及相关证件的发放提供技术依据。

1.2 安全验收评价原则

本次安全验收评价所遵循的原则是：

1、认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

2、采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合建设项目的生产实际。

3、深入现场，深入实际，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

4、诚信、负责为企业服务。

1.3 安全验收评价范围

根据万载投资发展集团有限公司与江西伟灿工程技术咨询有限责任公司签订的安全评价委托书和技术服务合同，评价范围为江西省宜春市万载县建成大道以东（职教园路以北）用地红线图内。评价主要包括危险化学品储存、经营项目选址、周边环境、总平面布置、储存设施、主体工程、辅助设施及公用工程等，主要依据现场实地察看，对该项目进行安全条件评价，辨识、分析将来经营过程中可能存在和产生的危险、有害因素，评价该项目的符合性和配套安全设施的有效性、所采取的个体防护措施、事故预防和安全对策措施等的充分性和有效性。具体如下：

1. 项目选址、周边环境及总平面布置
2. 主体工程：站房、加油区（罩棚）、油罐区、服务楼、卸油区
3. 储存设施：油罐区
4. 辅助设施及公用工程（电动汽车充电桩、变压器、消防水池、消防水箱、隔油池、发配电设施等）
5. 站区西侧预留设置换电区一处，拟对新能源电动汽车开展换电业务，该项另外进行专项设计不在本次评价范围。出站口处预留洗车机区域，暂未配备洗车机，亦不在此次评价范围内。

如选址、周边环境、总图布置、主体工程、储存设施及辅助设施及公用工程等条件发生变化，不包括在本次验收评价范围内。

凡涉及该项目的场外运输、消防验收、职业危害、环境保护问题，应执行国家有关标准和规定，不包括在本次评价范围内。

1.4 安全评价程序

根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则》的规定，建设项目安全评价程序一般包括：前期准备；辨识与分析危险、有害因素、划分评价单元；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全评价报告等。

1、前期准备，应包括：明确评价对象和评价范围；组建评价组；收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范；收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例；对类比工程进行实地调查等内容。

2、辨识与分析危险、有害因素：辨识和分析评价对象可能存在的各种危险、有害因素；分析危险、有害因素发生作用的途径及其变化规律。

3、划分评价单元：评价单元划分应考虑安全评价的特点，以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行。

4、选择评价方法：根据项目的情况选择相应的安全评价方法进行评价。

5、定性、定量评价：根据评价的目的、要求和评价对象的特点、工艺、功能或活动分布，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法对危险、有害因素导致事故发生的可能性及其严重程度进行评价。对于不同的评价单元，可根据评价的需要和单元特征选择不同的评价方法。

6、提出安全对策措施建议：为保障评价对象建成或实施后能安全运行，应从评价对象的总图布置、功能分布、工艺流程、设施、设备、装置等方面提出安全技术对策措施；从评价对象的组织机构设置、人员管理、物料管理；应急救援管理等方面提出安全管理对策措施；从保证评价对象安全运行的需

要提出其他安全对策措施。

7、做出评价结论

安全评价结论应简要列出主要危险、有害因素评价结果，指出评价对象应重点防范的重大危险有害因素，明确应重视的安全对策措施建议，明确评价对象潜在的危险、有害因素在采取安全对策措施后，能否得到控制以及受控的程度如何。给出评价对象从安全生产角度是否符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。

8、编制安全评价报告

安全评价报告是安全评价工作过程的具体体现，是评价对象在建设过程中或实施过程中的安全技术性指导文件。安全评价报告文字应简洁、准确，可同时采用图表和照片，以使评价过程和结论清楚、明确，利于阅读和审查。

安全评价程序见框图 1.4-1。

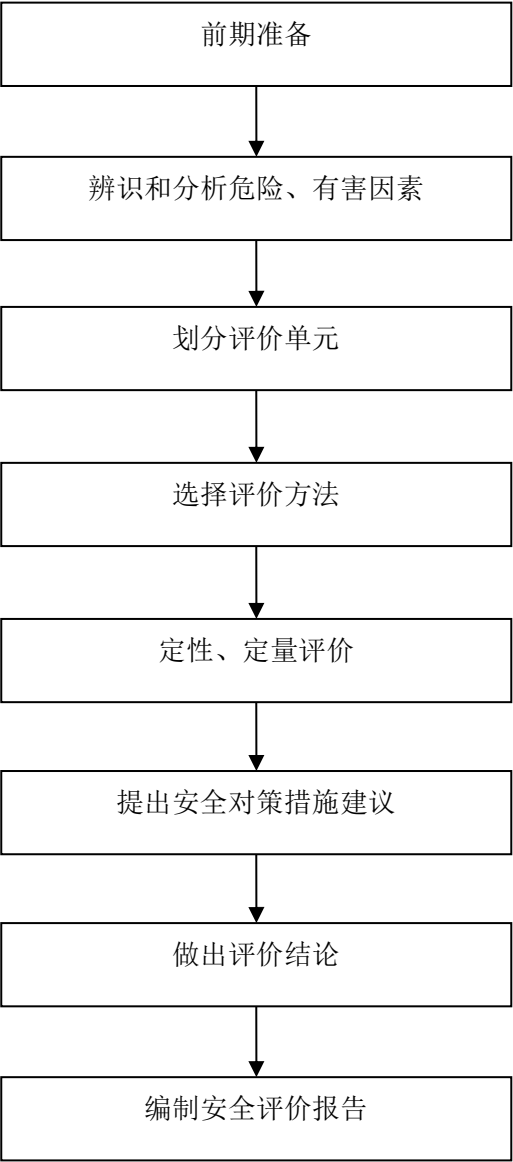


图 1.4-1 安全评价程序图

第二章 建设项目概况

2.1 建设单位概况

万载投资发展集团有限公司在万载县取得了布城加油站布点规划确认的通知。为便于管理，万载投资发展集团有限公司于 2024 年 1 月 23 日 100% 控股成立了万载县万海油品贸易有限公司，法定代表人辛勤，统一社会信用代码：91360922MADAJN161H。然后于 2024 年 3 月 4 日成立了布城加油站的建设项目单位：万载县万海油品贸易有限公司布城加油站，统一社会信用代码：91360922MADD82PP56。2024 年 11 月万载县万海油品贸易有限公司名称变更江西省万投油品贸易有限公司，2024 年 12 月 2 日建设项目单位名称变更为江西省万投油品贸易有限公司布城加油站。

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站企业类型为有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营场所位于宜春市万载县建成大道中段万载县农业农村局 114.84 米处，经营范围包括许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

为解决当地人民生产、生活用油需要，万载县人民政府同意出让建成大道以东（职教园路以北）11950.4 m²土地作为商业服务设施用地；2021 年 4 月 21 日万载县商务局出具了《关于对布城加油站规划确认的通知》确定布城加油站规划布点，2023 年 4 月 23 日万载县商务局出具了《关于万载县龙

湖加油站、布城加油站网点规划确认延期的批复》；2023年3月8日万载投资发展集团有限公司通过公开出让方式，取得了上述土地的使用权，办理了不动产权登记（证号：赣(2023)万载县不动产权第0057796号）；随后取得了《建设用地规划许可证》（编号：地字第360922202300013号）和《建设工程规划许可证》（编号：建字第3609222024GG0005443号），并于2025年3月21日取得了万载县行政审批局核发的《江西省企业投资项目备案凭证》（统一代码为：2306-360922-04-01-379020）；布城加油站随后委托第三方机构编制了《安全条件评价报告》和《安全设施设计》，并通过了宜春市应急管理局组织的审查，宜春市应急管理局于2025年3月3日下发了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宜市危化项目安条审字[2025]4号），于2025年4月18日下发了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宜市危化项目安设审字[2025]12号），并于2025年5月22日取得了万载县行政审批局核发的《特殊建设工程消防验收意见书》（文号：2025052268380）。

2.2 项目概况

2.2.1 项目基本情况

项目名称：万载投资发展集团有限公司江西省万投油品贸易有限公司布城加油站新建项目

建设地点：宜春市万载县建成大道中段万载县农业农村局 114.84 米处

建设性质：新建项目

建设单位：万载投资发展集团有限公司

企业性质：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：辛勤

设计单位：广东政和工程有限公司

施工单位：万载万投建设工程有限公司、江西华锦石油化工设备有限公司

监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

安全预评价单位：江西赣昌安全生产科技服务有限公司

安全验收评价单位：江西伟灿工程技术咨询有限责任公司

用地面积：11950.4m²

项目投资：包括工程费用、工程建设其他费用、土地费、安全设施投资、安全评价、设计、防雷防静电检测、员工培训取证、消防器材购置、防护用品购置及事故应急器材的配备等。

建设规模：新建站房、罩棚、罐区和服务楼等。站内设 6 台 4 枪税控加油机及配套的工艺管线；加油区底部建有承重罐池，承重罐池内设有 1 个 50 m³ 0#柴油 SF 卧式油罐、1 个 30 m³ 0#柴油 SF 卧式油罐、2 个 30m³ 92#汽油 SF 卧式油罐，1 个 30 m³ 95#汽油 SF 卧式油罐，建设后总储存能力为 130m³。按国家现行《汽车加油加气加氢站技术标准》对加油站的等级划分计算，江西省万投油品贸易有限公司布城加油站属二级加油站。

建设项目的组成见表 2.2.1-1：

表 2.2.1-1 建设项目的组成

序号	名称	建筑结构	耐火等级	规模	火灾危险性类别	备注
1	油罐区	承重罐池	—	215.76m ² （储量折汽油 130 m ³ ）	甲类	1 个 50 m ³ 0#柴油卧式油罐、1 个 30 m ³ 0#柴油卧式油罐、2 个 30m ³ 92#汽油卧式油罐，1 个 30 m ³ 95#汽油卧式油罐
2	站房	框架	二级	占地面积 195m ²	民用建筑	二层，高 7.35m，营业，办公，会议室，监控室等

3	罩棚	钢结构	二级	占地面积 1100m ²	甲类	6台4枪加油机
4	加油岛	钢混	二级		甲类	加油机安装在加油岛上
5	服务楼	框架	二级	占地面积 754.7m ²	民用建筑	3层,局部2层,高14.25m, 发配电、消防等
6	隔油池	砼	二级	5 m ²	构筑物	/
7	变压器	箱式	/	630kVA/1250kVA	丙类	站内供电/预留换电区供电
8	停车位	混凝土	二级	/	民用建筑	含10个充电车位
9	充电桩	分体式	/	5套		120kW

2.2.2 采用的主要工艺技术及与国内或国外同类项目技术对比情况

加油站工艺国内外已属于成熟工艺,目前,加油站一般采用汽车油罐车散装运输油品、密闭式卸油;加油工艺选用潜油泵输送或加油机自吸加油;油气回收设置一次油气回收系统及二次油气回收系统,二次油气回收系统采用真空辅助式油气回收系统。

潜油泵输送加油是将潜油泵安装在储油罐内,通过潜油泵把燃油从罐内吸出,经过加油机油气分离器、计量器,再经加油枪加到汽车油箱中。潜油泵供油的特点是一台潜油泵可以提供多台加油机加油,加油过程中无机泵的噪声,潜油泵加油机内部结构简洁,故障率低,潜油泵的使用寿命长达十年。管道线路也相对简单,由于管道内处于正压状态,对管道的密封要求较高。

该站采用国内通用的储存、密闭卸油工艺,加油工艺选用潜油泵输送加油工艺,设置一次卸油油气回收系统和二次加油油气回收系统,选用分散式二次回收。油品储罐采用埋地双层卧式储罐(内钢外玻璃纤维增强塑料材质),油罐设置渗漏检测仪,检测油料是否渗漏,有利于油品的安全储存;油罐设置防浮抱带,用螺栓固定在基础支座上,防止油罐上浮;储罐设置有

远传指示液位报警的仪表。油品管线采用复合材质管道，管线设置泄漏检测，检测是否泄漏。该加油站工艺技术达到国内较高水平。

2.3 建设项目选址概况

2.3.1 周边环境

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站属于新建项目，位于宜春市万载县建成大道中段东侧（农业农村局 114.84 米处），整体坐东朝西，西面与城市主干道建成大道相邻，南面与职教园路相邻。经过现场勘查，站区周边环境情况如下：

东向：站区东侧为自然空地，植被中等发育，东面有一条杆高 12m 的架空电力线（有绝缘）南北向经过。

南面：有职教园路东西向经过，站区与职教园路之间有小山坡绿化带相隔，职教园路南侧为自然空地，植被中等发育。

西面：与建成大道相邻，为加油车辆进、出站口，站区与建成大道之间建有绿化带相隔，有一条杆高 12m 的架空电力线（有绝缘）从绿化带中部南北向经过。建成大道西侧为自然空地。

北面：北侧有一条村村通水泥道路东西向经过，道路北侧为自然空地，植被一般发育。

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站新建项目 50m 范围内无学校、工厂、公园、市集、医院、影剧院、体育场（馆）、车站、港口等人员集中的重要公共建筑；无其他甲、乙类物品生产厂房、库房以及甲、乙类液体储罐；没有供水水源、水厂、水源保护区；不会受洪涝等自然灾害影响，周边环境良好。

表 2.3-1 周边情况一览表

序号	方位	周边情况	相对站内建构筑物	距离 (m)	标准要求 (m)
1	东	架空电力线 (有绝缘层, H=12m)	汽油加油机	25.4	5
			汽油通气管口	24.8	5
			埋地汽油双层储罐	30.8	0.75 倍杆 (塔) 高, 且 $\geq 5\text{m}$
			柴油加油机	38.4	5
			柴油通气管口	24.3	5
			埋地柴油双层储罐	27.0	0.5 倍杆 (塔) 高, 且 $\geq 5\text{m}$
			卸油口	54.3	5
2	南	职教园路 (城 市次干路)	汽油加油机	43.1	5
			汽油通气管口	59.8	5
			埋地汽油双层储罐	50.3	5
			柴油加油机	46.4	3
			柴油通气管口	59.7	3
			埋地柴油双层储罐	42.9	3
			卸油口	105.7	5
3	西	建成大道 (城 市主干路)	汽油加油机	67.9	5
			汽油通气管口	92.7	5
			埋地汽油双层储罐	82.1	5.5
			柴油加油机	67.3	3
			柴油通气管口	92.9	3
			埋地柴油双层储罐	82.2	3
			卸油口	57.9	5
4	西	架空电力线 (带绝缘层, H=12m)	汽油加油机	54.6	5
			汽油通气管口	80.2	5
			埋地汽油双层储罐	68.9	0.75 倍杆 (塔) 高, 且 $\geq 5\text{m}$
			柴油加油机	54.6	5
			柴油通气管口	67.2	5
			埋地柴油双层储罐	68.7	0.5 倍杆 (塔) 高, 且 $\geq 5\text{m}$
			卸油口	51.3	5
5	北	村村通水泥道 路 (支路)	汽油加油机	51.3	5
			汽油通气管口	53.1	5
			埋地汽油双层储罐	51.6	5
			柴油加油机	51.2	3
			柴油通气管口	53.2	3
			埋地柴油双层储罐	62.5	3
			卸油口	5	5

从表 2.3-1 中得出，加油站站内建构筑物与站区周边设施之间的安全间距符合要求。

2.3.2 自然条件

1) 项目地理位置

万载县位于北纬 $27^{\circ} 59' 37'' \sim 28^{\circ} 27' 48''$ ，东经 $113^{\circ} 59' 13'' \sim 114^{\circ} 36' 11''$ 之间，地处赣中西北边陲，锦江上游，峰顶山以北，东邻宜丰县，南接袁州区，西连湖南省的浏阳市，北毗铜鼓县。县境东西长 61 公里，南北宽 52 公里，总面积 1719.63 平方公里。万载县工业园区坐落在鹅峰乡和康乐镇范围内，320 国道两旁，距县城 5 公里，距宜春 37 公里，距南昌 163 公里，距长沙 170 公里。江西省万投油品贸易有限公司布城加油站新建项目，选址位于宜春市万载县建成大道中段东侧，交通方便。地理位置图见图 2-1。



图 2-1 布城加油站交通位置卫星图

2) 地形地貌

万载县地处赣西北，介于北麓的九岭山脉和南麓的武功山脉之间，东连上高、宜丰，南界宜春，西与湖南浏阳毗邻，北与铜鼓接壤。万载县在漫长的地质发展过程中，形成了以东西向构造和华夏系构造为主导地位的构造带。前者多分布于北部和西北部，均为元古界双桥山群所盖，是万载县最古老的陆地带；后者广泛分布于县境中部，呈东西向板带状带，卷入者均为第四系地层。地质构造发展历程看，万载县的地层从古至今有元古界双桥山群地层、地盆系、石炭系、二迭系、三迭系、侏罗系、白垩系和第四系，其中以元古界双桥山群和第四系分布最广。山地多分布于县境北部和西北部，约占总面积的 40%，海拔 500-1000m，属于侵蚀构造低山地。山体由花岗岩和变质岩等古老岩石组成，山脉多呈东西走向，群山对峙，峰峦重迭；河溪交相切割，山峰陡峭险峻；风化层发育，堆积物深厚。

丘陵多分布于县境中部和南部，约占总面积的一半，多系侵蚀剥蚀性丘陵，分垄状丘陵和经盆丘陵。前者海拔 150-500m，约占总面积 40%，多由古生界、中生界煤系及部分变质岩组成，山体多北东走向，山顶略尖，山坡平缓微凸，其岩裸露较多，多被残积物覆盖；后者海拔 100-200m，广泛分布于东部及中、南部，约占总面积的 10%，由于岩性弱，风化剥蚀强烈，风化岩层厚，红壤堆积普遍，山顶浑圆，多呈馒头状，山脊不明，沟谷短浅，起伏平缓。

平原多属山间冲积平原。主要分布于蜀江及其支流的两岸，西自株潭，东至罗城，都遍布小平原，只是县城附近的较宽广。山间冲积平原，约占总面积 10%，海拔 80-135m，系由第四系冲积层组成。

3) 气候条件

万载县属亚热带湿润气候，四季分明，气候温和，雨水充沛，日照充足。

年均温度 17.4°C — 18.2°C 之间，极端气温 -11.6°C — 39°C ；最近五年年均降水量为 1909.6mm，最大年降水量 2353.4mm，最小年降水量 1431.0mm，降水量。在时间和空间上分布不均，每年 4—6 月降水量占全年的 50% 左右，雨量过于集中，易造成洪涝。

万载县主导风向偏东北，近五年平均风速 0.6m/s ；全年日照时数 1693.2h；无霜期为 227—257d，最长为 288d，霜雪冰冻期较少。万载县年平均雷暴天数为 67.517 天

4) 水文条件

万载县城地处锦江上游，支流龙河与锦江交汇于此。龙河自南向北流，流经天坡段进南门，在郭家桥收乌溪水及毛家冲水穿城而过。

(1) 锦江：发源于湘赣交界的幕阜山脉东麓的坪子岭（高程 628.6m）。流向自西向东，流经宜春的慈化乡及万载、宜丰、上高、高安、丰城、新建等县，于南昌市汉对岸注入赣江。万载以上干流河道穿行于低山丘陵，河面较窄，一般在 30—70m，河床多由卵石，粗细沙组成。由于沿河山丘植被较差，水土流失比较严重，河床逐年有所抬高。锦河危防站多年平均流量 $27.1\text{m}^3/\text{s}$ ，实测最大洪峰流量 $1550\text{m}^3/\text{s}$ ，实测最高水位 90.21m。

(2) 龙河：由南向北穿城而过，发源于宜春市的大茆，流域面积 116.6km^2 ，主河长 16.8km，河道平均坡降 5.28%。

(3) 乌溪河：为龙河一条支流，流域面积 12.4km^2 ，主河长 7.9km，河道平均坡降 16.9%。

5) 地震

根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010，2024 年版）及《中国地

震动参数区划图》GB18306-2015 之江西省区划一览表的有关规定，万载县地震烈度为VI度，区域地壳稳定性好，一般建筑、构筑物按VI度设防。

2.4 总平面布置及主要建构筑物

2.4.1 总平面布置

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站新建项目主要功能区有加油区、埋地油罐区、站房、卸油区、服务楼，平面布置主要如下：

站区总体坐东朝西，西侧紧邻建成大道；往东依次为与建成大道相隔的绿化带、变压器、小车停车位（含充电桩）、预留的换电区、站内道路、加油区、加油区下方设承重罐池、站房（内设营业厅、洗手间、会议室、监控仪表房等）、围墙；站房北侧为服务楼，服务楼西侧为卸油区，站房南侧为5个并列的大货车停车位，大货车停车位南侧为小山坡绿化带，绿化带南侧为职教园路，工艺设施设备及建筑物布置在用地面积范围内。

进站口与出站口车道宽度约10m，分设在站区南北两端与建成大道相连；站区内道路宽度6~8m，转弯半径大于9m，站区内道路及地面均为混凝土浇筑硬化，站内地势平坦，无明显起伏坡度；站区北侧及东侧建有高2.2m的实体围墙，南侧有2.2~3m高的自然山坡与外界相隔，西侧设有绿化带与建成大道相隔，形成站区工艺设施的封闭场所，有利于安全管理。站区内除加油作业区和必要的硬化面积外，其它地面种植非油性草坪绿化。

站区西侧绿化带内靠近进站口处设有两台箱式变压器，一台容量630kVA，一台1250kVA，两台变压器均位于充电桩附近；沿绿化带东侧边缘，南北向设置了一排小车停车位，包含充电车位和普通车位（安装了五台分体式充电桩）；加油区南北两侧各有面积均约12m×12m的空坪，可作为回车

场地。

【加油区】加油作业区设在站区内中部偏东侧，面向建成大道，加油区内设 6 台 4 枪多油品加油机，加油机自西向东分成三排，每排两台，加油枪枪型分布见示意图 2.4.1-1。每台加油机均安装在高 20cm，宽 1.2m 的加油岛上，每个加油岛外侧距岛端部 70cm 处建有支撑罩棚的钢混结构立柱，加油岛均在两端设置了高 0.6m、直径 10cm 的钢制防撞弯管。加油区上方设有占地面积 1100 m²的钢架结构罩棚，罩棚净高度为 10.0m，建筑耐火等级为二级，罩棚边缘与加油机的最近平面距离不小于 4.5m，输油管埋地铺设，不穿过站房。

加油区四周设有环保沟，用于收集泄漏的油污及废水，油污及废水流入隔油池内，隔油池位于服务楼与站房之间的围墙处。加油区边缘另设有截水沟，用于截留汇集的雨水，截水沟连接市政雨水管道；加油作业区东侧紧邻二楼楼站房。

表 2.4.1-1 加油枪枪型分布情况示意图

服务楼（北）						站房（东）
第一排加油岛		第二排加油岛		第三排加油岛		
0#	92#	92#	92#	92#	92#	
0#	0#	0#	95#	95#	95#	
0#	92#	92#	92#	92#	92#	
0#	0#	0#	95#	95#	95#	

【埋地储罐区】设置在加油作业区地下，位于中部和东侧两列加油机之间，为承重式埋地罐池。罐池内设有 5 台 SF 卧式双层油罐，单个油罐东西向横卧于罐池内，由北向南依次为 1 个 95#30m³ 油罐、2 个 92#30m³ 油罐，1 个 0#30m³ 油罐，1 个 0#50m³ 油罐，各油罐之间的距离不小于 0.5m，油罐井口内各管口连接点已静电接地。油罐通气管位于东北侧罩棚支柱边，沿罩棚支柱向上伸出，高于罩棚 2m，其管径为 DN50mm，管口带阻火器和呼吸阀。罐区北侧罩棚边缘处设有观测井。

【卸油区】布置在站区北侧靠近围墙，为密闭卸油点，卸油口处设置了声光报警人体静电释放装置，人体静电释放装置上配有静电接地报警装置，卸油口西侧配有消防器材箱、2m³ 的消防沙池、35kg 的推车式灭火器及灭火毯，各油品卸油口已静电接地，并配有金属防护罩。

【站房】站房为二层楼建筑，占地面积 195.0m²，高 7.35m，设置在站区内最东侧，西邻加油作业区。站房仅为加油管理、经营、会议和提供其他便利性服务。一楼为营业厅、卫生间、监控仪表室，二楼为会议室及休息室。

站房内不设置餐厅，不使用燃煤或燃气设备，站房不储存易燃、可燃物料。监控仪表室内设视频监控系统、高液位报警仪、管道及油罐渗漏报警仪，站房内收银处及站房出口外墙设紧急切断按钮。

【服务楼】服务楼设置在站区内东北角，框架结构，占地面积 754.7 m²，呈“7”字型，靠北侧围墙 3 层，靠东侧围墙 2 层。服务楼西北角负一层设置 1 个 108m³ 的消防水池和室内消火栓水泵 2 台（一用一备，型号：XBD6.0/15G-HQL），水泵额定流量 15L/s，电机功率 18.5kW，楼顶设有一个 18m³ 的消防水箱，水源来自市政管网，消防水池与消防水箱液位监控仪

安装在配电房内。第一层东北角设置配电间和发电机房，配一台柴油发电机（型号：WEW6126），标定功率 385kW。服务楼内仅供配电设施、消防水池、发电机房和水泵房进行了建设，第一、二、三层其余空间待规划启用，服务楼不配备明火设备。消防水池为密闭空间，仅留有观察口，人员不进入内部作业。

【辅助区】辅助区主要是停车位及充电车位，站区内西侧沿绿化带边缘设置了普通停车位和 10 个充电车位，安装了 5 个充电桩（每两个充电车位配一个充电桩），充电桩不在爆炸危险区域范围内，充电桩与充电车位之间有防撞车挡，充电桩安装于砼状墩上，与地面落差约 20cm。站房南侧配有 5 个大车停车位，在站区内北侧出口附近预留了洗车区域，暂未安装洗车机。加油区与充电车位之间预留设置换电区一处，拟对新能源电动汽车开展换电业务，该功能区暂未开始建设，须另外进行专项设计，不在本次评价范围。

根据《电动汽车充电站设计标准》（GB/T50966-2024），布城加油站配备的充电站为四级充电站，现依据上述标准中的第 11.1.1 节对充电区域周边防火间距进行符合性评价。

附表 2.4.1-2 充电桩周边防火间距（四级充电站）

周边建构筑物	间距要求（m）	实际（m）	结论
重要公共建筑	15	不涉及	/
民用建筑物	6	41.3	符合
明火地点或散发火花地点	12.5	不涉及	/
甲类物品生产厂房、库房和甲类液体储罐	12	49.1	符合
乙类物品生产厂房、库房和乙类液体储罐	6	不涉及	/
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐（区）以及单罐容积不大于 50m³ 的埋地甲、乙类液体储罐	6	49.1	符合
室外变配电站	6	/	/
铁路、地上城市轨道交通线路	不要求	/	/

快速路、主干路、高速公路、一级公路、二级公路		不要求	25.8（建成大道）	/
城市次干路、支路、三级公路、四级公路		不要求	14.5（职教园路）	/
城市次干路、支路、三级公路、四级公路		不要求	37.3（村村通道路）	/
架空通信线路		不要求	/	/
架空电力线路	无绝缘层	不要求	/	/
	有绝缘层	不要求	12.5（西侧高压线）	/

结论：通过上述检查表得知充电桩与周边设施防火安全间距符合要求。

【其它】《安全设施设计》中设计布城加油站进站口仅与南侧的职教园路相连，由于职教园路尚处于政府规划当中，暂未通车，因此暂时将进站口设置在建成大道与职教园路交叉路口；服务楼与站房之间原设计的沉砂池变更为隔油池；服务楼与卸油点间距由 7.6m 变更为 8.6m。原设计单位广东政和工程有限公司出具了设计变更总平面布置图并进行了说明。

总平面布置详见江西省万投油品贸易有限公司布城加油站竣工图。

2.4.2 主要建构筑物

布城加油站的主要建、构筑物如下表：

表 2.4.2-1 主要建、构筑物一览表

序号	建筑物名称	占地面积/ 建筑面积（m ² ）	建筑结构	耐火等级	层数/高度	备注
1	站房	195/390	框架	二级	2/7.35m	经营、办公、休息室、卫生间、监控室等
2	罩棚	1100m ² /550m ²	钢混柱网架结构	二级	净高度 10m	加油作业区
3	加油岛	/	独立加油岛 6 个	二级	高度 20cm	加油机安装在加油岛上
4	罐池（储罐区）	215.76m ² （储量折汽油 130 m ³ ）	地下，砼结构	二级	/	3 台汽油储罐、2 台柴油储罐，均为 SF 卧式储罐
5	隔油池	/	地下，砼结构	二级	/	容积 5m ³

6	服务楼	754.7/ 2060.48	框架	二级	3/14.25m	营业、休息、卫生间、 发配电、消防等
7	停车位	/	混凝土	二级	19个	含10充电车位
8	充电桩	/	分体式	/	5套	120kW

2.5 项目涉及的品种、名称、数量、储存

本项目涉及到储存经营的产品有汽油和柴油，存储情况见下表：

表 2.5-1 项目主要产品名称及存储情况表

序号	物料名称	规格	包装方式	储存地点	火灾类别	最大储存量 (t)	来源及运输	油罐材料
1	0#柴油	成品油	储罐	油罐区	丙类	68	外购、槽车	内钢外玻 璃纤维
2	92#汽油	成品油	储罐	油罐区	甲类	45	外购、槽车	内钢外玻 璃纤维
3	95#汽油	成品油	储罐	油罐区	甲类	22.5	外购、槽车	内钢外玻 璃纤维
4	油罐总容积：170m ³ ，柴油折半计算为130m ³ 。							

2.6 工艺流程和主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

2.6.1 工艺流程

加油工艺流程主要分为油罐卸油和汽车加油两个部分。进站汽油、柴油采用油罐车运输，进站卸入埋入式地下储罐；成品油零售由加油机向加油车辆售油。加油站设置了油罐高液位报警系统，对于汽油卸油和加油采用了一次油气回收和二次油气回收系统，主要流程如下：


①卸油工艺

布城加油站采用密闭自流卸油方式。先检查静电接地装置是否完好，当油品用油罐车拉到加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车的静电导出接点跨接在一起，静置15分钟后导除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油软管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，

开始卸油。油品卸完后，先关闭油罐车的阀门，再拆除连通软管及静电接地装置。检查没有溢油、漏油后，人工封闭好卸油口，静置 5 分钟以后发动油品罐车缓慢离开油罐区。卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。卸油过程采用卸油油气回收系统。

汽油卸油工艺框图如下：


本加油站汽油卸油工艺框图如下：

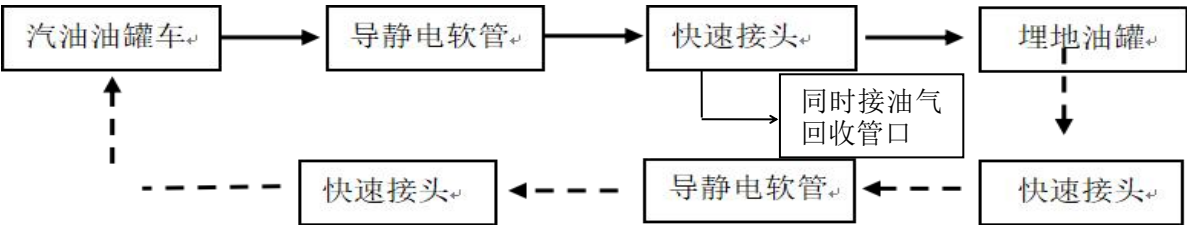

卸油工艺流程： →

卸油油气回收（汽油）：→

柴油卸油工艺框图如下：




罐车给地下储罐卸油时，是在油罐车和地下储罐之间密闭状态下进行，液态油卸入地下储罐，储罐内液态空间不断增大，气相空间不断减小；罐车储罐内液态空间不断减小，气相空间不断增大；由于气液相空间的变化，原地下储罐内气态油蒸气进到罐车内部，油罐车给地下储罐卸油结束。油罐车为外委单位委派，卸油结束后油罐车自行驶离加油站回原单位按制度对回收的油气进行处理。

②加油工艺流程

布城加油站采用潜油泵式加油机进行加油，油品通过潜油泵抽取埋地油罐内的油料，通过管道进入加油机，再由加油枪将油品送入汽车油箱或金属受油器内。车辆加油时，必须停稳熄火后，方可打开汽车油箱口盖或金属受油器盖，然后把加油枪口插在容器内，启动加油机加油。加油完毕后，应尽快将油枪放回托架内，将油箱口盖盖好，汽车离开加油区。加油枪具有自闭功能，可以保证加油的安全性。

加油作业时，采用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，进入受油容器。同时，加汽油作业时，设有油气回收系统，汽油蒸气通过油气回收管道回至汽油罐。


本加油站汽油加油工艺框图如下：

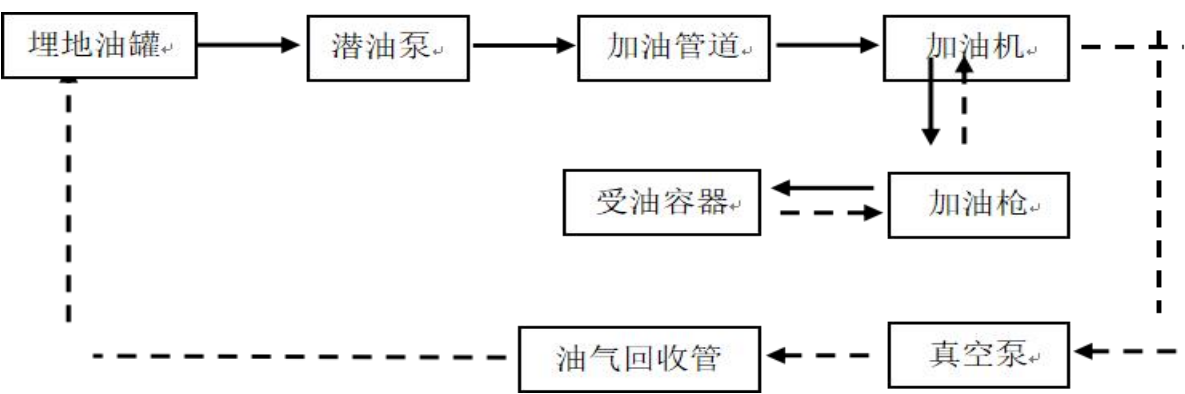

加油工艺流程： —————→

加油油气回收（汽油）：→

柴油加油机加油工艺，流程图如下：

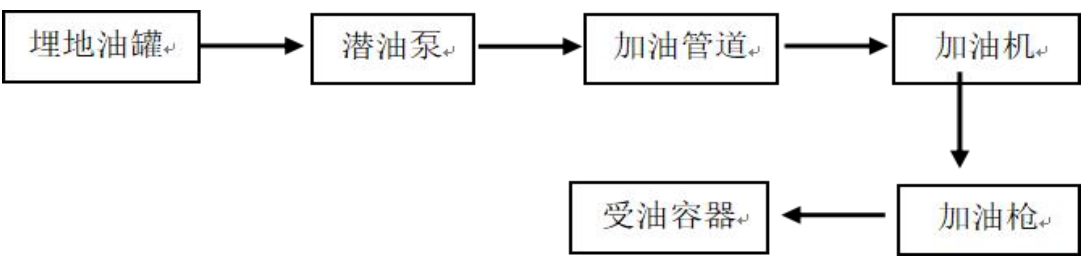

③油气回收

布城加油站设二级油气回收系统。

①一级油气回收

一级油气回收又叫卸油油气回收，是在油罐车装卸油料的过程中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气中排放。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的汽油通过回收管路回到油罐车内。油罐车将油气带回油库进行处理，达到油气回收目的。

一级油气回收将储罐阻火透气帽改为阻火呼吸阀，保持系统密闭；通过卸油管、回气管、快速接头等将油罐车和地下储油罐组成密闭系统；在卸油的同时将地下储油罐里的油气自动平衡地置换到油罐车内；即汽油罐车向站内油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统（即一级油气回收）。

②二级油气回收

二级油气回收又叫加油油气回收，是指加油机对汽车加油过程中，产生的油气通过安装油气回收设备的回收。

二级油气回收采用分散式油气回收系统：即油气回收真空泵分散安装在每台加油机内，加油机发油时通过油气回收专用油枪、油气回收胶管、回收真空泵等产品和部件组成的回收系统将油气收回地下储油罐。

2.6.2 主要装置和设施的布局及其上下游生产装置的关系

（1）项目主要装置（设备）和设施的布局：

本项目总平面布置依据地块地形、各功能区的特性，严格执行相关规范规定的同时，紧凑布置各建构筑物，做到站内车辆运行流畅、便捷。项目地块整体近似正方形，总图设计的主要建、构筑物有油罐区、加油区、站房、

服务楼。站房设置在站区东部，加油区设置在站区中部偏东，油罐区设置在加油区地下，服务楼设置在站区内东北角。

(2) 上下游生产装置的关系：

本项目加油区提供汽车加油服务，加油区邻近万载县主干道建成大道，根据道路的车流量、大小及站区地形，加油区设置加油岛，共设置 6 台 4 枪加油机；油罐区提供油品储存，油品通过潜油泵将油品从油罐内吸出，然后通过加油机给汽车进行加油服务；站房靠近加油区设置，方便加油站的管理、经营；整个站区布置紧密、合理。

2.7 项目配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源

2.7.1 供配电

(1) 供电

本项目用电引自市政 10kV 电网，采用 YJV22-12.5kV 型电力电缆埋地引入站区西侧绿化带内的 630kVA 箱式变压器和 1250kVA 箱式变压器，1250kVA 变压器为预留换电区进行供电。经 630kVA 箱式变压器降压后，通过服务楼内低压配电柜对站区各用电单元及充电桩供电，供电电压为 380V/220V。

(2) 负荷等级及供电电源可靠性

站内供电负荷为三级负荷，油罐液位监控系统、渗漏检测系统和视频监控系统等要求不间断供电，配备 1kW 的 UPS 电源做备用电源，服务楼内亦配备了一台 385kW 的柴油发电机；应急照明系统采用自备蓄电池的 A 型消防应急标志灯具。

应急照明、消防水泵、液位监控及渗漏报警等均为二级负荷。应急照明自带蓄电池，液位监控及渗漏报警配有 1kWUPS 电源，消防水泵配有 385kW

柴油发电机。

(3) 应急、疏散照明

加油站罩棚、营业室、配电间等处设置应急照明。其中加油区罩棚下灯具选用了防护等级不低于 IP44 级的节能型照明灯具，站房内安装了应急照明集中电源，停电情况下供应急照明专用。

(4) 电气防爆

加油站潜油泵、加油机选用了符合相应防爆标准的，并取得国家有关防爆检验机构的相应防爆等级的防爆许可证。电缆保护管、电缆金属外皮等均接地，进入防爆区域的电缆（线）均穿钢管保护，加油区视频监控为防爆型。

2.7.2 防雷防静电接地

站房、服务楼属于三类防雷建筑物，沿屋面四周采用 $\Phi 12$ 的镀锌圆钢做防雷接闪带，利用柱内钢筋(不小于 $\Phi 10$)作引下线，屋面接闪带网格不大于 $20 \times 20(m)$ 。

罩棚为二类防雷建筑物，利用罩棚其金属体作接闪器，罩棚结构柱内主筋作为引下线，并在顶部留出钢筋头与接闪带相连；下部利用罩棚混凝土柱柱内的主筋作引下线，上部利用网架钢管作为引下线；钢管与钢筋焊接连通，在顶部焊出 $\Phi 12mm$ 钢筋与接闪带焊接连通，罩棚六根立柱内的钢筋通过垫板与钢架柱头焊接，立柱底角用热镀锌扁钢接地线与接地网焊接；露出屋面的管道和金属物等导电体就近与接闪带做电气焊接。

每个油罐与人工水平接地体连接点不少于两处，油罐、所有设备的金属外壳、配线钢管、铠装电缆铠装层等均采用镀锌扁钢- 40×4 与接地干线进行了可靠接地，输油管道上的法兰两端用铜线跨接。

本项目低压配电系统接地方式为TN-S系统，PE线与中性线完全分开；将防雷接地，防静电接地，电气保护接地的干线连接在一起，组成了联合接地网，总接地电阻不大于4欧姆。

油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管、卸油口及两端接头，采用可靠的电气连接。汽油罐车卸车场地设卸车时用的防静电接地装置，同时设置静电接地报警仪、人体静电释放装置，每个卸油口进行接地。

江西赣象防雷检测中心有限公司宜春分公司于2025年4月7日对布城加油站的雷电防护装置进行了检测，检测结论为合格，报告有效期至2025年10月7日。

浙江聚森检测科技有限公司于2025年4月27日对布城加油站的防静电接地装置进行了检测，检测结果均为合格，检测报告有效期至2026年4月26日。

2.7.3 给排水

(1) 给水

加油站生活用水由市政供水管网引入，站区给水为经营、生活给水系统。经营性用水包括地面冲洗用水；生活用水主要为饮用水及卫生间用水。

(2) 排水

加油站排水系统采取雨、污分流方式排放，主要是雨水、生活污水。生活污水利用站房外的化粪池进行处理后排入站外污水管道。雨水经散排或加油区四周的截水沟排至站外雨水系统。加油区冲洗水经加油区四周的环保沟槽排入隔油池，处理后排至污水管网。隔油池的污油和油罐内残渣经有资质

的单位回收处理。隔油池容量为 5m³，位于站区东侧服务楼与站房之间靠近围墙处。

2.7.4 安全设施

(1) 消防系统

布城加油站为二级加油站，服务楼西北角负一层设置 1 个 108m³ 的消防水池和室内消火栓水泵 2 台（一用一备，型号：XBD6.0/15G-HQL），水泵额定流量 15L/s，电机功率 18.5kW，服务楼楼顶安装了容量 18m³ 的消防水箱，水源来自市政管网，消防水池与消防水箱液位监控仪安装在配电房内。东北角发电机房配一台柴油发电机（型号：WEW6126），标定功率 380kW。服务楼每层设有 3 个壁式消火栓，站区西侧绿化带内设有地面消火栓。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 12.2.3 条相关规定，站房和罩棚可不设置消防给水系统，站房和罩棚未设置消防给水系统，按规定配备了相应的便携式灭火器材，消防器材见表 2.7-1。

表 2.7-1 消防器材一览表

设备名称	规格	数量	单位	备注
手提式干粉灭火器	MF/ABC5	22	具	加油区、油罐区 12 具，卸油点 2 具，站房 8 具
推车式磷酸铵盐干粉灭火器	MFT/ABC35	2	台	罐区、卸油点
消火栓	壁式	6	个	服务楼每层三个
手提式干粉灭火器	MF/ABC5	4	具	配电房 2 具/发电房 2 具
手提式干粉灭火器	MF/ABC5	6	具	
灭火毯	——	7	块	卸油点 1 块，加油区 6 块
消防锹	——	4	把	卸油点
消防沙	——	2	m³	卸油点

(3) 其它安全设施

布城加油站工艺系统均为常温常压，在油罐上设置自动液位检测传感器、渗漏检测传感器、卸油防溢阀、防爆阻火通气罩、压力真空阻火呼吸阀等安全监控防护措施。油罐采取卸油时的防满溢措施。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动切断油料进罐。液位报警仪设置工作人员便于觉察的地点。输油管道亦安装了泄漏报警装置。

加油站内营业台设置了紧急切断按钮，站房出口处外墙设置了紧急断电按钮；每台加油机自带急停按钮及静电消除触摸装置，在事故状态下时，工作人员可迅速按下按钮，切断加油机电源，停止潜油泵运转，避免事故的进一步扩大。事故紧急切断系统带失效保护功能，只能手动复位。

加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不大于50L/min。加油机底部的供油管道上设置剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。加油软管设安全拉断阀，当油管受力被拉断时能自动切断。

(4) 视频监控系统

站房外墙、卸油区、罩棚下等站内均设置了高清监控摄像头，其中站房外墙和加油区罩棚支柱上共9个为防爆摄像头，分别对油罐区卸车点、站房出入口及加油区进、出口进行监控，摄像仪视频信号引至站房站长室内监控主机。系统中硬盘录像机储存时间大于30天。信号微机检测系统配置在线式不间断电源，当外电源中断时，UPS电池可供系统正常工作不小于90min。

2.8 主要装置和设施名称、型号、材质、数量

采用的主要装置和设施名称、型号、材质、数量如下表：

表 2.8-1 主要设备装置一览表

序号	设备名称	规格型号、材质	温度	压力	材料	单位	数量	备注
1	0#柴油罐	卧式埋地双层储罐, V=50m ³	常温	常压	SF 双层罐	个	1	江西华锦石油化工有限公司
2	0#柴油罐	卧式埋地双层储罐, V=30m ³	常温	常压	SF 双层罐	个	1	江西华锦石油化工有限公司
3	92#汽油罐	卧式埋地双层储罐, V=30m ³	常温	常压	SF 双层罐	个	1	江西华锦石油化工有限公司
4	92#汽油罐	卧式埋地双层储罐, V=30m ³	常温	常压	SF 双层罐	个	1	江西华锦石油化工有限公司
5	95#汽油罐	卧式埋地双层储罐, V=30m ³	常温	常压	SF 双层罐	个	1	江西华锦石油化工有限公司
6	燃油加油机	TKQR244	常温	常压	组合件	台	6	沈阳航天新阳机电有限责任公司
7	视频监控	400W 防爆摄像头				套	10	浙江大华技术股份有限公司
8	视频监控	400W 全彩摄像头				套	13	浙江大华技术股份有限公司
9	潜油泵	防爆型 QYB-200				台	5	温州友佳机械有限公司
10	智能液位监控仪	YA-SM160				套	1	郑州盈安仪器仪表有限公司
11	智能磁致伸缩液位计	YA-U100				套	1	郑州盈安仪器仪表有限公司
12	双层罐/管道渗漏检测仪	YA-CL160				套	1	郑州盈安仪器仪表有限公司
13	双层罐/管道渗漏检测仪	WB-CLS100				套	1	郑州永邦测控技术有限公司
14	通气管	DN50 无缝钢管	常温	常压		根	4	
15	UPS 电源	1kW				套	1	不间断备用电源
16	柴油发电机	WEW6126 (385kW)				台	1	潍坊潍尔沃动力设备有限公司
17	变压器	630kVA				台	1	箱式
18	变压器	1250kVA				台	1	箱式
19	消防水泵	XBD6.0/15G-HQL				台	2	一用一备
20	充电桩	分体式				套	5	2 车位共用一套

2.9 交通运输

站区道路已用水泥硬化，进入站区的道路分为入口和出口。出口位于站区西侧北端与建成大道相连，进站口原设计与南侧的职教园路相连，但由于职教园路尚处于规划当中，暂未通车，因此暂时将进站口设置在建成大道与职教园路交叉路口，原设计单位广东政和工程有限公司出具了设计变更总平面布置图并进行了说明。

加油作业区内单车道宽 4~8m，地面采用混凝土地面。站区道路不仅可满足内外交通运输的要求，也为消防安全创造必要条件。成品油运输应委托有资质的专业运输公司承运汽、柴油。

2.10 组织机构及安全管理

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站组织机构采用加油站站长负责制，该站工作人员定员 6 人，其中加油/卸油人员 4 人，行政管理人员 1 人、安全管理人员 1 人。主要负责人邱浪和安全管理员李程经培训考核合格后持证上岗，其他人员到对口加油站进行培训，经培训合格后上岗操作。取证情况见表 2.10-1。

表 2.10-1 取证情况一览表

岗位/职位	姓名	证号	有效期	备注
主要负责人	邱浪	362227199902070338	2025-01-16 至 2028-01-15	
安全生产管理人员	李程	362227199106273513	2025-01-16 至 2028-01-15	

站内建立了安全生产责任制，如主要负责人（站长）职责、安全管理人员安全职责、班组长安全职责、计量员安全职责、加油员安全职责、卸油员安全职责等。建立了安全生产管理制度，如安全风险分级管控管理制度、安全培训教育管理制度、安全生产考核奖惩制度、危险作业管理制度、安全生

产投入保障制度、加油作业安全操作规程、电工安全操作规程、卸油作业安全操作规程、计量作业安全操作规程、变配电检修作业安全操作规程等。该站已建立和隐患排查和风险分级管控双重预防机制。加油站已组织员工进行了安全生产培训。安全责任制度、管理制度及操作规程清单见表 2.10-2。

表2.10-2主要规章制度及规程清单

安全生产责任制			
序号	名称	序号	名称
1	安全领导小组安全职责	7	储存保管员安全职责
2	主要负责人（站长）安全职责	8	交接班人员安全职责
3	副站长安全职责	9	营业员安全职责
4	专职安全管理人员安全职责	10	班组安全职责
5	班组长安全职责	11	计量员安全职责
6	加油员的安全职责	12	卸油员的安全职责
安全生产规章制度			
1	安全生产考核奖惩制度	17	监视和测量设备管理制度
2	安全风险抵押金制度	18	检维修安全管理制度
3	安全生产会议管理制度	19	设施设备安全管理制度
4	领导干部带班制度	20	危险作业安全管理制度
5	安全生产投入保障制度	21	承包商管理制度
6	安全风险分级管理制度	22	职业卫生管理制度
7	隐患排查治理管理制度	23	劳动防护用品管理制度
8	变更管理制度	24	危险化学品安全管理制度
9	供应商管理制度	25	罐区安全管理制度
10	安全管理规章制度评审和修订管理制度	26	消防、防火、防爆、禁烟管理制度
11	文件档案管理制度	27	事故管理制度
12	安全培训教育管理制度	28	应急救援预案评审修订制度
13	特种作业人员管理制度	29	管理部门、基层班组安全活动管理
14	关键装置及重点部位安全管理制度	30	安全检查管理制度
15	拆除和报废管理制度	31	防雷防静电管理制度
16	危险化学品购销管理制度	32	应急管理制度
安全操作规程			
1	卸油作业安全操作规程	6	清罐作业安全操作规程
2	加油作业安全操作规程	7	电气检修作业作业指导书
3	油罐计量安全操作规程	8	加油机维护检修作业指导书
4	发电作业安全操作规程	9	消防设施维护作业指导书
5	消防水泵作业安全操作规程	10	油罐维保作业指导书

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站编制了安全生产应急预案，已于 2025 年 5 月 14 日在万载县应急管理局备案，备案号：36092220250514。

加油站组建了全员参与的兼职应急救援队伍，配备了基本应急救援器材和药品，有一套较为完善的事故预防和应急救援管理体系。加油站成立了应急抢险小组，应急抢险人员以加油站员工为主。加油站已组织员工于 2025 年 6 月 6 日和 6 月 8 日进行了消防及溢油应急演练。

2.11 安全投入

该站正式运营后，将按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）要求，上一年度营业收入不超过 1000 万元的，按照 4.5% 提取资金作为安全生产的基本投入，以作为安全设备设施、消防及人员培训等开支。该站为员工购买了工伤保险和安全生产责任保险。安全投入计划清单见表 2.11-1。

表 2.11-1 安全投入计划清单

序号	投入内容	投入比例（按提取资金）
1	完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括卸油区、罐区、充电区、加油区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏等设施设备支出。	30%
2	配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出。	10%
3	开展危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出。	10%
4	安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。	5%
5	配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。	5%
6	安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出。	10%
7	安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。	2%

8	安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出。	5%
9	安全生产责任保险支出。	3%
10	与安全生产直接相关的其他支出。	20%

2.12 设计变更

《安全设施设计》中设计进站口仅与南侧的职教园路相连，由于职教园路尚处于规划当中，暂未通车，因此暂时将进站口设置在建成大道与职教园路交叉路口，待职教园路规划修通之后，再将进站口改到职教园路，按原审批位置布置；服务楼与卸油点间距由 7.6m 变更为 8.6m；服务楼与站房之间原设计的沉砂池变更为隔油池。原设计单位广东政和工程有限公司出具了设计变更总平面布置图并进行了说明。

第三章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

3.1 危险、有害因素的辨识依据及产生原因

1、建设项目危险、有害因素的辨识依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022 和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86 的同时，通过对该项目的厂址选择及总体规划、总平面布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、公用工程和辅助设施等方面进行分析而得出。

2、危险、有害因素产生的原因

能量与有害物质的存在是产生危险危害因素的根源，也是最基本的危险危害因素。一般的说，系统具有的能量越大，存放的危害物质数量越多，储存的能量越大，系统的潜在危险危害性也越大。由于任何生产过程都不可避免地要使用到物质与能量。因此，采用有效的手段和措施进行控制物质与能量，消除或降低危险、有害程度，是预防事故的关键。

危险危害产生的根本原因就是失控，包括设备、工艺指标、人的作业行为等的失控。一旦失控，就会发生能量与有害物质的意外释放，从而造成人员伤亡和财产损失。

失控主要体现在设备故障（缺陷）、人员失误、管理缺陷和环境的不良影响等几个方面，并且相互影响。分析如下：

（1）设备故障（缺陷）

设备故障（缺陷）主要表现在设备、元件在运行过程中由于性能低下或不符合工艺要求而不能实现预期的功能。如电气绝缘损坏、保护装置失效等可能造成人员触电等。

设备故障的发生具有随机性、渐进性、规律性，可以通过定期检查，维护保养等措施来加以防范。

（2）人员失误

人员失误是由于人的不安全行为造成的，可能产生严重后果，如在检修设备时误启动设备可能造成人员伤亡。

《生产过程危险和有害因素分类与代码》中将人的不安全行为分为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备、冒险进入危险场所、处理危险物质不恰当、不安全装束、攀坐不安全位置、有分散注意力行为等共 20 类。

人员失误可以通过严格的安全管理规章制度、操作规程和安全教育及安全技能培训等手段和措施加以预防。

（3）管理缺陷

管理缺陷主要体现在安全管理机构不健全，安全管理规章制度不健全或执行不力、安全教育不到位等方面。管理缺陷可能造成设备故障（缺陷）不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，从而引发事故；也可因管理松懈而人员失误增多等。管理缺陷通常表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及物的不安全状态。

（4）作业或工作环境不良

作业环境不良是导致事故发生的诱因之一，主要表现为温度、湿度异常、噪声影响、现场采光照明及色彩不合理等，尤其照明对作业环境的好坏起着

至关重要的作用。现场采光或照明不良，作业人员可能在巡检和检修过程中，因视线不清而致误操作，或造成滑跌、坠落等。

3.2 物质固有的危险特性

3.2.1 主要物料的危险、有害因素辨识结果

项目的主要化学品物质是汽油和柴油。根据《危险化学品目录》（2022版），汽油、柴油属于危险化学品，其理化特性、危险特性具体见本报告附件3.1。

3.2.2 特殊危险化学品及工艺辨识分析结果

1、监控化学品辨识结果

该建设项目未涉及监控化学品。

2、易制毒化学品辨识结果

该建设项目未涉及易制毒化学品。

3、剧毒化学品辨识结果

该建设项目未涉及剧毒化学品。

4、高毒物品辨识结果

该建设项目未涉及高毒物品。

5、重点监管的危险化学品辨识结果

该建设项目涉及的汽油属于重点监管的危险化学品；其安全措施和事故应急处理原则详见附件。

6、易制爆化学品辨识结果

该建设项目未涉及易制爆危险化学品。

7、特别管控危险化学品辨识结果

该建设项目涉及的汽油属于特别管控危险化学品。

8、重点监管的危险工艺辨识结果

该建设项目生产过程中未涉及重点监管的危险工艺。

以上辨识过程详见附件 3.3。

3.3 重大危险源辨识结果

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），经辨识得出，该建设项目涉及的生产单元加油区（加油机和加油管道）和储存单元埋地罐区（甲类）均不构成危险化学品重大危险源。辨识过程详见附件 3.2。

3.4 主要危险、有害因素辨识结果

依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《企业职工伤亡事故分类 GB6441-86》，该项目存在火灾、其它爆炸、车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、中毒窒息、坍塌、淹溺、其它伤害等。其中项目最主要的危险因素是火灾爆炸。具体的辨识过程，详见附件 3.4。

3.5 主要危险、有害因素存在的主要作业场所

该建设项目的汽油属于易燃易爆物质，柴油属于可燃物质，在运营过程中一旦发生意外泄漏或事故性溢出，易导致火灾、爆炸事故的发生。在检维修、清罐作业中涉及有限空间作业，可能造成中毒窒息事故的发生。本项目的主要危险、有害因素分布情况见下表。

本项目的主要危险和有害因素分布见表 3.5-1。

表 3.5-1 本项目主要危险、有害因素分布一览表

序号	危险、危害 岗位	危险 因素										危害 因素	
		火灾	其它 爆炸	触电	车辆 伤害	高处 坠落	坍塌	中毒 窒息	物体 打击	机械 伤害	淹溺	噪声 危害	高温 热辐射
1	加油作业区	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*
2	卸油区	*	*		*			*	*				*
3	站房和服务楼	*		*		*	*		*				
4	配电房	*		*									*
5	检维修、清罐	*	*	*				*	*	*			*
6	储罐区	*	*		*			*					
7	变压器	*	*	*									
8	发电机房	*	*	*				*		*		*	
9	消防水池							*			*		
10	消防泵房	*		*						*		*	
11	充电桩/停车位	*		*	*								

3.6 加油站防爆区域划分结果

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）附录 C 及《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 的规定，划分站内爆炸危险区域的等级范围。

- (1) 汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的沟和坑划为 1 区。
- (2) 汽油加油机

1 区：加油机壳体内部空间，危险区域内地坪以下的坑或沟及加油枪周围半径为 0.5m 的球形空间。

2 区：以加油机中线为中心，上面半径为 3m，下面半径为 4.5m，高度为从地坪向上至加油机顶上 0.15m 的圆锥形空间。

室外加油机危险区域分布见下图 1。

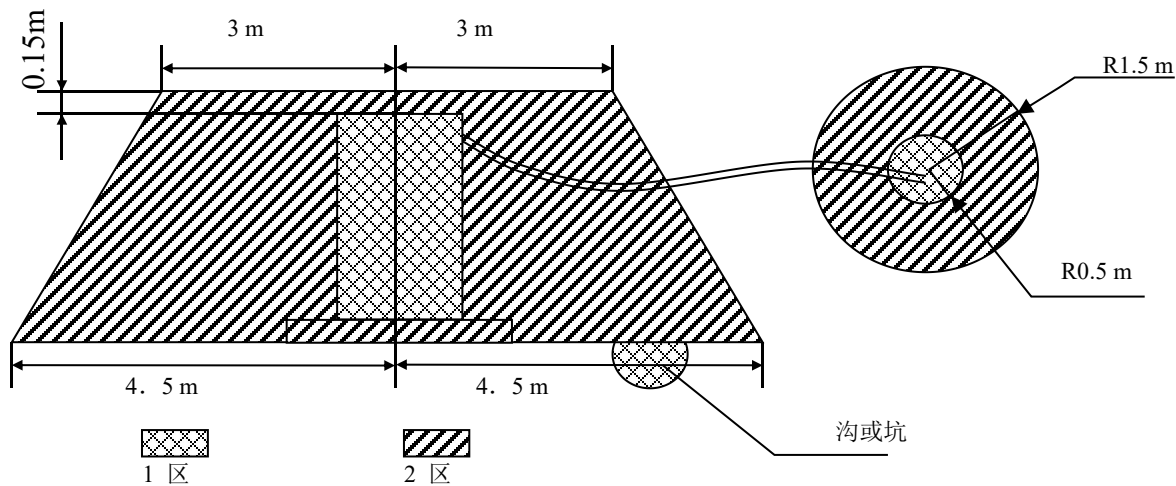


图 1

(3) 油罐车卸汽油

0 区：油罐车内部的油品表面以上空间。

1 区：以通气口为中心、半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间。

2 区：以通气口为中心、半径为 3m 的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口中心，半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间。

油罐车卸汽油时爆炸危险区域分布见下图 2。

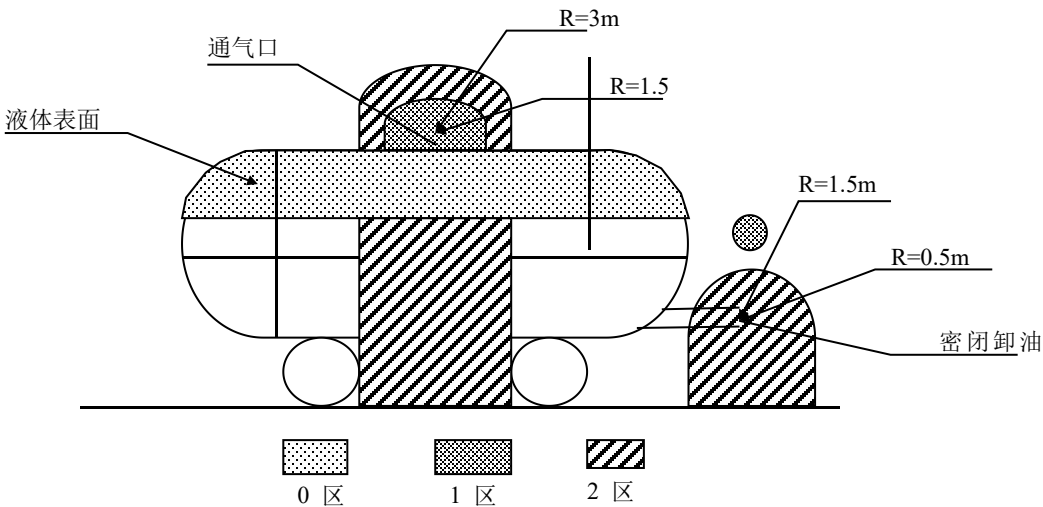


图 2

(4) 埋地卧式汽油储罐

0 区：罐内部未充惰性气体的液体表面以上的空间。

1 区：阀井内部空间；以呼吸管口为中心，半径为 1.5m 的球形空间；以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间。

2 区：距阀井外边缘 1.5m 为边界，距地坪 1m 为高度的圆柱体空间；以呼吸管口为中心，半径为 3m 的球形空间；以密闭卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形空间并延至地坪。

地下卧式油罐危险区域分布见下图 3：

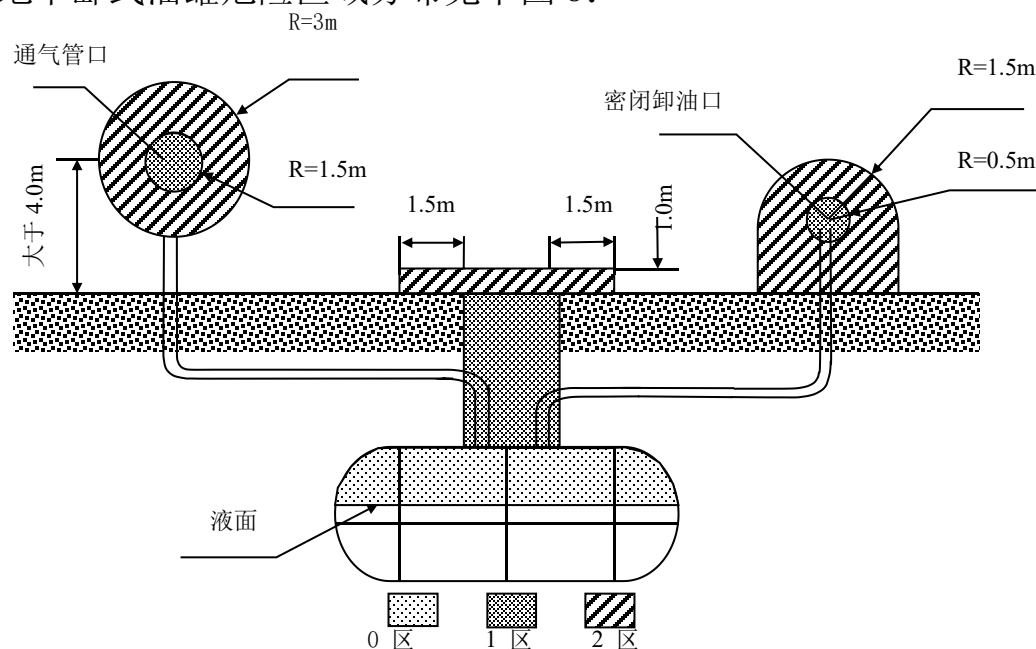


图 3

从上述看来，油罐车内部的油品表面以上空间和罐内部油品表面以上的空间火灾、爆炸的危险性最大，是连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境，应密切重视。汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的沟和坑；加油机壳体内部空间；油罐车卸汽油以通气口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间以及埋地卧式汽油储罐人孔井内部空间、以通气管管口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间火灾、爆炸的危险性不可忽视，是正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。

第四章 安全评价单元的划分结果及理由说明

4.1 评价单元划分理由说明

评价单元的划分一般以生产过程、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分成若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元的划分既可以危险、有害因素的类别为主划分；也可以装置、设施和工艺流程的特征来划分；或者将二者结合起来进行划分。

根据江西省万投油品贸易有限公司布城加油站提供的有关技术资料 and 工程的现场调研资料，在工程主要危险危害因素分析的基础上，本评价划分为如下评价单元：加油区单元、储罐存储单元、辅助单元、站址与总平面布置单元等。

4.2 评价单元划分结果

本评价根据委托方提供的有关技术资料，按照各工序的不同危险性，总体上划分见表 4.2-1：

表 4.2-1 评价单元划分及评价方法一览表

序号	评价单元	评价的主要对象	采用的评价方法
1	加油区单元	工艺设备设施	安全检查表
		加油作业	作业条件危险性评价
2	储罐存储单元	埋地油罐	危险度评价、安全检查表 道化学火灾爆炸危险指数法
		卸油作业	作业条件危险性评价
3	辅助单元	变配电间	作业条件危险性评价
		安全消防应急	安全检查表
4	站址与总平面布置单元	选址与总平面布置	安全检查表
5	安全管理	安全管理措施、应急措施	安全检查表

第五章 采用的安全评价方法及理由说明

本次安全条件评价选用的评价方法有：安全检查表法（SCL）、作业条件危险性评价法、危险度评价法、道化学火灾爆炸危险指数法。

5.1 采用安全检查表法理由

综合考虑本项目评价单元生产工艺、装置特点主要为符合性、有效性检查等因素，本项目站址与总平面布置单元适宜采用安全检查表法。该法是将一系列分析项目列出检查表进行分析，以确定系统的安全状态。安全检查表内容包括标准、规范 and 规定等进行安全检查，一种比较有基础、比较简便直观、广泛应用的系统危险评价方法。把检查对象加以分解，将大系统分割成若干子系统，将检查项目列表逐项检查，可避免遗漏。

5.2 采用作业条件危险性评价法理由

由于本项目涉及的加油区单元、储罐存储单元、辅助单元的作业场所，其使用、存放的危险化学品理化性质、危险特性、灭火方法、应急措施等有其共性和个性，工艺、装置亦有区别。为便于评价人们在某种具有潜在危险作业的环境中进行生产作业的危险程度，对加油区单元、储罐存储单元、辅助单元的作业场所，适合采用作业条件危险性评价法，以便危险程度的级别划分比较清楚、醒目，可使作业区域的领导和作业人员把握作业时的危险程度，更好地进行安全生产管理。

5.3 采用危险度评价法理由

选用危险度评价法，该法主要应用于化工产品的制造和储存，比较适用于油储罐区的安全性评价，为一种定性评价和半定量评价的综合评价方法，因而选用在本项目油储罐区的安全评价。

5.4 采用道化学火灾爆炸危险指数法理由

道化学公司火灾、爆炸危险指数评价方法，是用于评估特定工艺过程最大潜在损失范围的一种工具。它是利用工艺过程中的物质、工艺、设备、物料量等数据，通过定量分析的方法，对生产装置进行火灾、爆炸危险性评价，预测事故可能导致的实际危害和停产损失，并提出相应的措施与建议。该加油站所经营的汽油、柴油为易燃或可燃物品，极具火灾爆炸危险性。在非正常情况下，如大量泄漏、静电、雷击、撞击火花、电气短路或者人为违章作业，可能诱发火灾、爆炸危险。因此本报告对储存设施采用此方法进行分析评价。

第六章 定性、定量分析评价危险、有害程度的结果

6.1 固有危险程度分析评价结果

1、定量分析本项目工艺流程中涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）

表 6.1-1 具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性物质具体分布情况一览表

序号	名称	爆炸性	可燃性	毒性	腐蚀性	含量（%）	数量（t）	存在场所	存在设备	温度（℃）/压力（MPa）
1	汽油	有	有	有	有	/	67.5	埋地油罐	汽油储罐	常温/常压
2	柴油	有	有	/	/	/	68	埋地油罐	柴油储罐	常温/常压

2、定性分析建设项目涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的固有危险程度

根据《危险化学品目录》(2022 版)和《危险货物品名表》(GB12268-2012)的规定，该项目涉及的危险化学品为汽油、柴油。

这些物质具有爆炸性、可燃性、腐蚀性、毒性等。危险性的化学品的固有危险程度详见附件 3.1。

3、具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的各个作业场所的固有危险程度的定量分析

（1）具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量
该建设项目汽油为易燃液体，泄漏后其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇点火源同样有发生爆炸的可能性。

项目涉及的可能发生爆炸的化学品的质量及相当于 TNT 的摩尔量如表 6.1-2 所示：

表 6.1-2 可能发生爆炸的化学品的质量及相当于 TNT 的摩尔量

危险物质	状态	涉及量 (t)	闪点 (°C)	爆炸极限 (%)	燃烧热 (kJ/kg)	全部燃烧后放出的热量 (kJ)	相当于 TNT 的摩尔数 (mol)
汽油	液态	67.5	-50	1.3-6.0	4.6×10^4	31.05×10^8	3.04×10^6
柴油	液态	68	≥ 60	0.5-5.0	4.3×10^4	29.24×10^8	2.86×10^6

(2) 具有可燃性的化学品的数量及燃烧后放出的热量

具体如上表所示。

(3) 具有毒性的化学品的浓度及质量

项目涉及的有毒性的化学品的浓度及质量详见“表 6.1-1 具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性物质具体分布情况一览表”。

6.2 风险程度的分析

1、作业场所出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

作业场所出现具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品泄漏的可能性因素有以下几种。

(1) 卸油过程油品泄漏

潜在危险源形成条件：①快速接头未卡紧或接头损坏。②接头内部密封垫片损坏。③卸油软管超过使用年限、受到外力作用发生破坏。

(2) 储罐泄漏

潜在危险源形成条件：①超过设计使用年限。②受到腐蚀性介质侵蚀。③罐区内积水，造成罐体上浮。④油罐池防渗漏质量差和施工质量差。

(3) 加油机、管道泄漏

潜在危险源形成条件：设备超过设计使用年限、阀门、密封、软管、加

油枪等处密封损坏，管道受到腐蚀介质侵蚀。

（4）加油机的加油软管泄漏

潜在危险源形成条件：加油汽车忘记将加油枪从油箱口移开就开车，而导致加油软管被拉断或加油机被拉到。

（5）汽车油箱、储罐加满溢漏

潜在危险源形成条件：汽车油箱、储罐加满。

（6）油罐车

潜在危险源形成条件：油罐车超过使用年限、受到外力作用发生破坏。

2、涉及具有爆炸性、可燃性的化学品的作业场所出现泄漏后，具备造成爆炸、火灾事故的条件

该建设项目作业场所出现泄漏后爆炸、火灾事故需要的时间和可燃物的闪点、爆炸极限、通风状况等有关，一般规律是可燃物的闪点越低，爆炸下限越低且爆炸极限范围越宽，出现泄漏后爆炸、火灾事故需要的时间就越短。

依据可燃物的闪点、爆炸下限、气体密度数据等，本项目所涉及的化学品出现泄漏后爆炸、火灾事故预测需要的时间按少至多排序一般为：汽油、柴油。

3、涉及具有毒性的化学品的作业场所出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

该项目汽油、柴油物质的毒性详见“附件表 3.1-1”和“附件表 3.1-2”中的“毒性危害”内容。

有害物质泄漏后，其扩散的速率取决于物质所处环境温度、地形、风力和湍流等，还与毒物本身的挥发性、分散度等因素有关，扩散范围变大，浓

度减小。

人接触毒物致死由毒物的性质、浓度、接触时间、接触方式等因素决定。职业中毒分为急性中毒、慢性中毒和亚急性中毒。急性中毒是由于在短时间内有大量毒物进入人体后突然发生的病变。具有发病急、变化快和病情重的特点。急性中毒可能在当班或下班几小时内，最多1~2天内发生，多数是因为生产事故或工人违反安全操作规程所引起的；慢性中毒是指长时间内有低浓度毒物不断进入人体，逐渐引起的病变。慢性中毒绝大部分是蓄积性毒物所引起的，往往在从事该毒物作业数月、数年或更长时间才出现症状；亚毒性中毒是介于急性与慢性中毒之间，病变较急性的时间长，发病症状较急性缓和的中毒。

6.3 事故案例

2002年01月07日，湖北公安县一加油站发生爆燃事故，造成1人死亡，2人受伤。该加油站位于公安县宏泰客运公司院内，东临车站，西接一集贸市场，下埋有4个储油罐，共装有18吨汽、柴油。33岁的加油站员工吴本军被烧死，另两名员工被灼伤。事故原因系司机彭正秋违章操作，未按规定采用密封式输油法，而是直接将输油管插入储油罐所致。员工吴本军前去关闭阀门时，所穿的衣服产生静电，引发燃爆。

2007年11月24日上午7时50分，上海杨高南路浦三路口，中石油上海浦东加油站发生爆炸。据统计，爆炸造成2名加油站工人和2名路人死亡，另有40人受伤，其中2人重伤。

爆炸事故原因分析：是在停业检修过程中，现场2名施工人员违章作业，在未对与管道相通的2号储气罐进行有效安全隔离情况下，用压缩空气对管

道实施气密性试验，导致该储气罐内未经清洗置换的液化石油气与压缩空气混合，引起化学性爆炸。

2008 年 6 月 24 日，广东汕头市达濠旭源加油站雇请焊工和组织油站员工，在储罐区清洗柴油空罐，当天 19 时 15 分左右，对潜油泵接管加长并进行焊接作业时，突然发生爆燃，造成当时在场作业人员 1 人死亡，3 人受伤。

爆燃事故原因分析：是该加油站在清洗储罐区柴油空罐时，没有按照有关规定报告有关部门，擅自动火焊接潜油泵管。操作时，未采取足够的安全防范措施，未落实安全操作规程，所雇两个焊工无特种作业资质，未持证上岗，属违章动火作业，导致电焊火花引燃柴油空罐内未经清洗置换的柴油油气，造成爆燃事故的发生。

2011 年 1 月 12 日 16 时 45 分许，河北省廊坊市和平路一中石化加油站发生起火爆炸事故。廊坊市官方称，事故未造成人员伤亡，起火原因为油罐车卸油后，静电火花引发起火爆炸。中石化河北廊坊分公司副经理梁永华称，事故发生时，一辆为加油站输油的油罐车注油完毕后，由于静电火花引起注油车尾部着火，火势蔓延造成加油站一部加油机烧毁及加油站顶棚设施损毁，未殃及地下油库也未造成人员伤亡。

2018 年 8 月 21 日下午中国石油浙江销售宁波分公司亭溪加油站罐区施工过程中发生坍塌，施工单位江苏江都建设集团有限公司 3 人被埋，其中，2 人经抢救无效死亡，1 人无生命危险。

2019 年 4 月 23 日 20 时 18 分 22 秒，杨受潮驾驶赣 V92317 汽车进入市运加油站加油，20 时 18 分 58 秒，加油站员工吴旭佳在加油亭 2 号加油机为赣 V92317 进行加油，20 时 20 分 07 秒，加油员吴旭佳离开赣 V92317 小汽

车，协助加油站员工彭楚鑫加油，20 时 20 分 23 秒，杨受潮启动赣 V92317 汽车驶离 2 号加油机，因加油枪尚未拔出，导致 2 号加油机被拉倒，引发了第一次火灾。杨受潮发现起火后，继续驶离加油站，拖曳倾倒起火的 2 号加油机离开加油亭至十几米外方停车。第一次火灾发生后，加油员黄填盛、彭楚鑫使用干粉灭火筒对起火位置进行灭火，杨受潮参与了现场灭火工作，20 时 22 分左右，明火被扑灭。

第一次火灾发生后，加油员黄填盛电话报告市运加油站实际控有人黄少藩加油站发生火灾。20 时 32 分左右，黄少藩到达现场，黄少藩对被拉倒的 2 号加油机底座进行查看，确认油管没有泄漏汽油后，协助加油站员工将被拉倒的加油机搬到加油站办公室门口，随后指挥加油站员工继续营业。

20 时 35 分 26 秒，在黄少藩指挥加油站员工为前来的车辆加油过程中，2 号加油机底座油管口喷出汽油。20 时 35 分 29 秒，黄少藩关闭加油机阀门。随后，黄少藩指挥加油站员工继续加油作业，20 时 42 分 34 秒，加油站员工黄填盛使用自来水对 2 号加油机底座出油口泄漏的汽油进行冲洗过程中，发生第二次起火；正在加油的员工及顾客迅速撤离加油亭，20 时 42 分 55 秒，加油员黄填盛用灭火器试图扑灭火苗，但火势已经失控。

以上案例均说明加油站设施不完善或带病作业，从业人员违反操作规程、不严格执行安全管理制度，思想麻痹是造成事故的根源。

2) 事故预防对策措施

以上多起事故不但造成设施设备的破坏和财产损失，还造成人员伤亡，社会影响较大。为吸取事故教训，防止同类事故再次发生，现提出以下对策措施，以便油站在日常管理中执行：

(1) 应认真落实安全生产主体责任，进一步加强危险化学品生产经营单位日常安全管理。

①制定完善并严格执行各项安全管理制度和操作规程，杜绝“三违”现象的发生；

②加强生产过程和作业现场的安全管理，制订落实相应的安全管理措施和事故应急救援预案，做好应对和处置各类事故的准备措施；

③进一步强化对流动作业过程的安全检查，消除事故隐患，防止火灾、爆炸、中毒窒息等事故的再次发生。

(2) 加强教育培训，提高从业人员的安全意识。

应加强流动作业的安全生产管理，加强对从业人员的安全教育和培训，对从事特种作业和危险性作业的员工，要开展有针对性地培训教育，提高的安全意识、操作技能、应急自救和处置能力。

(3) 切实加强检修施工安全管理。

加强检修作业现场的安全管理，认真落实检修施工安全管理规定。

①严格作业票制度，所有危险化学品检修作业项目必须编制作业方案及相应的安全措施并经施工单位负责人批准；

②严禁雇请无法定资质的施工队伍和无相应资格人员从事检修施工作业；

③加强施工现场安全管理，落实专人负责检修作业人员的现场监护工作，落实各项施工作业安全措施，同时加强对作业现场安全管理检查。

第七章 安全条件和安全生产条件的分析结果

7.1 建设项目的安全条件分析

7.1.1 周边环境的影响分析

该建设项目外部安全防护距离范围内无集中居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。项目东侧、南侧、北侧均有围墙或山坡阻隔，鲜有人员活动，但是如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该站，也会对正常的生产经营活动造成不良影响。

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站存在的危险有害因素对周边安全可能产生的影响为易燃、易爆性物质引起的火灾爆炸；其附近的道路、电路等安全间距符合规范要求，一旦发生意外，可以通过采取相应的措施，使相互影响的危险性控制在人们可接收的范围内。

正常情况下，加油站与周边人们的日常活动产生相互影响，在可接受的范围内。建议该站在事故应急预案及加油站安全专业知识教育方面采取相应补救措施，告知周边人员误入加油站的风险，告知事故应急处置措施，加强安全管理，与之联防。油品储罐是油站中危险物质储量较多的地方，其所在区域也是油站中最危险的区域，储罐采用埋地敷设形式，其火灾爆炸危险性相对较小，风险可接受。站区东侧围墙外植被中等发育，有森林火灾危险，干燥季节应加强巡查，防止植物越过站区围墙。

7.1.2 自然条件影响分析

【温度影响分析】温度对本项目影响主要表现在：夏季高温加速物料蒸

发而产生易燃、有害蒸气，该站采用埋地储罐的储存设备，罐顶低于路面不小于 0.9m，使用细沙回填，加油作业区上设罩棚，罩棚的有效高度 10m，通风良好，设置油气回收装置，可有效降低自然温度对项目油品产生影响，其危害是可以避免的。

高温及高湿对项目电气有一定影响，通过加强检查与日常管理控制，其危害性是可控的。此外、冬季冰冻可能造成管道、设备冻裂，本站通过采取埋地管道等防冻措施，其危害性也是可控的。

【风频条件影响分析】项目选址自然通风条件良好，有害气体不易积聚。且加油站采用的罩棚有效高度达 10m，有卸油和加油油气回收系统，风频条件对该站影响不大。大风对站区罩棚的安全有一定影响。

【降雨、雪量影响分析】万载地处江西北端，降雪情况不多，但如遇持续的暴雨天气，市区易形成水患，有可能对站区内的设备设施造成损坏甚至有浮罐的可能。因此遇雨季或强降雨天气，应及时疏通排水沟，排出积水。

【雷电影响分析】站址处在南方多雷暴雨地区。该项目的站房、设备、配电装置有可能遭受雷击，产生火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤害事故。该站按二类防雷要求设置避雷设施，通过合理选择防雷和静电导出参数，设置防雷电装置，以避免雷电及雷暴天气对建设项目的影晌。

【地震影响分析】根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），加油站所在地相应地震基本烈度为VI度。该加油站建构筑物抗震设防烈度为6度，可以达到抗震设防的要求。

【工程地质影响分析】该加油站区所选地址未见活动性断裂存在，无地下人工采空区，无大的构造破碎带存在，水文地质条件属简单型，建设场地

地下水对混凝土、钢结构无腐蚀。工程地质条件良好。

评价结果：由前述自然条件可知，该项目有受自然灾害侵害的危险性。通过合理的设计和施工，有效避免和减小自然灾害对加油安全的影响。

7.1.3 选址安全性评价

经对应《汽车加油加气加氢站技术标准》制成附件表 2.4-1 站址选择及站内平面布置检查表进行检查和分析，经现场勘察，站外 50m 内无重要建筑物，无自然保护区、风景区，无医院、商场、学校等人口密集场所。该站与站外建筑物距离符合规范要求，满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的要求。具体的评价过程详见附件 2.4。

7.1.4 总平面布置安全性评价

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站的出入口分开设置，出入加油站便利。加油机区域内道路无遮拦，利于车辆疏散。加油机、站房和配套设施的间距符合防火间距的要求。应加强对卸油作业的管理，卸油时严格按操作规程作业，做到雷雨时不卸油，并且杜绝油品泄漏，以防发生火灾、爆炸事故。

该站加油机、站房等间距符合防火间距的要求。服务楼将作为娱乐休闲场所，不使用明火，符合要求。加油站将经营区域分为储罐、卸油、加油和营业分区，功能明确、合理。具体的评价过程详见附件 2.4。

7.1.5 安全设施的施工、检验、检测和调试情况

该加油站工艺流程合理；油罐采购有资质的单位生产的产品，并由厂家提供相应的合格证书；设备选型、平面布置符合规范要求；安全措施合理，安全设施齐全。该加油站严格按照安全设施“三同时”的要求进行设计、施工、

使用，完全可以保证其安全性。主要安全设施如液位仪、泄漏报警仪、紧急停车按钮经过测试合格。防雷装置及防静电装置经委托第三方检测合格。

7.2 建设项目安全生产条件的分析

7.2.1 建设项目采用的安全设施落实情况

项目评价组依据广东政和工程有限公司出具的安全设施设计，整理出其采用的安全设施和措施，对其安全设施的落实情况进行了逐一检查，情况见下表。

表 7.2.1-1 安全设施设计主要安全设施落实情况检查表

序号	安全对策措施	落实情况
(一)	工艺系统	
1	采用玻璃纤维增强塑料双层罐，；每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，卸油接口应装设快速接头及密封盖；油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管或采用内附金属丝（网）的橡胶软管；加强操作工人的责任心；选择适合汽油介质的质量合格的接头内部密封垫片；储罐设置磁致伸缩液位计和防溢阀。	已落实
2	根据设计管道选用双层复合管热熔连接，管道最低点设检漏点，双层管道坡向检漏点，不小于 5‰；在加油机内的加油软管上加拉断阀，加油机底部设置剪切阀。加油枪选用自封式加油枪，且汽油加油枪的流量 $Q=5\sim 50\text{L}/\text{min}$	已落实
3	储罐上加液位高位报警联锁，卸油管道上的安装卸油防溢阀。管沟、暗沟采取中性细沙填实、填满，杜绝穿过站房建筑物。加油作业人员应穿戴防静电工作服。加油机安装在加油岛上，在加油岛端部的加油机附近应设防撞柱。	已落实
4	企业制定严格的巡检制度，输油管路进行焊接时严格按照相关规定进行，经检验合格后方可投入使用。卸油过程采用密闭卸油方式。埋地油罐内外层空隙内配备了泄漏检测仪，罐区底部采用钢筋混凝土浇筑整版基础并预埋螺栓，在汽油、柴油油罐上设 3 根防浮抱带与螺栓固定，防止储罐上浮。	已落实
5	在加油区罩棚投影线内侧设置油污收集槽，收集槽上敷复合材料篦子，坡度 0.5%排向隔油池。加油区冲洗水经油污收集槽排入隔油池，处理后排至污水管网。隔油池的油污和油罐内残渣经有资质的单位回收处理。	已落实
6	汽油罐通气管口设置阻火器和呼吸阀，柴油罐通气管口设置阻火器；管道采用管沟铺设，采取中性细沙填实、填满；按照规范布置相应的消防器材；在站内设置了防雷、防静电设施；在爆炸危险区内的用电设备采用防爆设备；设备、管道必须进行静电接地；严禁在站内使用明火设施，加油和卸油区域禁止使用手机。	已落实

序号	安全对策措施	落实情况
7	作业人员必须佩戴个人的防护用品，且所有操作均为露天操作，采用自然通风；加油区、油罐区和载油设施维修时，进入罐内作业时，设备内部气体必须进行置换合格、佩戴防护用品、有人监护时才能进入罐内作业；油储罐、管道作防腐处理。	已落实
8	汽油罐车向汽油油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统。卸油油气管道采用单层复合油管。卸油油气回收管道的接口采用非自闭式快速接头，在靠近快速接头的连接管道上装设 DN80 的球阀。	已落实
9	加油机采用带油气回收功能加油机，为分散式油气回收系统。汽油加油机与油罐之间设油气回收管道，6 台汽油加油机共用油气回收主管。在加油机底部与油气回收立管的连接处，安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。	已落实
10	卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，均坡向埋地汽油罐。卸油管道的坡度为 3%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度为 1%。	已落实
11	接卸人员计量人员上岗时应穿防静电工作服、鞋。油罐车进站后，作业人员应检查油罐车的安全设施是否齐全有效，检查合格后，引导油罐车进入卸油场地，接好静电接地，备好消防器材并设置隔离警示带、警示牌等。	已落实
12	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。	已落实
13	储罐等容器和设备应设置液位计，并应装有带液位远传记录和报警功能的安全装置。储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	已落实
14	在站房营业厅门外工作人员易接近位置设 1 个紧急切断按钮；在值班室内设置 1 个紧急切断按钮，当事故解除后只能手动将紧急切断复位。	已落实
(二)	总平面布置	
1	按照尽量保证短捷的管线，尽可能避免交叉和迂回，使各种汽柴油的输送距离为合理最小的运行要求、安全要求以及经济要求的原则，油罐集中布置在油罐区，加油机布置在交通方便的加油区，油罐与加油机分别用管道和管件连接。	已落实
2	加油区为水泥不发火花地面，车辆出入口分开设置并设置减速带。油罐区、加油区、站房等都保持足够的安全距离，站内车道宽度不小于 6m，转弯半径不小于 9m，站内基本为平坡，整体高于站外道路和周边地面。	已落实
3	在西南面公路旁设置标识立牌，进出口设置减速带和出入口指示灯箱，在显著位置设置进站须知牌，标明限速 5 公里和其他警告事项。加油作业区与辅助服务区之间设有界线标识。	已落实
(三)	设备及管道	
1	加油管道采用 KPS75/63EC30 双层复合油管，油气回收管道采用 KPS90×8.2（DN80）单层复合油管。卸油管采用 KPS110×10（DN100）的单层复合油管、通气管采用无缝钢管，卧式油罐采用双层罐；复合油管为导静电热塑性塑料管道，其体电阻率应小于 $108\ \Omega \cdot m$ ，表面电阻率应小于 $10^{10}\ \Omega$ 。加油机选用正规厂家生产的加油机。	已落实

序号	安全对策措施	落实情况
2	加油岛端部的加油机附近设防撞柱，高 0.6 米；罐池、管沟用中性沙子填满、填实；油罐顶部覆土厚度不小于 0.9m；汽油、柴油油罐上分别设 3 根防浮抱带，防止储罐上浮；罐区设置检查井，定期检查并用移动式防爆潜水泵排出积水。	已落实
3	油罐外表面采用环氧煤沥青防腐工艺做加强级防腐；埋地管道也做相应防腐；在管道进出地面处、穿越管沟处加设套管，空隙部分用沥青麻刀水泥填实；管道穿越道路处，其交角 90°，采取套管防护措施。管道壁厚大于 4mm。	已落实
4	埋地油罐、管道均做防静电接地设施，法兰处用铜线跨接。卸油管伸至罐内距罐底 100mm，卸油立管的底端设为 45°斜管口。潜油泵入油口距离罐底 200mm，量油管管底安装距离罐内底部 200mm。	已落实
5	在加油机内加油软管上还设置了安全拉断阀，加油机底部设置剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。承重罐池每个隔池内的油罐为 2 个，油罐与罐池、油罐与油罐间距不小于 0.5m，内部的空间采用中性细沙回填设在行车道下面的人孔井采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。	已落实
6	管道选用双层复合管热熔连接，管道最低点设检漏点，双层管道坡向检漏点，不小于 5‰，保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。	已落实
(四)	电气	
1	本项目用电引自市政 10kV 电网，采用 YJV22-12.5kV 型电力电缆埋地引入充电桩西侧的 630kVA 箱式变压器和 1250kVA 箱式变压器。经 630kVA 箱式变压器降压后，通过服务楼内低压配电柜对站区各用电单元供电，供电电压为 380V/220V。	已落实
2	站内供电负荷为三级负荷，油罐液位监控系统等要求不间断供电，采用 1kW 的 UPS 电源做备用电源；应急照明系统采用自备蓄电池的 A 型消防应急标志灯具。	已落实
3	加油区罩棚 10m，吊顶安装在罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具。防爆场所安装防爆灯，防爆等级不低于 Exd II AT3。爆炸危险区域内的开关、视频监控也应达到相应防爆要求，办公场所拟安装荧光灯。在站房、服务楼等疏散部位设置应急疏散照明灯；在消防泵房、罩棚、站房、加油区、配电间等重要场所设置应急照明灯。所有应急照明灯具内设蓄电池作为第二电源，供电时间不小于 90 分钟。	已落实
4	采用潜泵式加油，设置 5 台潜油泵，额定功率 1.2kW；6 台加油机功率 0.75kW，服务楼等用的 44kW。油罐、加油机液位计仪表，液位报警、分离脱扣器电源均引自配电箱。油罐区、加油区爆炸危险区域范围内选用防爆等级为不低于 Exd II AT3 的电气设备。	已落实
5	低压电缆截面根据长期允许载流量选定并经压降损失校验，埋地暗敷；加油机动力电缆载流量应大于或等于回路额定电流的 1.25 倍，采用 ZR-YJV22-4×2.5 电缆埋地敷设，埋深为 0.8m；穿墙处、过道路处、与其它管线交叉处均穿钢套管保护。	已落实
6	站房照明电线采用穿电线管沿顶板内敷设，采用电线型号为 ZR-BV-3×2.5；罩棚照明电线从配电箱穿钢管埋地敷设至罩棚支柱，再穿电线管沿顶棚敷设；油品指示灯、标志牌采用铠装电缆穿钢管埋地敷设，采用电缆型号为 ZR-YJV22-3×4。	已落实
7	按常规设置过载、过电流、短路等电气保护装置外，装设漏电流	已落实

序号	安全对策措施	落实情况
	超过预定值时能发出声光报警信号或自动切断电源的漏电保护器,以防止电气设备、线路过载、断路等故障导致引起电气火灾。在低压电源线路引入的总配电箱、动力配电柜处装设一级浪涌保护器,信息网络系统进线处信号浪涌保护器 (SPD)。	
8	配电间、发电机房设置在服务楼,设置在爆炸危险区域边界线 3m 之外,远离加油机、油罐等易燃易爆危险区域。配电间、发电机房设置向外开启的乙级防火门,向外开启的门窗、通风窗应设防雨雪和小动物进入室内的设施。配电间内设置应急照明、灭火器及其他安全、防触电、消防设施。低压配电系统接地方式为 TN-S 系统,将 PE 线与中性线完全分开。	已落实
9	发电机房与配电间分开设置,采用耐火极限不低于 2.0h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔,发电机排烟管设置阻火器,接出室外的排气管道与邻近建筑物或附近易燃物料应有足够的距离,以免在任何运行情况下达到燃点温度而引起火灾。发电机房储油间单独设置,总储存量不大于 8h 的需要量 (不超过 1m ³),储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与发电机间分隔,储油间设置甲级防火门。	已落实
10	站房、服务楼属于三类防雷建筑物,沿屋面四周采用 $\phi 12$ 的镀锌圆钢做防雷接闪带,利用柱内钢筋 (不小于 $\Phi 10$) 作引下线,屋面接闪带网格不大于 20×20 (m) 或 24×16 (m)。	已落实
11	罩棚按二类防雷建筑物,利用罩棚其金属体作接闪器,罩棚铝材须厚度大于 0.65mm 钢板厚度大于 0.5mm,利用罩棚结构柱内两对主筋作为引下线,要求主筋自下而上可靠焊接形成电气通路,并在顶部留出钢筋头以便与接闪带相连。下部利用罩棚混凝土柱柱内的两主筋作引下线;上部利用网架钢管作为引下线。要求钢管与钢筋焊接连通,并在顶部焊出 $\phi 12$ mm 钢筋以便与接闪带焊接连通。利用根柱基础钢筋作接地极。露出屋面的设备外壳,管道,金属物等导电体就近与接闪带做电气焊接。	已落实
12	每个油罐与人工水平接地体连接点不少于两处,所有设备的金属外壳、配线钢管、铠装电缆铠装层等均应采用镀锌扁钢-40 $\times$ 4 与接地干线可靠接地。低压配电系统接地方式为 TN-S 系统,PE 线与中性线完全分开;将防雷接地,防静电接地,电气保护接地的干线连接在一起,组成联合接地网,总接地电阻不大于 4 欧姆。	已落实
13	每个通气管口均与接地干线相连,密闭卸油点旁设置防静电接地报警仪,并设置人体静电消除器。油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头,应保证可靠的电气连接。每个卸油口进行接地,采用的导静电的热塑性塑料管道,导电内衬须接地。	已落实
14	加油站的信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。加油机等金属设备、管道均应与防静电接地干线作可靠焊接。防雷防静电及电气保护接地均应可靠接地,平行敷设的长金属管道其净距小于 100mm 的应每隔 20~30m 用金属线连接,交叉净距小于 100mm 时交叉处也应跨接。弯头阀门、法兰盘等应在连接处用金属线跨接并与接地网连成闭合回路。	已落实
15	在加油区和卸油区等安装高清摄像头,硬盘录像机及监视器 1 套,视频监控系统 UPS 电源 1 套;站房内摄像头配线采用墙内暗敷的方式,卸油点、加油区、加油站进口摄像头配线采用地下直埋加套管保护的方式,	已落实

序号	安全对策措施	落实情况
16	充电桩的基础应高于所在地坪 200mm 及以上。充电设备应靠近充电位布置,设备外距充电位边缘净距不小于 0.4m。充电设备的布置不应妨碍其他车辆的充电和通行。充电桩的防护等级不低于 IP54。	已落实
17	充电桩与站内汽车通道或充电车位相邻一侧设置车挡或防撞(柱)栏,防撞(柱)栏的高度不小于 0.5m。 电动汽车充电设施布置在辅助服务区内,位于本项目爆炸危险区域外。充电桩每根出线设置电气防火限流式保护器,室外充电设备设防电击防护措施,充电设备周围设置等电位均衡线,向充电设备外延伸 0.6m 并与充电车位均衡线联结。车挡与等电位均衡线可靠焊接,等电位均衡线与接地极可靠焊接。	
(五)	自控仪表及火灾报警	
1	本项目所用油罐液位监控系统等仪表供电采用 1kW 的 UPS 不间断电源,保证仪表用电。埋地油罐内外层空隙内配备了泄漏检测仪,一旦内部产生泄漏,泄漏检测仪传感器立即报警。	已落实
2	在油罐上设置防满溢措施,采用磁致伸缩液位计,液位远传至控制室(站房内值班室),当油料达到油罐容量 90%时,触动高液位报警及现场声光报警;油料达到油罐容量 95%时,安装在卸油管上的卸油防溢阀自动关闭,停止油料进罐。在加油机内加油软管上还设置了安全拉断阀,加油机底部设置剪切阀,当加油机被撞或起火时,剪切阀能自动关闭。	已落实
3	在站房营业厅门外工作人员易接近位置设 1 个紧急切断按钮;在值班室内设置 1 个紧急切断按钮,在事故状态下时,工作人员可迅速按下按钮,切断所有加油机电源,停止加油泵运转,当事故解除后只能手动将紧急切断复位。	已落实
(六)	建构筑物方面的安全措施	
1	站房主要采用自然通风及舒适空调系统进行调节。加油站内爆炸危险区域内的地坪应采用水泥不发火花地面。加油站作业区内不得种植油性植物	已落实
2	罩棚采用网架结构,采用混凝土柱,耐火极限不低于 2.5h。通气管高出罩棚不小于 2m,通气管设置阻火器。	已落实
(七)	其他防范设施	
1	本项目依据《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 等设置安全警示标志,罐区进出口设禁止带火种,设置戴防护手套等标志。标志牌放在与安全有关的醒目地方,牌前不得放置妨碍认读的障碍物;灭火器等消防用具等用红色。罐区设置职业危害告知牌。	已落实
2	每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口,卸油接口应装设快速接头及密封盖,各卸油接口及油气回收接口,设有明显的标识。各加油枪分别设置明显的油品标识。	已落实
3	各种防护用品基本按照作业员工种每人配备两套。防护手套等易损物品应按月配备,工作服、工作鞋等物品可按年配备,其他劳保用品可视岗位需要、磨损程度等实行以旧换新的制度。	已落实
4	该站站房和罩棚可不设置消防给水系统,站房和罩棚未设置消防给水系统。服务楼室内消防水来自厂区消防水池及消防给水管网,消防水池有效容积 108m ³ 。室内消火栓泵设置两台。室外消火栓接市政管网,按间隔不大于 120 米布置室外消火栓。加油区、站房、油罐区将按有关规定放置相应的便携式灭火器材。	已落实

序号	安全对策措施	落实情况
5	罐区底部采用钢筋混凝土浇筑整版基础并预埋螺栓，在汽油、柴油油罐上设 3 根防浮抱带与螺栓固定，防止储罐上浮；罐区设置检查井，定期检查并用移动式防爆潜水泵排出积水。	已落实
(八)	事故应急措施及安全管理机构	
1	该加油站定员相对较少，所以站内所有工作人员全部作为应急救援人员。站内成立由所有人员参加的应急救援组织机构，明确每个人员的责任，做到统一指挥、统一调度。应急救援组织机构及人员配备	已落实
2	按照《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》，《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定，结合本建设项目，制定火灾、爆炸、泄露、车辆伤害等事故专项和现场处置应急预案，定期进行演练，并做好记录。综合预案应每年演练一次，专项和现场处置应急预案应半年演练一次，而且企业应建立预案管理制度，演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。	已落实

表 7.2.1-2 安全措施检查表

项目	安全措施	落实情况	结论
设施方面安全对策措施			
加油机	1) 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于 50L/min。普通柴油加油枪的流量不大于 50L / min。	加油机加油枪符合要求。	已落实
	2) 加油软管上宜设安全拉断阀。	设置了安全拉断阀。	已落实
	3) 以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。	加油机底部供油管道设有剪切阀。	已落实
	4) 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。	加油机上的放枪位有油品文字标识，且加油枪是用不同颜色标识。	已落实
	5) 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于 0.5m。	设置了高 0.6m 的防撞柱。	已落实
工艺管道系统	1) 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。	该加油站采用密闭卸油方式。	已落实
	2) 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。	每个油罐有各自的卸油管道和卸油接口，且做了明显的标识。	已落实
	3) 卸油接口应装设快速接头及密封盖。	卸油接口装了快速接头及密封盖。	
	4) 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： ①汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 ②各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于 80mm。 ③卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接	该加油站的卸油油气回收系统满足列表左侧的规定。	已落实

项目	安全措施	落实情况	结论
	头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。		
	5) 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。	该加油站采用的是油罐装设潜油泵的一泵供多机的加油工艺。	已落实
	6) 加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： ①应采用真空辅助式油气回收系统。 ②汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用 1 根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于 50mm。 ③加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 ④加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为 1.0~1.2。 ⑤在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵	该加油站采用的加油油气回收系统满足列表左侧的规定。	已落实
	7) 油罐的接合管设置应符合下列规定： ①接合管应为金属材质。 ②接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。 ③进油管应伸至罐内距罐底 50mm~100mm 处。进油立管的底端应为 45°斜管口或 T 形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 ④罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底 150mm~200mm。 ⑤油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 ⑥油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 ⑦人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接(包括潜油泵出油管)。	油罐的接合管按设计施工，满足列表左侧的规定。	已落实
	8) 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上	汽油罐和柴油罐的通气管分开设置，通气管高出罩棚 2m	已落实
	9) 通气管的公称直径不应小于 50mm。	通气管的公称直径 50mm。	已落实
	10) 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa~3kPa，工作负压宜为 1.5kPa~2kPa。	该加油站汽油罐的通气管管口设置了呼吸阀，其工作压力符合要求。	已落实
	11) 加油站工艺管道的选用，应符合下列规定：	加油工艺管道的选材和施工已按	已落实

项目	安全措施	落实情况	结论
	①油罐通气管道和露出地面的管道,应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 的无缝钢管。 ②其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。 ③无缝钢管的公称壁厚不应小于 4mm,埋地钢管的连接应采用焊接。 ④热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料,壁厚不应小于 4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 ⑤导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于 $108\Omega\cdot m$,表面电阻率应小于 1010Ω。 ⑥不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于 100kV。	设计施工,满足列表左侧要求。	
	12) 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管,应采用导静电耐油软管,其体电阻率应小于 $108\Omega\cdot m$,表面电阻率应小于 1010Ω ,或采用内附金属丝(网)的橡胶软管。	油罐车卸油时采用的是导静电耐油软管,满足要求。	已落实
	13) 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外,均应埋地敷设。当采用管沟敷设时,管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。	该加油站的工艺管道均直埋敷设。	已落实
	14) 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管,应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于 2‰,卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度,不应小于 1%。	卸油管道的坡度不小于 2‰,卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度,不小于 1%,且坡向油罐,坡度设置符合要求。	已落实
	15) 受地形限制,加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足规范的要求时,可在管道靠近油罐的位置设置集液器,且管道坡向集液器的坡度不应小于 1%。	坡度设置符合要求。	已落实
	16) 埋地工艺管道的埋设深度不得小于 0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道,管顶低于混凝土层下表面不得小于 0.2m。管道周围应回填不小于 100mm 厚的中性沙子或细土。	埋地工艺管道的埋设深度不小于 0.4m,按设计要求施工。	已落实
	17) 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物;与管沟、电缆沟和排水沟交叉时,应采取相应的防护措施。	工艺管道没有穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物。	已落实
	18) 埋地钢质管道外表面的防腐设计,应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447 的有关规定。	埋地管道采用复合管	已落实
	19) 所选仪表必须符合相应的防爆标准,并取得国家有关防爆检验机构的相应防爆等级的防爆许可	所选用的仪表符合相关防爆标准。	已落实

项目	安全措施	落实情况	结论
	证防爆等级应不低于 ia(ib)IIBT4(本安型)或 dIIBT6 (隔爆型)。		
加油站防渗对策措施			
防 渗 措施	1、装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位,也应采取相应的防渗措施。	采取了相应的防渗措施。	已落实
	采取防渗漏措施的加油站,其埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计,应符合下列规定: ①双层管道的内层管应符合 GB50156 的有关规定。 ②采用双层非金属管道时,外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 ③采用双层钢质管道时,外层管的壁厚不应小于 5mm。 ④双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。 ⑤双层管道系统的最低点应设检漏点。 ⑥双层管道坡向检漏点的坡度,不应小于 5‰,并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。 ⑦管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统	该加油站埋地加油管道采用双层管道,设置了检漏点。其要求符合规定。	已落实
	3、双层油罐的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时,传感器的检测精度不应大于 3.5mm。	双层油罐的渗漏检测采用在线检测系统。	已落实
安全工程设计方面对策措施			
消 防 设 施 及 给 排水	1) 加油站的消防器材配置应符合下列规定: ①每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器,或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器。加油机不足 2 台应按 2 台配置。 ②地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时,应分别配置。 ③二级加油站应配置灭火毯不少于 5 块,沙子不少于 2m³。 ④其余建筑的灭火器配置,应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的有关规定。	按要求配备了相应的消防器材。	已落实
	加油站的给排水应符合下列规定: ①站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时,应在围墙内设置水封装置。 ②加油站排出建筑物或围墙的污水,在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井(独立的生活污水除外)。水封井的水封高度不应小于 0.25m;水封井应设沉	加油站的站内地面雨水散流排出站外;清洗油罐的污水应集中收集处理。	已落实

项目	安全措施	落实情况	结论
	泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m。 ③清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 ④排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。 ⑤加油站不应采用暗沟排水。		
防雷、防静电	1) 钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于 2 处。	油罐进行了防雷接地，接地点不少于 2 处。	已落实
	加油站的电气接地应符合下列规定： ①防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定。 ②当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻，不应大于 10Ω ，电气系统的工作和保护接地电阻不应大于 4Ω ，地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻，不应大于 30Ω 。	该加油站的电气接地按设计要求施工。防雷防静电接地检测合格。	已落实
	3) 埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。	该加油站的防雷防静电接地检测合格。	已落实
	4) 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，其顶面单层金属板厚度大于 0.5mm、搭接长度大于 100mm，且下面无易燃的吊顶材料时，可不采用避雷带(网)保护。	该加油站的防雷防静电检测合格。	已落实
	5) 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。	该加油站的信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线。	已落实
	6) 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	该加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接装设了与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	已落实
	7) 380/220V 供配电系统宜采用 TN-S 系统，当外电源为 380V 时，可采用 TN—C—S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	该加油站供电负荷等级为三级，电源从当地 380V/220V 外接，通过低压配电装置（380/220V；TN-S 系统）为站内各用电设备供电。	已落实
	8) 地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于 30Ω 。	该加油站没有地上或管沟敷设的油品管道，该加油站工艺管道均直埋敷设。	已落实
	9) 加油站的汽油罐车卸车场地，应设卸车时用的	该加油站设置了卸车时用的防静电	已落实

项目	安全措施	落实情况	结论
	防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。	电接地装置。	
	10) 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下可不跨接。	该加油站工艺管道的连接按设计要求施工。	已落实
	11) 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头，应保证可靠的电气连接。	卸油软管和油气回收软管有保证可靠的电气连接。	已落实
	12) 防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω。	该加油站的防雷防静电检测合格	已落实
安全设施设计专篇建议措施			
1	安全设施及设备：该加油站的加油机、油罐等均应从具有制造（营业）许可证的正规厂家采购。 管道：无论是金属管道或非金属管道，均要求采购市场上有资质单位生产的合格产品，特别是对管道壁厚及材质的要求，应严格按照设计要求采购。 电力设施：电力设备的电缆选择应按《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 中的有关部分进行。 电器设备按照《爆炸性环境用防爆电器设备》GB3836.1-4-2010 要求选型选购。	该项目采购的安全设施、设备、管材、管件等满足相关规范的要求，有相关合格证。	已落实
2	设计要求对存在危险、有害因素的生产部位，按照《安全色》（GB2893-2008）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）和《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的规定悬挂醒目的标牌。这些标牌应保证在夜间仍能起到警示作用。 灭火器、火灾报警等消防用具以及严禁人员进入的危险操作区的护栏采用红色。	采用了醒目的安全警示标志，灭火器等应急器材采用红色。	已落实
4	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处理知识，操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。	该加油站操作人员经培训合格后上岗。为员工配备了相应的劳保用品。	已落实
6	建设项目存在汽油、柴油可燃性物料，一旦发生意外泄漏或事故性溢出，有可能造成人员伤害或财产损失。建设单位应参照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）建立事故的应急救援预案并定期演练。在事故发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效地组织抢险和救助。 应急救援组织或应急救援人员的设置或配备情况 1) 安全、消防领导小组成员 该站配置的安全、消防领导小组包括组长 1 名。主要领导、组织站内安全检查，排除安全隐患，为该站日常安全生产提供保障；在事故发生时及时通知消防部门，并在消防部门到达后协助其进行消防工作。 2) 义务安全、消防队员	该加油站已编制应急预案、成立了应急救援组织。	已落实

项目	安全措施	落实情况	结论
	该站配置的义务安全、消防队员。主要负责站内站消防事务，在发生火灾、爆炸等事故时及时采取相应的处理措施，最大限度控制事故现场，以等待消防部门到达，将事故引起的经济损失降低到最小。在险情发生后，义务安全、消防队员将与消防领导小组成员一起积极协助相关政府部门做好事故现场隔离和交通疏通工作。		
7	为了使本项目建成后，能够安全运营，站内应配备主要负责人和安全管理人員。负责站内的安全管理，并对安全设施进行定期维修、保养和日常监测工作等。	加油站配备主要负责人和安全員经市级应急管理局颁发的考核合格证书	已落实
8	建立健全各种管理规则，完善安全作业规程并认真贯彻执行，有关人员要熟记会用。	该加油站有制定安全管理制度和操作规程。	已落实

7.2.2 建设项目采用的安全技术措施情况分析

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站选择的主要装置、设备设施与其储存经营过程相匹配。《安全设施设计》针对加油工艺设施、消防设施、电力设施及建筑物提出的安全技术措施也得到了落实。具体评价过程见附件2.4.2。

7.2.3 未采用安全设计的安全设施情况

该加油站建设项目安全设施设计专篇中涉及的安全设施和措施均已得到采纳。

7.3 风险评价

7.3.1 道化学火灾爆炸危险指数法分析结果

采用道化学法（七版）对所选取单元进行火灾爆炸危险评价结果为：该加油站汽油的日常最大储存量为 67.5t，汽油储罐区的火灾爆炸危险指数为 102.408，火灾爆炸危险等级为较轻，暴露半径为 26.22m，一旦发生事故，暴露半径内 60.6%的财产将可能被破坏。

采用安全补偿措施后，火灾爆炸综合指数降为 78.34，火灾爆炸危险等级为“较轻”，暴露半径为 20.05m；若发生火灾、爆炸事故，可使该单元的损失降低到 45%。因汽油储罐 40m 范围内的站外只有架空电力线，无任何建筑物，所以火灾爆炸主要影响站内的建（构）筑物，对其它设施基本无影响。分析过程见附件 2.1。

7.3.2 危险度评价结果

该新建站油储罐区主要危险物质为汽油、柴油，汽油储罐区得分为 12 分，为 II 级，属中度危险；柴油储罐区得分为 9 分，为 III 级，属低度危险。

该站设液位仪和泄漏检测仪等安全装置，且制定较完善的卸油操作规程，风险在可接受范围内。分析过程见附件 2.2。

7.3.3 作业条件危险性分析结果

该建设项目卸油作业、加油作业、变配电间作业和检维修作业、充电作业、消防水池作业、水泵作业、发电作业中，卸油作业的火灾爆炸、加油作业的火灾爆炸和车辆伤害、检维修作业的火灾爆炸和触电、变配电间作业的火灾爆炸均为一般危险，其余均为稍有危险。分析过程见附件 2.3。

7.3.4 重大生产安全事故隐患分析结果

该加油站按照安全设施“三同时”的要求进行设计、施工、使用，可以保证其安全性。经营的范围汽油、柴油，且不构成重大危险源。主要负责人和安全管理培训合格后持证上岗，制定了安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程。该站不构成重大生产安全事故隐患，评价过程详见附件 2.4.3。

7.4 安全生产管理情况评价分析

该站建立了安全生产责任制，制定了安全生产管理制度，编制了各岗位

安全操作规程,且上述制度和操作规程都能实际执行。加油站的主要负责人、安全管理人员已经取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。其他从业人员依照相关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。该站的主要负责人和上级单位能保证安全投入及其使用。从业人员配备了劳动防护用品,经安全检查该站的安全管理方面能满足安全生产的需求。评价过程见附件 2.4.5。

第八章 安全对策与建议

8.1 安全对策措施、建议的依据及原则

一、安全对策措施的依据：1、物料及工艺过程的危险、有害因素的辨识分析；2、符合性评价的结果；3、国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

二、安全对策措施建议的原则：

1、安全技术措施等级顺序：1) 直接安全技术措施；2) 间接安全技术措施；3) 指示性安全技术措施；4) 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5、在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

8.2 现场隐患及整改情况

评价组勘察现场时的依照相应法律法规、标准规范并结合评价组勘察现场时的实际情况，发现加油站仍存在一些不能满足安全经营条件的隐患，有可能导致发生安全事故和造成人身伤害。因此，依据有关法规、标准和相关装置安全运行的成功经验，并结合评价组勘察现场时的实际情况，指出企业

在安全生产方面存在的问题，并提出相应的对策措施建议，该站也针对评价组提出的问题进行了相应的整改，以进一步提高该加油站的安全性。具体见表 8.2-1。

表 8.2-1 存在的安全隐患及整改情况

序号	现场隐患	整改内容
1	配电房(窗户无纱窗、无绝缘鞋及绝缘手套)。	窗户安装纱窗、配备绝缘鞋及绝缘手套。
2	发电机房(柴油储存容器未接地)。	柴油储存容器接地。
3	卸油口未配 35kg 推车式灭火器。	卸油口配备 35kg 推车式灭火器。
4	罐池内个别管道渗漏报警装置未安装到位。	核查各井口管道渗漏报警设施，并安装到位。
5	加油机底部未填干砂。	加油机底部填补干砂。

该站对现场隐患整改经评价组复核，已经整改到位。

8.3 安全对策措施

1、项目建成投入运营后，应密切关注站外周边环境的变化。发生变化后，要及时作出应对措施，保证站内设备设施与外部环境的间距。

2、项目涉及汽油重点监管的危险化学品和特别管控危险化学品，潜在着火灾、爆炸的危险性，应按照《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（原安监总厅管三〔2011〕142 号）和特别管控危险化学品目录（第一版）应急管理部〔2020〕3 号文件的防范和管理要求配备相应的应急器材、个人防护器材和实施存储定置化管理。火灾、爆炸的危险性的风险程度得到有效控制，在可接受范围内。

3、建议该站正式营业后定期开展应急预案演练、评审，并形成演练记录。提高完善应急事故处理能力。

4、建议对安全设施应安排专人进行点检并做记录，发现隐患及时处理。

- 5、应引导移动支付的顾客远离加油机再进行支付操作。
- 6、建议该站按《安全生产法》的要求，依据《江西省汽车加油加气站安全生产标准化达标专项评审标准》创建安全标准化体系。
- 7、站内今后若要设置厨房，应避免明火散发点。
- 8、严禁站内出现明火，做好安全培训及宣传工作，杜绝“三违”现象。
- 9、进行危险作业时，必须实行作业票制度，特别是进行高处作业、有限空间作业、临时用电作业、动火作业，一定要做好个人防护，安排专人现场监管，做好事故预防措施。
- 10、建议对防静电装置每 6 个月检测一次。

第九章 安全评价结论

通过对万载投资发展集团有限公司江西省万投油品贸易有限公司布城加油站新建项目的危险、有害因素分析及定性、定量分析。该项目存在的危险有害因素是火灾、其它爆炸、车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电、中毒窒息、坍塌、机械伤害、淹溺等，主要危险有害因素为：火灾、其它爆炸等危险因素和健康危害等有害因素，需重点防范的危险有害因素为火灾、其它爆炸。本项目中未构成危险化学品重大危险源，也不存在剧毒、监控、易制毒、易制爆化学品及高毒物品，汽油为重点监管危险化学品和特别管控危险化学品，应按照重点监管危险化学品和特别管控危险化学品相关规定管理。

1、根据项目所在地安全条件和周边环境分析评价，站内设备设施与外部环境的间距满足标准要求，站内设备设施、建构筑物之间的间距满足标准要求。站址、总平面布置符合有关标准、规范的规定。

2、该建设项目安全设施设计所提出的安全设施均已采纳。

3、加油站工艺国内外已属于成熟工艺，该加油站采用汽车油罐车运输油品、密闭式卸油；加油工艺选用潜油泵输送；油气回收设置一次油气回收系统及二次油气回收系统。该项目工艺装置、设备设施调试正常，

4、该加油站针对我评价组提出的现场隐患，已经进行了整改。

5、项目严格按照国家相关法律、法规及技术标准设计、施工，所采用是设备设施制造、安装、检测检验均为正规企业生产或提供，其安全生产风险程度在可接受范围，满足相关法律法规及技术标准的安全生产条件。

综上所述:万载投资发展集团有限公司江西省万投油品贸易有限公司布城加油站已按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》的要求进行安全设施“三同时”建设,符合国家和省关于危险化学品建设项目经营许可程序的要求。该加油站选址和总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的要求。建构筑物满足防火等级要求,设备设施满足防爆要求。运营后危险、有害因素可以得到有效控制,安全风险在可接受范围。万载投资发展集团有限公司江西省万投油品贸易有限公司布城加油站新建项目符合法律法规、标准、规章和规范的要求,满足安全生产条件,具备安全设施竣工验收的条件。

第十章 与企业交流意见

本评价组根据万载投资发展集团有限公司江西省万投油品贸易有限公司布城加油站现场的实际情况，同企业进行了全面沟通，就本报告中阐述的评价范围、加油站基本情况、工艺、主要设备设施、安全设施、风险有害因素、安全对策措施及评价结论等达成了一致意见，对本评价报告中提出的对策措施及建议表示接受。在勘查过程中，我评价组指出现场隐患并要求建设单位进行整改，该站表示认同并整改到位。双方均对本评价报告内容无任何异议。

附件 1 评价方法简介

附件 1.1 道化学火灾、爆炸危险指数评价

道化学公司《火灾、爆炸危险指数法》（第七版）是针对工艺过程中的物质、设备、数量、工艺参数、泄漏、贮运等火灾、爆炸及毒性的危险性、有害性，通过逐步推算的方法，求出其火灾、爆炸等潜在危险及其等级的一种方法。道化学公司火灾、爆炸危险指数评价方法，是用于评估特定工艺过程最大潜在损失范围的一种工具。它是利用工艺过程中的物质、工艺、设备、物料量等数据，通过定量分析的方法，对生产装置进行火灾、爆炸危险性评价，预测事故可能导致的实际危害和停产损失，并提出相应的措施与建议。


火灾、爆炸危险指数法是用于评估特定工艺过程中的最大潜在危险性的一种工具，可使人们预测事故可能导致的实际危害及停产损失。并通过火灾、爆炸危险分析，提出相关措施，为管理者提供决策依据。

火灾、爆炸危险指数法评价程序如下：

- 1、确定评价单元
- 2、确定单元物质系数（MF）
- 3、计算一般工艺危险系数（ F_1 ）
- 4、计算特殊工艺危险系数（ F_2 ）
- 5、求取工艺单元危险系数（ F_3 ）
- 6、确定火灾、爆炸指数（F&EI）
- 7、安全措施修正系数 CF
- 8、确定危险系数 HF

- 9、确定工艺单元周围的暴露半径和暴露面积
- 10、确定基本最大可能财产损失（Base MPPD）
- 11、确定实际最大可能财产损失（Actual MPPD）
- 道化学公司（DOW）火灾、爆炸危险指数评价法（第七版）评价程序
见附件图 1.1-1。

附件图 1.1-1 道化学公司（DOW）火灾、爆炸危险指数评价法评价程序图

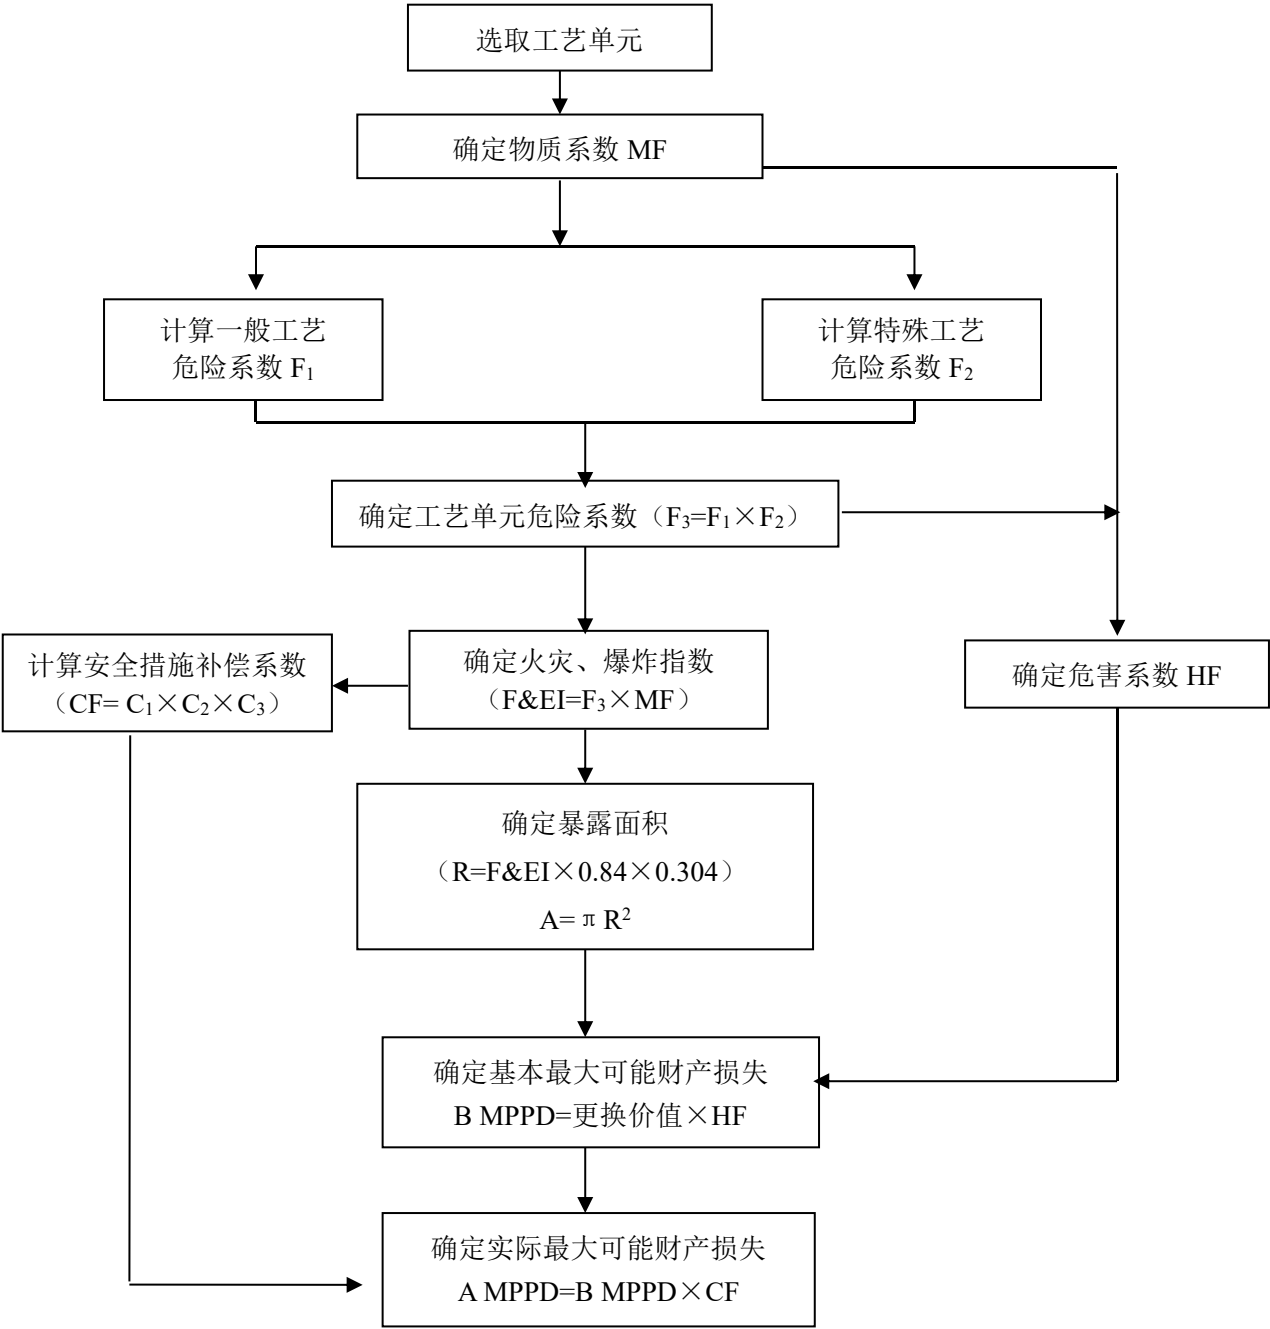

该法首先确定单元固有的火灾、爆炸指数及危险等级，见附件表 1.1-2。

附件表 1.1-2 F&EI 危险等级表

F&EI	1-60	61-96	97-127	128-158	>159
危险等级	最轻	较轻	中等	很大	非常大

然后，再通过安全措施补偿的办法，以降低单元的危险程度，确定是否达到可接受程度；并进一步确定单元危险区域的平面分布和影响体积，据此，定量地计算出单元危险系数和基本及实际最大可能财产损失，以确定单元危险性的风险程度。

附件 1.2 危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《压力容器化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG20660）等有关标准和规程编制“危险度评价取值表”，在表中规定了单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作 5 个项目共同确定。其危险度分别按 A=10 分，B=5 分，C=2 分，D=0 分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见附件表 1.2-1。

附件表 1.2-1 危险度评价取值表

分值项目	A（10 分）	B（5 分）	C（2 分）	D（0 分）
物质	甲类可燃气体； 甲 _A 类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质	乙类气体； 甲 _B 、乙 _A 类可燃液体； 乙类固体； 高度危害介质	乙 _B 、丙 _A 、丙 _B 类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质	不属 A、B、C 项之物质
容量	气体 1000m ³ 以上 液体 100 m ³ 以上	气体 500~1000 m ³ 液体 50~100 m ³	气体 100~500 m ³ 液体 10~50 m ³	气体<100 m ³ 液体<10 m ³
温度	1000℃ 以上使用，其操作温度在燃点以上	1000℃ 以上使用，但操作温度在燃点以下； 在 250~1000℃ 使用，其操作温度在燃点以上	在 250~1000℃ 使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在 250℃ 使用，其操作温度在燃点以上	在低于在 250℃ 使用，其操作温度在燃点以下
压力	100MPa	20~100 MPa	1~20 MPa	1 Mpa 以下
操作	临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其	中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操	轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应；	无危险的操作

分值项目	A (10分)	B (5分)	C (2分)	D (0分)
	附近操作	作； 使用粉状或雾状物质， 有可能发生粉尘爆炸的 操作 单批式操作	单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作	

危险度分级见附件表 1.2-2。

附件表 1.2-2 危险度分级表

总分值	≥16 分	11~15 分	≤10 分
等级	I	II	III
危险程度	高度危险	中度危险	低度危险

附件 1.3 作业条件危险性评价法

1、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是 L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D 来评价作业条件危险性的大小。

即： $D=L \times E \times C$ 。

2、评价步骤

评价步骤为：

(1) 以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

(2) 由评价小组成员按照标准给 L、E、C 分别打分，取各组的平均值作为 L、E、C 的计算分值，用计算的危险性分值 D 来评价作业条件的危险性等级。

3、赋分标准

(1) 事故发生的可能性 (L)

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为 0，而必然发生的事故概率为 1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的故事是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为 0.1，而必然要发生的事故的分值定为 10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见附件表 1.3-1：

附件表 1.3-1 事故发生的可能性 (L)

分数值	事故发生的可能性	分数值	事故发生的可能性
10	完全可以预料到	0.5	很不可能，可以设想
6	相当可能	0.2	极不可能
3	可能，但不经常	0.1	实际不可能
1	可能性小，完全意外		

(2) 人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为 10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为 0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见附件表 1.3-2。

附件表 1.3-2 人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)

分数值	人员暴露于危险环境的频繁程度	分数值	人员暴露于危险环境的频繁程度
10	连续暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作时间内暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次，或偶然暴露	0.5	非常罕见的暴露

(3) 发生事故可能造成的后果 (C)

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为 1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为 1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为 100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见附件表 1.3-3。

附件表 1.3-3 发生事故可能造成的后果（C）

分数值	发生事故可能造成的后果	分数值	发生事故可能造成的后果
100	大灾难，多人死亡或重大财产损失	7	严重，重伤或较小的财产损失
40	灾难，数人死亡或很大财产损失	3	重大，致残或很小的财产损失
15	非常严重，一人死亡或一定的财产损失	1	引人注目，不利于基本的安全卫生要求

（4）危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在 20 分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在 70—160 之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在 160—320 之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于 320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准。见附件表 1.3-4。

附件表 1.3-4 危险性等级划分标准

D 值	危险程度	D 值	危险程度
>320	极其危险，不能继续作业	20-70	一般危险，需要注意
160—320	高度危险，需立即整改	<20	稍有危险，可以接受
70-160	显著危险，需要整改		

附件 1.4 安全检查表法

安全检查表法是辨识危险源的基本方法，其特点是简便易行。根据法规、标准制定检查表，并对类比装置进行现场（或设计文件）的检查，可预测建设项目在运行期间可能存在的缺陷、疏漏、隐患，并原则性的提出装置在运行期间（或工程设计、建设）应注意的问题。

安全检查表编制依据：

- 1) 国家、行业有关标准、法规和规定
- 2) 同类企业有关安全管理经验
- 3) 以往事故案例

4) 企业提供的有关资料

在上述依据的基础上，编写出本项目有关场地条件、总体布局等设计的安全检查表。

附件 2 定性、定量分析危险、有害程度的过程

附件 2.1 道化学火灾、爆炸危险指数评价

本评价采用道化学公司的《火灾爆炸危险指数法》（第七版），选取汽油储罐作为评价对象，对火灾、爆炸危险性进行事故后果评价。

物质系数的确定：根据美国道化公司（Dow’s F&EI）“火灾、爆炸危险指数评价法”的物质系数确定方法，查表知，本项目汽油的指数为 16，柴油为 10，故取物质系数 MF 为 16。单元的火灾、爆炸危险性指数计算见附件表 2.1-1。

附件表 2.1-1 单元火灾、爆炸指数评价计算表

	项目	系数范围	罐区
	物质系数 MF		16
	1、一般工艺危险系数 F_1		危险系数
	基本系数	1.00	1.00
	A、放热化学反应	0.30-1.25	
	B、吸热反应	0.20-0.40	
	C、物料处理与输送	0.25-1.05	0.85
	D、密闭式室内工艺单元	0.25-0.90	
	E、通道	0.20-0.35	0.2
	F、排放和泄漏	0.25-0.50	0.5
	F1 为各项系数之和		2.55
	2、特殊工艺危险系数 F_2		危险系数
	基本系数	1.00	1.00
	A、毒性物质	0.20~0.80	0.20
	B、负压	0.50	
	C、燃爆范围及接近燃爆范围的操作：惰性化、未惰性化		
	1) 罐装易燃液体	0.50	0.5
	2) 过程失常或吹扫故障	0.30	0.3
	3) 一直在燃爆范围内	0.80	
	D、粉尘爆炸	0.25-2.00	
	E、压力：操作压力/释放压力		
	F、低温	0.20-0.30	
	G、易燃及不稳定物质的质量		
	1) 工艺中的液体及气体		
	2) 贮存中的液体及气体		0.31
	3) 贮存中的可燃固体及工艺中的粉尘		

H、腐蚀及磨蚀	0.10-0.75	0.1
I、泄漏——接头和填料	0.10-1.50	0.1
J、使用明火设备		
K、热油交换系统	0.15-1.15	
L、转动设备	0.50	
F ₂ 为各项系数之和		2.51
工艺单元危险系数 F ₃ =F ₁ ×F ₂		6.4005
火灾、爆炸指数 F&E1=MF×F ₃		102.408
危险等级		中等
暴露半径 R=0.256×F&EI（m）		26.22

安全措施补偿系数计算

附件表 2.1-2 安全措施补偿系数计算表

项目	补偿系数 范围	采用补偿 系数	项目	补偿系数 范围	采用补偿 系数
1、工艺控制			c、排放系统	0.91~0.97	
a、应急电源	0.98		d、连锁装置	0.98	
b、冷却装置	0.97~0.99		物质隔离安全补偿系数 C ₂		
c、抑爆装置	0.84~0.98		3、防火设施		
d、紧急停车装置	0.96~0.99	0.97	a、泄漏检验装置	0.94~0.98	0.96
e、计算机控制	0.93~0.99		b、钢结构	0.95~0.98	
f、惰性气体保护	0.94~0.96		c、消防水供应系统	0.94~0.97	
g、操作规程/程序	0.91~0.99	0.92	d、特殊灭火系统	0.91	
h、化学活泼性物质检查	0.91~0.98		e、洒水灭火系统	0.74~0.97	
i、其他工艺危险分析	0.91~0.98		f、水幕	0.97~0.98	
工艺控制安全补偿系数 C ₁		0.8924	g、泡沫灭火装置	0.92~0.97	
2、物质隔离			h、手提式灭火器和喷水枪	0.93~0.98	0.95
a、遥控阀	0.96~0.98		i、电缆防护	0.94~0.98	0.94
b、卸料/排空装置	0.96~0.98		防火设施安全补偿系数 C3		0.85728
安全措施补偿系数 C ₁ ×C ₂ ×C ₃		0.7650	补偿后的 F&EI		78.34
危险等级			较轻		
暴露半径 R=0.256×F&EI（m）		20.05	暴露面积 π R ² （m ² ）		1262.29

结果分析：固有的火灾爆炸危险等级为中等，经安全补偿措施后降为较轻。

本单元火灾爆炸危险分析结果汇总如下表附表 2.1-3。

附表 2.1-3 工艺单元火灾爆炸危险分析汇总

评价工艺单元	汽油储罐
物质系数（MF）	16
危险指数 F&EI=F ₃ ×MF	102.408
潜在火灾爆炸危险等级	中等
安全补偿系数 CF=C1×C2×C3	0.7650

危害系数 HF	0.606
补偿后的 F&EI	78.34
暴露半径 R, m	26.22
实际暴露半径 R, m	20.05
实际暴露区域面积 A, m²	1262. 29
补偿后潜在火灾爆炸危险等级	较轻
基本最大可能财产损失	暴露区域内财产价值×0.606
实际最大可能财产损失	暴露区域内财产价值×0.45

附件 2.2 危险度评价

本评价单元为油罐区。油储罐区主要危险物质为汽油、柴油，汽油属甲B类故物质取 5 分，柴油为丙类物质，其物质取 2 分；油储罐区最大储存量：汽油为 90m³，柴油为 80m³，故汽油容量取 5 分，柴油容量取 5 分；油品在常温、常压下储存，故温度、压力取 0 分；油储罐区卸油和加油作业有一定危险操作，故操作取 2 分。

综上所述，汽油储罐区得分为 12 分，为Ⅱ级，属中度危险；柴油储罐区得分为 9 分，为Ⅲ级，属低度危险。

附件 2.3 作业条件危险性评价法（LEC）

1、评价单元

根据本项目经营过程的分析，确定评价单元为：油罐区接卸油品作业、加油区加油作业、变配电间作业、检维修作业、充电、消防等单元。

2、作业条件危险性评价法的计算结果

以油罐区接卸油品作业单元为例说明 LEC 法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见附件表 2.3-1。

1) 发生事故或危险事件的可能性 L: 在接卸油品作业操作过程中, 由于物质为易燃液体, 遇到火源可能发生火灾、爆炸事故, 但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故, 故属“很不可能, 可以设想”, 故其分值 $L=0.5$;

2) 暴露于危险环境的频繁 E: 员工每周一次或偶然地暴露, 故取 $E=3$;

3) 发生事故或危险事件的可能结果 C: 发生火灾、爆炸事故, 结果非常严重, 会造成一人这样死亡。故取 $C=15$;

$$D=L \times E \times C=0.5 \times 3 \times 15=22.5。$$

结论: 油罐区接卸油作业属“一般危险, 需要注意”范围。

附表 2.3-1 各单元危险评价表

序号	评价单元	危险源及潜在危险	D=L×E×C				危险等级
			L	E	C	D	
1	加油作业	火灾、爆炸	0.5	6	15	45	一般危险, 需要注意
		车辆伤害	1	6	7	42	一般危险, 需要注意
		中毒窒息	0.5	6	3	9	稍有危险, 可以接受
		坍塌	0.2	6	15	18	稍有危险, 可以接受
2	卸油作业	火灾、爆炸	0.5	3	15	22.5	一般危险, 需要注意
		车辆伤害	0.5	3	7	10.5	稍有危险, 可以接受
		中毒、窒息	0.2	3	7	10.5	稍有危险, 可以接受
3	检维修作业	火灾爆炸	2	1	15	30	一般危险, 需要注意
		触电	2	1	15	45	一般危险, 需要注意
		物体打击、机械伤害	2	1	7	14	稍有危险, 可以接受
4	变配电间作业	火灾、触电	1	3	7	21	一般危险, 需要注意
5	消防水池作业	淹溺	0.2	1	15	3	稍有危险, 可以接受
6	水泵作业	机械伤害	1	1	15	15	稍有危险, 可以接受

		触电	1	1	15	15	稍有危险，可以接受
7	充电作业	火灾、触电	0.2	6	15	18	稍有危险，可以接受
		车辆伤害	0.2	6	15	18	稍有危险，可以接受
8	发电作业	火灾	1	1	15	15	稍有危险，可以接受
		机械伤害	1	1	7	7	稍有危险，可以接受
		灼烫	3	1	1	3	稍有危险，可以接受
		触电	1	1	15	15	稍有危险，可以接受

由上述评价结果可以看出，卸油作业、加油作业、变配电间作业和维修作业中，加油作业中中毒窒息、卸油作业中车辆伤害和中毒窒息为稍有危险，检维修作业中的物体打击和机械伤害为稍有危险，消防水池巡查为稍有危险，其它均为一般危险。

附件 2.4 安全检查表评价

附件 2.4.1 站址选择及站内平面布置符合性评价

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 和江西省安全生产监督管理局（赣安监管二字[2006]83 号）文件印发的《加油站安全评价检查表》中的相关内容进行检查分析，本项目站址、总平面布置安全检查情况见附件表 2.4.1-1、2.4.1-2、2.4.1-3。

附件表 2.4.1-1 站址、总平面布置安全检查表

站址选择及总平面布置			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	汽车加油站的站址选择应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并选在交通便利、用户使用方便的地方(4.0.1)。	规划布点位于万载建成大道中段东侧	符合
2	在城市中心区内不应建一级加油站(4.0.2)。	非城市中心，二级加油站	符合
3	油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离(m)(4.0.4)。		

	加油站内 设施名称	站外建构筑物		二级加油站标准要求 (m)	检查记录	结论
(1)	汽油埋地 油罐	重要公共建筑物		35	无	——
(2)		明火或散发火花地点		17.5	无	——
(3)		一类民用建筑保护物		14	无	——
(4)		二类民用建筑保护物		11	无	——
(5)		三类民用建筑保护物		8.5	无	——
(6)		甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		15.5	无	——
(7)		丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐		11	无	——
(8)		室外变配电站		15.5	无	——
(9)		铁路、地上城市轨道线路		15.5	无	——
(10)		城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		5.5	距离西侧建成大道 82.1m	符合
(11)		城市次干路、支路和三级公路、四级公路		5	距南侧职教园路 50.3m	符合
距北侧村村通水泥道路（支路）51.6m					符合	
(12)		架空通信线路		5	无	——
(13)		架空电力线路	无绝缘层	1.0H，且≥6.5m	无	——
(14)	有绝缘层		0.75H，且≥5m	距东侧架空电力线 （有绝缘层，H=12m） 30.8m	符合	
			0.75H，且≥5m	距西侧架空电力线 （带绝缘层，H=12m） 68.9m	符合	
(15)	汽油通气 管管口	重要公共建筑物		35	无	——
(16)		明火或散发火花地点		12.5	无	——
(17)		一类民用建筑保护物		11	无	——
(18)		二类民用建筑保护物		8.5	无	——
(19)		三类民用建筑保护物		7	无	——
(20)		甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		12.5	无	——
(21)		丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐		10.5	无	——
(22)		室外变配电站		12.5	无	——
(23)		铁路、地上城市轨道线路		15.5	无	——
(24)		城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		5	距离西侧建成大道 92.7m	符合

(25)	汽油加油机	城市次干路、支路和三级公路、四级公路		5	距南侧职教园路 59.8m	符合
					距北侧村村通水泥道路（支路）53.1m	符合
(26)		架空通信线路		5	无	——
(27)		架空电力线路	无绝缘层	6.5	无	——
(28)			有绝缘层	5	距东侧架空电力线（有绝缘层，H=12m） 24.8m	符合
					距西侧架空电力线（带绝缘层，H=12m） 80.2m	符合
(29)		重要公共建筑物		35	无	——
(30)		明火或散发火花地点		12.5	无	——
(31)		一类民用建筑保护物		11	无	——
(32)		二类民用建筑保护物		8.5	无	——
(33)		三类民用建筑保护物		7	无	——
(34)		甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		12.5	无	——
(35)		丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐		10.5	无	——
(36)		室外变配电站		12.5	无	——
(37)		铁路、地上城市轨道交通线路		15.5	无	——
(38)	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		5	距离西侧建成大道 67.9m	符合	
(39)	汽油加油机	城市次干路、支路和三级公路、四级公路		5	距南侧职教园路 43.1m	符合
					距北侧村村通水泥道路（支路）51.3m	符合
(40)	汽油加油机	架空通信线路		5	无	——
(41)		架空电力线路	无绝缘层	6.5	无	——
(42)			有绝缘层	5	距东侧架空电力线（有绝缘层，H=12m） 25.4m	符合
					距西侧架空电力线（带绝缘层，H=12m） 54.6m	符合
	加油站内设施名称	站外建构筑物		二级加油站标准要求（m）	检查记录	结论
(43)		重要公共建筑物		25	无	——
(44)		明火或散发火花地点		12.5	无	——
(45)		一类民用建筑保护物		6	无	—

(46)	柴油埋地 油罐	二类民用建筑保护物		6	无	—
(47)		三类民用建筑保护物		6	无	—
(48)		甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		11	无	——
(49)		丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐		9	无	——
(50)		室外变配电站		12.5	无	——
(51)		铁路、地上城市轨道线路		15	无	——
(52)		城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		3	距离西侧建成大道82.2m	符合
(53)		城市次干路、支路和三级公路、四级公路		3	距南侧职教园路42.9m	符合
					距北侧村村通水泥道路（支路）62.5m	符合
(54)		架空通信线路		5	无	——
(55)		架空电力线路	无绝缘层	0.75H, 且≥6.5m	无	——
(56)			有绝缘层	0.5H, 且≥5m	距东侧架空电力线（有绝缘层, H=12m）27m	符合
	距西侧架空电力线（带绝缘层, H=12m）68.7m				符合	
(57)	柴油通气 管管口	重要公共建筑物		25	无	——
(58)		明火或散发火花地点		10	无	——
(59)		一类民用建筑保护物		6	无	—
(60)		二类民用建筑保护物		6	无	—
(61)		三类民用建筑保护物		6	无	—
(62)		甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		9	无	——
(63)		丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐		9	无	——
(64)		室外变配电站		12.5	无	——
(65)		铁路、地上城市轨道线路		15	无	——
(66)		城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		3	距离西侧建成大道92.9m	符合
(67)		城市次干路、支路和三级公路、四级公路		3	距南侧职教园路59.7m	符合
					距北侧村村通水泥道路（支路）53.2m	符合
(68)	架空通信线路		5	无	——	
(69)	架空电力线路	无绝缘层	6.5	无	——	

(70)			有绝缘层	5	距东侧架空电力线 (有绝缘层, H=12m) 24. 3m	符合
					距西侧架空电力线 (带绝缘层, H=12m) 67. 2m	符合
(71)	柴油加油 机	重要公共建筑物		25	无	——
(72)		明火或散发火花地点		10	无	——
(73)		一类民用建筑保护物		6	无	——
(74)		二类民用建筑保护物		6	无	——
(75)		三类民用建筑保护物		6	无	——
(76)		甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		9	无	——
(77)		丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐		9	无	——
(78)		室外变配电站		15	无	——
(79)		铁路、地上城市轨道交通线路		15	无	——
(80)		城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		3	距离西侧建成大道 67. 3m	符合
(81)		城市次干路、支路和三级公路、四级公路		3	距南侧职教园路 46. 4m	符合
					距北侧村村通水泥道路（支路）51. 2m	符合
(82)		架空通信线路		5	无	——
(83)		架空电力线路	无绝缘层	6. 5	无	——
(84)			有绝缘层	5	距东侧架空电力线 (有绝缘层, H=12m) 38. 4m	符合
					距西侧架空电力线 (带绝缘层, H=12m) 54. 6m	符合
(85)	卸油口	重要公共建筑物		35	无	——
(86)		明火或散发火花地点		12. 5	无	——
(87)		一类民用建筑保护物		11	无	——
(88)		二类民用建筑保护物		8. 5	无	——
(89)		三类民用建筑保护物		7	无	——
(90)		甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		12. 5	无	——
(91)		丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m³ 的埋地甲、乙类液体储罐		10. 5	无	——
(92)		室外变配电站		12. 5	无	——

(93)		铁路、地上城市轨道线路		15.5	无	——
(94)		城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		5	距离西侧建成大道57.9m	符合
(95)		城市次干路、支路和三级公路、四级公路		5	距南侧职教园路105.7m	符合
(96)					距北侧村村通水泥道路（支路）5m	符合
(97)		架空通信线路		5	无	——
(98)		架空电力线	无绝缘层	6.5	无	——
(99)			有绝缘层	5	距东侧架空电力线54.3m	符合
(100)					距西侧架空电力线51.3m	符合
4	车辆入口和出口应分开设置。（5.0.1）。				出入口分开设置	符合
5	站区内停车位和道路应符合下列规定： 1 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 2 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。（5.0.2）				罩棚内车道宽6-8m。加油区，道路平坦，坡度向站外。不采用沥青路面	符合
6	作业区与辅助服务区之间应有界线标识。（5.0.3）				有界限标识	符合
7	加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”（5.0.5）				作业区内无明火和火花散发点	符合
8	柴油尾气处理液加注设施的布置应符合下列规定： 1 不符合防爆要求的设备应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m； 2 符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按柴油加油机对待； 3 当柴油尾气处理液的储液箱（罐）或橇装设备布置在加油岛上时，容量不得超过1.2m³，且储液箱（罐）或橇装设备应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置。（5.0.6）				无	—
9	电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。（5.0.7）				设置在辅助服务区内，不在爆炸危险区域内。	符合
10	加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。（5.0.8）				配电房和变压器在作业区之外	符合
11	站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。（5.0.9）				站房不在爆炸危险区域	符合
12	当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明				服务楼满足三类保护物的规定	符合

	火地点”或“散发火花地点”。(5.0.10)		
13	汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域,不应超出站区围墙和可用地界线。(5.0.11)	爆炸危险区域不超出站区围墙和用地界限。	符合
14	汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间,宜设置不燃烧体实体围墙,围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于本标准表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍,且大于25m时,可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建(构)筑物,其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙,可视为站区实体围墙的一部分,但站内工艺设备与其中的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定(5.0.12)。	25m内无其他站外建构筑物,该站东、北面为自然空地及树林。南面有职教园路,职教园路南面为空地及树林。	符合

附件表 2.4.1-2 加油站内设施之间的防火距离

站内设施之间的防火距离 (m)					
	设施名称	相邻设施	标准要求	检查记录	结论
1.	汽油埋地油罐	站房	4	15.1	符合
2.	汽油埋地油罐	埋地油罐	0.5	>0.5	符合
3.	汽油埋地油罐	消防泵房、水池取水口	10	27.2	符合
4.	汽油埋地油罐	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	12.5	—	—
5.	汽油埋地油罐	自有有燃气(油)设备的房间	8	—	—
6.	汽油埋地油罐	站区围墙	2	26.5	符合
7.	汽油埋地油罐	服务楼	8.5	17.2	符合
8.	汽油埋地油罐	箱式变压器	11	56.6	符合
9.	汽油埋地油罐	配电房	11	34.1	符合
10.	汽油埋地油罐	机动车停车位(最近车位)	8.5	25.1	符合
11.	汽油埋地油罐	发电机排烟口	17.5	46.1	符合
12.	柴油埋地油罐	站房	3	11.55	符合
13.	柴油埋地油罐	埋地油罐	0.5	>0.5	符合
14.	柴油埋地油罐	消防泵房、水池取水口	7	38.2	符合

15.	柴油埋地油罐	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	10	—	—
16.	柴油埋地油罐	自有有燃气（油）设备的房间	6	—	—
17.	柴油埋地油罐	站区围墙	2	18.7	符合
18.	柴油埋地油罐	服务楼	6	27.7	符合
19.	柴油埋地油罐	箱式变压器	9	56.6	符合
20.	柴油埋地油罐	配电房	9	34.1	符合
21.	柴油埋地油罐	机动车停车位（最近车位）	6	16.9	符合
22.	柴油埋地油罐	发电机排烟口	12.5	56.1	符合
23.	汽油通气管管口	站房	4	9.3	符合
24.	汽油通气管管口	消防泵房、水池取水口	10	28.6	符合
25.	汽油通气管管口	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	12.5	—	—
26.	汽油通气管管口	自有有燃气（油）设备的房间	8	—	—
27.	汽油通气管管口	站区围墙	2	16.5	符合
28.	汽油通气管管口	密闭卸油点	3	52.3	符合
29.	汽油通气管管口	服务楼	7	14.9	符合
30.	汽油通气管管口	箱式变压器	10.5	68.6	符合
31.	汽油通气管管口	配电房	10.5	31.3	符合
32.	汽油通气管管口	机动车停车位（最近车位）	7	33.8	符合
33.	汽油通气管管口	发电机排烟口	12.5	43.1	符合
34.	柴油通气管管口	站房	3.5	9.3	符合
35.	柴油通气管管口	消防泵房、水池取水口	7	28.6	符合
36.	柴油通气管管口	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	10	—	—
37.	柴油通气管管口	自有有燃气（油）设备的房间	6	—	—
38.	柴油通气管管口	站区围墙	2	16.6	符合
39.	柴油通气管管口	密闭卸油点	2	52.1	符合

40.	柴油通气管管口	服务楼	6	14.8	符合
41.	柴油通气管管口	箱式变压器	9	68.4	符合
42.	柴油通气管管口	配电房	9	31.2	符合
43.	柴油通气管管口	机动车停车位（最近车位）	6	33.7	符合
44.	柴油通气管管口	发电机排烟口	10	43.2	符合
45.	密闭卸油点	站房	5	55.3	符合
46.	密闭卸油点	消防泵房、水池取水口	10	14.9	符合
47.	密闭卸油点	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	15	—	—
48.	密闭卸油点	自有有燃气（油）设备的房间	8	—	—
49.	密闭卸油点	配电房	10.5	39.6	符合
50.	密闭卸油点	机动车停车位（最近车位）	7	31.6	符合
51.	密闭卸油点	发电机排烟口	12.5	41.9	符合
52.	密闭卸油点	服务楼	7	8.6	符合
53.	汽油加油机	站房	5	9.7	符合
54.	汽油加油机	消防泵房、水池取水口	6	28.3	符合
55.	汽油加油机	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	12.5	—	—
56.	汽油加油机	自有有燃气（油）设备的房间	8	—	—
57.	汽油加油机	服务楼	7	16.4	符合
58.	汽油加油机	箱式变压器	10.5	43.5	符合
59.	汽油加油机	配电房	10.5	33.1	符合
60.	汽油加油机	机动车停车位（最近车位）	7	18.2	符合
61.	汽油加油机	发电机排烟口	12.5	44.3	符合
62.	柴油加油机	站房	4	35.3	符合
63.	柴油加油机	消防泵房、水池取水口	6	28.7	符合
64.	柴油加油机	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	10	—	—

65.	柴油加油机	自有有燃气（油）设备的房间	6	—	—
66.	柴油加油机	服务楼	6	28.2	符合
67.	柴油加油机	箱式变压器	9	43.5	符合
68.	柴油加油机	配电房	9	46.9	符合
69.	柴油加油机	机动车停车位（最近车位）	6	24.3	符合
70.	柴油加油机	发电机排烟口	10	49.6	符合
71.	站房	服务楼	6	11.3	符合

评价结论：通过上述检查表检查该站的外部 and 内部安全距离和总平面布置，江西省万投油品贸易有限公司布城加油站的外部间距和总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》。

附件 2.4.2 加油工艺设施、消防设施、电力设施及建筑物符合性评价

附件表 2.4.2-1 加油工艺设施、消防设施、电力设施及建筑物符合性评价一览表

一、加油工艺及设施			
序号	内容	结论	检查情况
(一) 油罐			
1	除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。（6.1.1）	合格	埋地设置
2	汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178 的有关规定。（6.1.2、6.1.5）	合格	卧式 SF 双层罐，符合左侧描述
3	双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。（6.1.10）	合格	有满足渗漏检测要求的贯通间隙
4	油罐应采用钢制人孔盖。（6.1.11）	合格	采用钢制人孔盖
5	油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于 0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于 0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于 0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。（6.1.12）	合格	承重罐设在车行道下，且符合要求
6	当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。（6.1.13）	合格	采取了防止油罐上浮的措施

7	埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。（6.1.14）	合格	有操作井，并采用钢制人孔盖
8	加油站的油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐，高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。（6.1.15）	合格	安装液位报警装置
9	设有油气回收系统的加油站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。（6.1.16）	合格	设卸油、加油油气回收系统，安装设高液位报警功能的液位监测系统
（二）加油机			
1	加油机不得设在室内。（6.2.1）	合格	安装在室外
2	加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。（6.2.2）	合格	采用汽油加油枪的流量不大于50L/min
3	以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。（6.2.4）	合格	加油机底部设剪切阀
4	采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。（6.2.5）	合格	在加油机上设油品的文字标识、颜色标识
（三）工艺管道系统			
1	油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具备卸油油气回收系统。（6.3.1）。	合格	密闭卸油，采用油气回收系统
2	每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显标识。（6.3.2）	合格	设置卸油管道和卸油接口并有明显标识
3	卸油接口应装设快速接头及密封盖。（6.3.3）	合格	设快速接头及密封盖
4	加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油时应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。（6.3.4）	合格	采用卸油油气回收系统且符合要求
5	加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。（6.3.5）	合格	采用潜油泵供油工艺
6	加油站应采用加油油气回收系统。（6.3.6）	合格	采用加油油气回收系统

7	加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统。 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用 1 根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于 50mm。 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为 1.0~1.2。 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。（6.3.7）	合格	采用卸油油气回收系统且符合要求
8	油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质。 2 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。 3 进油管应伸至罐内距罐底 50mm~100mm 处。进油立管的底端应为 45° 斜管口或 T 形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底 150mm~200mm。 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接（包括潜油泵出油管）。（6.3.8）	合格	采取了左侧列述的规定
9	汽油罐与柴油的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m，沿建构筑物的墙柱向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。且通气管管口应设置阻火器。（6.3.9）	合格	分开设置，通气管管口高出罩棚顶 2m
10	通气管的公称直径不应小于 50mm。（6.3.10）	合格	管径不小于 50mm
11	当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa~3kPa，工作负宜为 1.5kPa~2kPa。（6.3.11）	合格	通气管管口设阻火器和呼吸阀

12	加油站工艺管道的选用，应符合下列规定： 1 油罐通气管道和露出地面的管道，应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的无缝钢管。 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明档。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道。 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于 4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于 4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于 $10^8\Omega\cdot m$，表面电阻率应小于 $10^{10}\Omega$。 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于 100kV。 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。（6.3.12）	合格	油罐通气管道和露出地面的管道，采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的无缝钢管。其他管道采用适于输送油品的热塑性塑料管道。
13	油罐车卸油时用的卸油连通软管应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于 $10^8\Omega m$ ，表面电阻率应小于 $10^8\Omega m$ ，或采用内附金属丝网的橡胶软管。（6.3.13）	合格	随车专用导静电耐油软管
14	加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。（6.3.14）	合格	埋地敷设
15	埋地工艺管道的埋设深度不得小于 0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于 0.2m。管道周围应回填不小于 100mm 厚的中性沙子或细土。（6.3.17）	合格	埋设深度不小于 0.4m
16	工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟交叉时，应采取相应的防护措施。（6.3.18）	合格	不穿越站房等无直接关系的建（构）筑物
17	埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447 的有关规定。（6.3.20）	合格	有防腐绝缘保护层
二、电气设施			
1	加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。（13.1.1）	合格	三级供电，信息系统设置不间断电源
2	加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。（13.1.2）	合格	380/220V 外接电源
3	加油站消防泵房、罩棚、营业室等处应设事故照明，连续供电时间不应少于 90min。（13.1.3）	合格	设置了应急照明

4	当引用外电源有困难时，加油加气加氢站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：排烟口高出地面 4.5m 以下时不应小于 5m，排烟口高出地面 4.5m 及以上时不应小于 3m。(13.1.4)	合格	配备了柴油发电机，且按要求配备了安全设施，间距符合
5	加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。(13.1.5)	合格	埋地敷设
6	当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品以及热力管道敷设在同一沟内。(13.1.6)	合格	充沙填实
7	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定。(13.1.7)	合格	采用合格的电气设备、电力线路
8	加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具。(13.1.8)	合格	防护等级不低于 IP44 级
9	埋地钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。卸车点车辆停放场地应设两处临时用电固定防雷接地装置。(13.2.1)	合格	做电气连接接地，经防雷接地检测合格
10	汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地极信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于 4Ω。(13.2.2)	合格	经防雷、防静电接地检测合格
11	埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道互相做电气连接并接地。(13.2.4)	合格	按要求设置，经防雷接地检测合格
12	当加油站的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带(网)保护。(13.2.6)	合格	设有接闪带，经防雷接地检测合格
13	加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。(13.2.7)	合格	信息系统采用铠装电缆
14	加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。(13.2.8)	合格	采用电涌保护器
15	供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。(13.2.9)	合格	采用电涌保护器
16	地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共享接地装置，其接地电阻不应大于 30Ω。(13.2.10)	合格	经防雷、防静电接地检测合格
17	加油站的汽油罐车卸车场地，应设卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。(13.2.11)	合格	配有防静电接地装置。
18	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下可不跨接。(13.2.12)	合格	法兰采用金属线跨接

19	防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω 。(13.2.15)	合格	经防静电接地检测合格
20	报警系统应配有不间断电源，供电时间不宜少于 60min。(13.4.6)	合格	配备不间断电源
21	汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。(13.5.1)	合格	设紧急切断系统
22	紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关： 1、在加油现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2、在控制室、值班室或站房收银台等人员值守的位置。(13.5.2)	合格	站房内外和加油机设紧急切断按钮
23	工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。(13.5.3)	合格	紧急切断阀采用手动启动的远程控制切断系统操纵关闭
24	紧急切断系统应只能手动复位。(13.5.4)	合格	采用手动复位
三、消防设施			
1	每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。二级加油站应配置灭火毯5块、沙子 $2m^3$ 。(10.1.1)。	合格	满足左侧列述要求
四、建筑物			
1	作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。(14.2.1)	合格	站房和罩棚耐火等级不低于二级，罩棚顶棚采用不燃烧体
2	加油岛及汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，进站口无限高措施时，罩棚净空高度不应小于 4.5m；进站口有限高措施时，罩棚净空高度不应小于限高高度。罩棚边缘与加油机的平面投影距离不宜小于 2m。(14.2.2)	合格	罩棚净高度 10m，罩棚边缘与加油机的平面投影最小距离不小于 2m
3	加油岛应高出停车场的地坪 0.15--0.2m。加油岛的宽度不应小于 1.2m。加油岛的罩棚支柱距岛端部，不应小于 0.6m。靠近岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m（14.2.3）	合格	加油岛参数及配备的安全设施符合要求。
4	站房的一部分位于作业区内时，该站的建筑面积不宜超过 300 m^2 ，且该站房内不得有明火设备。(14.2.10)	合格	站房占地面积 195 m^2 ，不处于作业区域，无明火设备。

5	站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于 3h 的实体墙。（14.2.12）	合格	另建有服务楼，为框架结构，二级耐火，暂不配明火设备，两栋建筑相对面无门窗洞口。
6	加油站不应建在地下或半地下室，消防水池应具有通风条件。（14.2.15）	合格	未建在地下或地下室，消防水池顶部有通风的观察井口。

注：检查内容栏中的黑体字为该规范的强制性条款。

结论：加油工艺设施、消防设施、电力设施及建筑物按设计要求建设，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的要求。

附件 2.4.3 重大生产安全事故隐患分析

为准确判定、及时整改化工和危险化学品生产经营单位及烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据《安全生产法》和《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，国家安全监管总局制定了《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》。依据该判定标准，制作下检查表。

附件表 2.4.3-1 重大生产安全事故隐患判定

序号	判定条件	检查情况	判定结果
1.	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	主要负责人和安全生产管理人员依法考核取得证书。	符合
2.	特种作业人员未持证上岗。	外委给有资质的单位或个人	符合
3.	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。	汽油的储存装置外部安全防护距离符合国家标准要求	符合
4.	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。	不涉及	—
5.	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安	不涉及	—

	全仪表系统。		
6.	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。	不涉及	—
7.	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	不涉及	—
8.	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	不涉及	—
9.	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	不跨站区	符合
10.	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。	经正规设计	符合
11.	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	未使用淘汰设备	符合
12.	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。	加油区、罐区电气设备采用的防爆型	符合
13.	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。	不涉及	—
14.	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。	不涉及化工生产装置	—
15.	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。	不涉及	—
16.	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	已建立了相关安全责任制和隐患排查制度	符合
17.	未制定操作规程和工艺控制指标。	制定了相关的操作规程。	符合
18.	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。	制定了相关特殊作业管理制度并有效执行	符合
19.	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规定文件要求开展反应安全风险评估。	不涉及	—
20.	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。	危化品分类储存，未超量	符合

依据上述检查表，江西省万投油品贸易有限公司布城加油站没有重大生产安全事故隐患。

附件 2.4.4 重点监管危险化学品安全措施符合性评价

对照《重点监管的危险化学品名录（2013 年完整版）》、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原

则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）的要求，储存、经营重点监管危险化学品的企业，要切实落实安全生产主体责任，全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时消除安全隐患，提高安全管理水平。要完善安全监控措施、健全安全生产规章制度和各项操作规程、采用先进技术、加强培训教育，细化并落实各项安全措施，提高防范危险化学品事故的能力。要按照应急处置原则，完善本单位危险化学品事故应急预案，配备必要的应急器材，开展应急处置演练和伤员急救培训，提升危险化学品应急处置能力。

我评价组依据《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》制作下列检查表对该站进行检查。

附表 2.4.4-1 重点监管的危险化学品安全措施检查表

	应采取的安全措施	实际采取的安全措施	结论
安全措施	【一般要求】		
	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。	操作人员经过了内部的专门培训，操作熟练，具备应急处置知识，未发现违反操作规程。具备相应应急处置知识。	符合
	密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。	该加油站卸油采取密闭操作；油站附近没有火种。	符合
	储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。	该加油站储罐设有液位计并有高液位报警装置。	符合
	避免与氧化剂接触。	无氧化剂接触。	符合
	生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	该加油站站区卸油区、储罐区、加油区均设有相应的安全警示标志。并配备了相应品种和数量的消防器材。	符合
	【特殊要求】		
	【操作安全】		
	（1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽	该加油站罐区附近严禁烟火，汽	符合

油与其他易燃物放在一起。	油均单品单罐储存于油罐中。	
(2) 往油罐或油罐汽车装油时, 输油管要插入油面以下或接近罐的底部, 以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内, 以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶, 特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气, 而且经常处于爆炸极限之内, 一遇明火, 就能引起爆炸。	往油罐装油时, 输油管均插入油面以下或接近罐的底部。罐区内没有存放油手套等。	符合
(3) 当进行灌装汽油时, 邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动, 存汽油地点附近严禁检修车辆。	进行灌装汽油时汽车不发动。卸油完毕罐车静置 15min 后, 卸油员引导油罐车启车、离站。	符合
(4) 汽油油罐和贮存汽油区的上空, 不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上。	该加油站内设备设施与周边电杆的距离符合规范要求。	符合
(5) 注意仓库及操作场所的通风, 使油蒸气容易逸散。	该加油站为室外设备, 不存在仓库。	——
【储存安全】		
(1) 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。	该加油站汽油储存地下卧式储罐内。远离火种、热源。	符合
(2) 应与氧化剂分开存放, 切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装, 不要用塑料桶来存放汽油。盛装时, 切不可充满, 要留出必要的安全空间。	没有与氧化剂混存。汽油采用单品单罐储存。	符合
(3) 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m ³ 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。	该加油站内爆炸危险区域的电器设备采用防爆型设备。储罐容量没有超过 1000m ³ 。	符合
【运输安全】		
(1) 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准, 运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。	该加油站不承担汽油的运输, 均由其他具备相应资质的危险货物运输公司承担。	——
(2) 汽油装于专用的槽车(船)内运输, 槽车(船)应定期清理; 用其他包装容器运输时, 容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车, 必须有导静电拖线。对有每分钟 0.5m ³ 以上的快速装卸油设备的油罐汽车, 在装卸油时, 除了保证铁链接地外, 更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于 100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。	该加油站不承担汽油的运输环节; 由其他具备相应资质的危险货物运输公司承担。	——

(3) 严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。	该加油站不承担汽油的运输，均由其他具备相应资质的危险货物运输公司承担。	——
(4) 输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定。	该加油站输送汽油的管道均埋地敷设。	符合
(5) 输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。	该加油站输送汽油的管道均埋地敷设。均经过具备相应资质的设计、施工单位设计施工，符合规定。	符合
【急救措施】		
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。	该加油站周知卡中包含了危险化学品吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触等急救措施。	符合
【灭火方法】		
喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。	该加油站生产安全事故应急预案中包含了危险化学品火灾、爆炸事故的灭火方法及其灭火剂。	符合
【泄漏应急处置】		
消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。	该加油站生产安全事故应急预案中包含了危险化学品泄漏应急处置措施。	符合

	作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。 如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 300m。		
--	---	--	--

附件 2.4.5 安全管理、安全作业符合性评价

依据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）、《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020），我评价组制作下列检查表对安全管理、安全作业方面进行检查。

附件表 2.4.5-1 加油站作业安全规范、消防安全管理检查表

序号	检查内容	检查记录	结论
	一、卸油作业		
1	基本要求		
1.1	应具备密闭卸油的条件。	具备条件	符合
1.2	防雷、防静电接地设施应完好。	经检测完好	符合
1.3	油罐车排气管应安装阻火帽。	安装阻火帽	符合
1.4	卸油作业现场应至少配备 2 具手提式干粉灭火器和 2 块灭火毯等应急救援物资。	能满足需求	符合
1.5	油罐车宜采用液位差自流方式卸油。	是	符合
1.6	卸油作业区的辅助设施应具有防静电措施；进入卸油作业的人员，应先通过具有报警功能的人体静电释放装置消除静电。	有人体消除静电设施	符合
2	卸油作业安全要求		
2.1	加油站人员应在确认油罐车无油品滴漏后，方可引导油罐车进入卸油作业区，油罐车在站内车速不应大于 5km/h。	按要求作业	符合
2.2	油罐车停于卸油停车位熄火并上手，轮处放置与最大许总质量和车轮尺寸相匹配的轮挡，车钥匙宜放置指定位置管控。	按要求作业	符合
2.3	卸油人员应将防静电跨接线连接到油罐车专用接地端，并确认接触良好。	作业按要求操作	符合
2.4	卸油作业现场应设置隔离警示标识。	已设置警示标识	符合
2.5	手提式灭火器宜摆放在距卸油口 2m~3m 处。	按要求执行	符合
2.6	应在油罐车静置进行静电释放 15min 后，方可进行计量、取样和卸油等相关作业。	按要求进行作业	符合
2.7	检查确认油罐计量孔密闭良好，汽油罐通气管上阀门应处于关闭状态，安装呼吸阀的通气管上阀门应处于开启状态。	按要求进行作业	符合
2.8	卸油前，应计量油罐的存油量，确认有足够的剩余容量，并核对罐车单据与油罐中油品的名称、牌号是否一致。	按要求进行作业	符合
2.9	对油罐车进行人工取样时，人员应戴安全帽，应选用铝或铜等不发火花、不易积聚静电的器具；油样可通过卸油口回罐，不应从计量孔倒人。若人员在油罐车罐顶上取样，还应采取防坠落措施，并有人监护。	按要求进行作业	符合

2.10	卸油人员应按工艺流程将卸油软管和汽油油气回收软管与油罐车和埋地油罐紧密连接,保持卸油软管自然弯曲。	按要求进行作业	符合
2.11	检查确认备开卸油条件后将卸油口对应油罐进油阀门打开(卸汽油时先打开气阀门)再缓慢开启油罐车卸油阀门。通过采取调节阀门开度等措施控制卸油流速不大于 4.5m/s。	按要求进行作业	符合
2.12	卸油作业过程中应有专人监护油罐车驾驶员和押员不应同时离开作业现场。无人监护应停止作业。	按要求进行作业	符合
2.13	油作业程中,不应开启计量孔,不应修理、擦洗油罐车,不应鸣笛;使用器具时要轻拿轻放;与该罐连接且无防水杂措施的加油机应停止加油作业。	按要求进行作业	符合
2.14	卸油时若发生油料溅溢或其他影响卸油安全情况时,应立即停止作业并及时处理。若发生事故,应立即停止作业,并按应急预案进行应急处置。	按要求进行作业	符合
2.15	卸至软管内无油后,应做好以下工作: a) 关闭软管两端阀门; b) 拆除软管,将卸油接口的密封盖盖紧并加锁; c) 收回卸油软管和防静电跨接线,收存软管时不应抛摔,以防接头变形。	可以做到按规范作业	符合
2.16	油结束后,卸油员应全面检查并确认状态正常,方可引导油罐车启动车辆、离站,并清理卸现场,将应急器材放回原位。	按要求进行作业	符合
二、加油作业			
1	基本要求		
1.1	加油机附近应按 GB50156 的要求配备灭火器和灭火毯。加油机爆炸危险区域内不应放置可燃性物品。	无其他可燃物	符合
1.2	不应在加油作业区外进行加油作业。不应向未采取防止静电积聚措施的绝缘性容器进行散装加注。客户不应操作非自助加油机。	按要求进行作业	符合
1.3	具有自助加油功能的加油站应在营业室内设置紧急切断系统:在事故状态下迅速切断油泵电源,紧急切断系统应为故障安全型;加油站应通过加油机音频提示客户进行加油操作。自助加油机处宜采取静电检测等技术措施,提示客户在靠近油箱口前先消除人体静电。	有作业人员指导进行作业	符合
2	加油作业安全要求		
2.1	车辆驶入非自助加油站时,加油员宜主动引导车辆进入加油位置。	制定了制度	符合
2.2	加油作业前,加油员应确认车辆停稳、熄火;摩托车驾驶员和乘坐人员应离开座位,并将车辆熄火、放置平稳;加油员与客户确认油品的名称和牌号等信息;应提示客户在靠近油箱口前先释放人体静电。	制定了操作规程	符合
2.3	加油枪应为自封式加油枪,汽油加油流量不应大于 50L/min。	是	符合
2.4	加油时应避免油料溅出,若发生油料滴漏、溢洒或影响加油作业安全的情况,应立即停止加油,并及时处理。	制定了操作规程	符合
2.5	加完油后,应立即将加油枪复位位于加油机。	制定了操作规程	符合
三、油罐计量			
1	应采用电子液位计进行测量。人工计量时,应使用符合计量和安全要求的计量器具。	是	符合
2	油罐静态计量时,与该罐连接的给油设备应停止使用	制定了操作规程	符合
3	卸油后,静置 5min 后方可进行人工取样、测水和计量,人宜站在上	制定了操作规程	符合

	风方向进行作业。对于汽油罐，若罐内正压,应先打开通气阀进行泄压后再打开量油帽，作业结束后,应及时复位。		
4	采用人工取样、计量和测温时，工具应符合安全要求，工具上提速度不应大于 0.5m/s，下落速度不应大于 1m/s。	制定了操作规程	符合
四、设备使用、维护、检修的安全要求			
1	清洗油罐		
1.1	清洗油罐应根据 GB30871 的规定照受限作业进行管理办理作业许可手续。	清罐作业委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业	符合
1.2	罐应对特种作业人员操作证进行对和审查据作业分组情况对检测、施工监护维修等清罐人员进行安全和清罐操作技术的培训，机械请据应按其操作规程执行。		符合
1.3	监护人应对施工作业进行全过程监护		符合
1.4	向油罐内引入空气、水或蒸汽的管线、其喷嘴等金购部分以及用于排出油品的胶管等应与油做等电位连接，并可靠接地，操作过程应防止金属部件碰撞。		符合
1.5	作业停工期间，油罐人孔处应上锁并设置“危险、严禁入内”警示标志。		符合
1.6	进入油罐作业前,应做好工艺处理与油罐通可能危及安全业管道应采用插入板或拆除一段管道的方式进行隔绝。		符合
1.7	人员进入油罐前应进行通风置换油罐内空气达不到安全要求时,人员不应进入油罐内		符合
1.8	业现场应配置便携式或移动式气体检测报警仪，连续监测罐内氧可燃气体和有毒气体度,发现气体浓度超限报警时,应立即停止作业，撤离人员，对现场进行处理，在分析合格后方可恢复业。如作业中断超 30mn，再次进入前应重新进行优体分析。		符合
1.9	油罐内监测点应有代表性,应对上中下各部位进行监测分析:分析仪器应在校验有效期内用前应保证其处于正常工作状态。		符合
1.10	进入油罐的水不应含油，使用的进水管不应采用含油管线，以防油品进入罐内。		符合
1.11	在雷雨或风力在五级以上等恶劣天气环境下，不应进行油罐清洗作业。		符合
1.12	油罐清洗作业前，应在作业场所的上风向配置适量消防器材。		符合
1.13	清出的罐底污杂应存放在油桶或指定容器内并作出危险废弃物的标识，不应随意倾倒。		符合
2	加油机维修		
2.1	维修之前应切断电源，并在电源开关处加锁并加挂安全警示牌。	加油机维修作业	符合
2.2	维修时应设警示标志并对维修区域进行隔离，隔离范围不宜小于以加油机为中心、半径为 4.5m 的区域范围。	委托具备相应资格的专业公司依	符合
2.3	若所修的部件需要放油时，应使用金属容器收集。	相关规定作业	符合
3	动火作业		
3.1	应根据 GB30871 的规定对动火作业进行管理。	动火作业严格按	符合
3.2	在加油站作业区内进行动火作业前应办理动火审批手续;动火人员应按动火审批要求作业;设置现场监护人。	照《危险作业管理制度》依相关规定	符合
3.3	动火作业前，与动火设备相连的所有管线均应加堵盲板与系统彻底	作业	符合

	隔离, 并进行清洗、置换, 分析合格后方可作业。不应以水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。		
3.4	动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品, 或采取其他有效安全防护措施, 并配备消防器材, 满足作业现场应急需求。作业现场应设置警示标志、警戒区, 作业现场严禁无关人员进入。		符合
3.5	动火设备内的油品等可燃物应彻底清理干净, 并按照 GB30871 的规定进行动火分析, 合格后方可进行动火作业。		符合
3.6	在爆炸危险区域附近动火施工时, 应隔离并注意风向。		符合
3.7	动火点周围 15m 内如有可燃物、窨井、水封井、隔油池、地沟等, 应检查分析并采取清理或封盖等措施; 动火点周围 30m 内不应排放可燃气体 15m 内不应排放可燃液体。		符合
3.8	施工中如需启停管线阀门, 施工人员应会同值班站长处理, 不应擅自操作。		符合
3.9	电焊回路线应接在焊件上, 不应穿过窨井或其他设备搭火。		符合
3.10	使用气焊气割进行动火作业时, 乙炔瓶应直立放置, 氧气瓶与乙炔瓶间距应不小于 5m, 两者与作业点间距应不小于 10m, 并设置防晒设施和防倾倒措施。		符合
3.11	高处动火(2m 上)应采取防止火花飞措施, 五级风以上(含五级)天气, 不应露天动火作业。		符合
4	防雷、防静电设施和接地装置检测		
4.1	防雷防静电装置应每半年至少检测 1 次, 并建立检测档案。	已进行检测	符合
4.2	所有防雷防静电设施应定期检查、维修, 并建立设施管理档案。	已建立	符合
4.3	检查加油枪胶管和加油间的接情况保持其具有良好的接地性能, 并建立检记录。	已进行检测, 合格	符合
6	用电、发电		
6.1	基本要求应按 GB/T 13869 的规定执行。	是	符合
6.2	电气检修、临时用电应执行工作票制度, 并明确工作票签发人、工作负责人, 监护人、工作许可人、操作人员责任; 应在办理签发、许可手续后方可作业。	委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业	符合
6.3	变、配电房间应制定运行规程、巡回检查制度。	是	符合
6.4	在高压设备或大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时, 应由两人进行。	委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业	符合
6.5	不应在电气设备、供电线路上带电作业。断电后, 应在电源开关处上锁、拆下熔断器或关闭断路器, 并挂上“禁止合闸、有人工作”等安全警示标牌; 工作未结束, 任何人不应拿下标牌或送电。工作完毕并经复查无误后, 由工作负责人将检修情况与值班人员做好交接后方可摘牌送电。	委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业	符合
6.6	发电、用电过程中应有专人巡回检查。	是	符合
6.7	当外线停电时, 及时断开配电柜中外电总闸和加油站内设备及照明的电源开关。按发电操作规程启动发电设备。	已制定制度规程	符合
6.8	当外线来电时, 注意观察外电指示灯及电压表变化情况, 确认电压稳定后, 按操作规程恢复常用电源。	已制定制度规程	符合
五、站场站房管理			

1	站区内不应设置经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。站区内严禁修车。	未设置	符合
2	站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机、BP机，严禁摄影拍照。	制定相关规定及警示标志	符合
3	加油站之油污布存放桶应为金属制，并定期清理。	是	符合
4	加油站地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。	地面保持干净	符合
5	不可使用汽油作清洁工作。	不使用汽油清洁	符合
6	站区内使用梯子进行作业时，必须有人守护，防止被车辆撞击。	是	符合
7	工作人员进食前必须洗手。	是	符合
8	作业人员应熟练掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处理。	熟悉	符合

六、安全管理

1	安全管理		
1.1	加油站应建立下列安全管理制度： a.安全生产责任制； b.安全例会制度； c.安全教育、培训制度； d.值班制度； e.安全检查、事故隐患整改制度； f.防雷、防静电、企业制定有相关 电气设备管理制度； g.电器线路的检查和他管理制度； h.用火、用电制度或制定的规 安全管理制度； i.设备器材维护、管理制度； j.消防管理制度； k.事章制度中包含这 故应急救援预案演练制度； l.安全工作考评和奖惩制度； m.特种作些内容 业人员安全管理制度； n.岗位安全操纵规程； o.劳动保护用品发放制 度 p.其它必要的作业安全制度		符合
1.2	加油站应建立下列人员的安全职责： 经理（站长）安全职责； 专兼职安全管理人员安全职责； 设备管理人安全职责 加油加气员安全职责 卸油卸气员安全职责 其他人员安全职责	制定了站长、加油 员、计量员、收银 员、卸油员的安全 职责	符合
1.3	事故应急救援预案及演练 加油站必须建立事故应急救援预案，预案应包括如下内容： a.基本情况； b.危险目标及其危险特性、对周围的影响； c.危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布； d.应急救援组织机构、组成人员和职责划分； e.报警、通讯联络方式； f.事故发生后应采取的处理措施； g.人员紧急疏散、撤离； h.危险区的隔离； i.检测、抢险、救援及控制措施； j.受伤人员现场救护、救治与医院救治； k.现场保护与现场洗消； l.应急救援保障； m.预案分级响应条件； n.事故应急救援终止程序；	有事故应急救援 预案，编制符合应 急管理令2号及编 制导则，应急预案 已通过评审且在 万载县应急管理 局备案。	符合

	o.应急培训计划; p.演练计划; q.附件		
2	安全标志		
2.1	加油站作业场所应按 CB16179、GB15630 规定设置安全标志。安全标志的规格与设置位置、高度、观察角度等应符合 GB1617779、GB15630 的规定。	设置的安全标志符合规范的规定	符合
2.2	以下情况应设“禁止标志”: a).加油站出入口及周边、作业防火区内,选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志; b).作业场所动火时,选用“禁放易燃品”、“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志; c).可能产生静电会导致火灾爆炸危险场所,选用“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”标志。 d) 可能产生火灾爆炸危险作业场所,选用“禁止穿带钉鞋”标志; e) 润滑油储存区域,选用“禁止吸烟”	设置了相关的“禁止标志”	符合
2.3	以下情况应设“警告标志”: a) 加油作业场所,选用“注意安全”、“当心爆炸”、“当心火灾”、“当心车辆”标志; b) 润滑油储存区域,选用“当心火灾”标志; c) 可能产生触电危险的配电间和电器设备,选用“当心触电”标志;	设置了相关的“警告标志”	符合
2.4	以下情况应设“指令标志”: a) 加油站出入口放置“入口”、“出口”标志; b) 卸油作业时加油站出入口放置“暂停营业”; c) 有限空间作业场所,选用“必须戴防毒面具”、“禁止烟火”、“注意安全”;	设置了相关的“指令标志”	符合
2.5	手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近,选用“消防手动启动器”标志。	无此项	——
3	站房、设备管理		
3.1	加油加气站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级,加油加气站罩棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限可为 0.25h。	能满足	符合
3.2	站内不应设置住宿、餐饮和娱乐等场所设施。	未设置	符合
3.3	定期检查加油机、油罐、输油管线、液位仪、潜油泵、油气回收等设备设施及附件,确保设备设施无渗漏、保持正常功能且性能良好。	设备正常、无渗漏	符合
3.4	对消防设施、器材应加强日常管理和维护,建立消防设施、器材的巡查、检测、维修保养等管理档案,记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况,严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。	消防设施正常	符合
3.5	灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置。灭火器应保持标识清晰,各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷,存放地点及环境应符合要求,并定期进行检查、维保。	消防灭火器材设置在便于取用的地方,消防设施正常	符合
3.6	消防沙箱或沙池内应保持沙量充足,不应存放杂物,沙子应保持干燥不结块,不含树叶、石子等杂质,附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。	消防设施正常	符合

4	防火防爆规定		
4.1	严禁使用油罐车直接向机动车加注油品。	使用加油机加注油品	符合
4.2	公共交通工具不应载客进入加油加气站。	日常管理可以做到	符合
5	消防安全教育培训		
5.1	加油加气站对每名员工应至少每年进行一次消防安全教育培训，新员工经消防安全教育培训合格后方可上岗。	员工经培训合格后上岗	符合

依据《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第 55 号，2015 年 79 号令修改），我评价组引用其具体条款制作下列检查表，对该站的经营必备条件进行符合性评价。

附件表 2.4.5-2 安全经营条件评价

序号	规范要求	引用规范文件	实际情况	符合性
1	经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的规定	《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第 55 号，2015 年 79 号令修改） 第六条	经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定。	符合
2	企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书	《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第 55 号，2015 年 79 号令修改） 第六条	企业主要负责人、安全生产管理人员持证上岗	符合
3	有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程	《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第 55 号，2015 年 79 号令修改） 第六条	有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程	符合
4	有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备	《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第 55 号，2015 年 79 号令修改） 第六条	有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，格式符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020 并配备必要的应急救援器材、设备	符合
5	储存设施与相关场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定	《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第 55 号，2015 年 79 号令修改） 第八条	储罐区与周边建构筑物防火间距符合要求	符合
6	依照有关规定进行安全评价，安全评价报告符合	《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督	符合相关要求	符合

	《危险化学品经营企业安全评价细则》的要求	管理总局令[2012]第 55 号，2015 年 79 号令修改) 第八条		
7	符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《常用危险化学品贮存通则》(GB15603)的相关规定	《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令[2012]第 55 号，2015 年 79 号令修改) 第八条	符合相关要求	符合

依据《江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知》赣应急办字〔2023〕111 号，评价组引用制作下列检查表，对其安全基础管理、现场安全等方面进行符合性评价。

附件表 2.4.5-3 安全基础管理、现场安全评价

基 础 管 理 检 查 内 容				
序号	检查项目	检查内容	检查结果	符合性
1	证照文书	(1) 营业执照。	有	符合
		(2) 成品油零售经营批准证书，是否在有效期内。	新建站，待办理	—
		(3) 危险化学品经营许可证，是否在有效期内。	新建站，待办理	—
		(4) 合规的立项文件或备案证明，加油站实际建设是否与立项文件一致。	是	符合
		(5) 加油站用地证明文件、用地红线等，站址建设是否在用地红线范围内。	是	符合
		(6) 新建、改建、扩建加油站是否有审查手续和批复文件。	是	符合
		(7) 是否经过正规设计或诊断设计。	是	符合
		(8) 设计单位是否具备相应的资质。	是	符合
		(9) 是否出具合格的设计图纸，设计图纸是否与现场一致。	是	符合
		(10) 加油站是否经过消防验收，取得消防验收意见书。	是	符合
2	安全管理机构	(1) 是否成立安全管理机构，配置安全管理人员。	是	符合
		(2) 专职安全管理人员是否经过正式任命。	是	符合
		(3) 主要负责人、安全生产管理人员是否取得安全资格证书，证书是否在有效期内。	是	符合
3	安全生产责任制	(1) 是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。	是	符合
		(2) 是否签订安全责任书。	是	符合

4	安全规章制度和操作规程	(1) 是否建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、事故管理制度等。	是	符合
		(2) 是否建立制定加油、卸油、计量操作规程等。	是	符合
5	安全投入	(1) 是否按有关安全生产费用提取规定, 提取安全生产费用。	是	符合
		(2) 安全生产费用使用是否符合要求, 专款专用。	是	符合
		(3) 是否依法参加工伤保险或安全责任险, 为从业人员缴纳保险费。	已购买工伤保险和安全生产责任保险	符合
6	安全教育培训	(1) 主要负责人、安全管理人员是否定期参加安全教育培训。	是	符合
		(2) 加油站人员是否定期参加日常安全教育培训。	是	符合
		(3) 新入职人员上岗前是否经过安全操作规程及应急处置等有关安全知识的培训, 并建立教育培训档案。	是	符合
7	隐患排查治理	(1) 是否建立定期安全检查及隐患排查治理制度。	已建立	符合
		(2) 是否按照计划和要求进行相应的安全检查并保存记录。	未开始营业	—
		(3) 安全检查出的事故隐患是否闭合。	评价组提出的隐患已经整改	符合
8	风险分级及管控措施	是否建立健全安全风险分级管控管理制度。	是	符合
		是否组织全员参与风险分级辨识。	是	符合
		是否制定安全风险分布图、风险识别管控及应急措施, 即“一图一牌三清单”。	是	符合
9	应急管理	(1) 是否制定加油站事故应急救援预案, 应急预案是否按要求进行备案。	已在万载县应急管理局备案	符合
		(2) 是否组织应急演练, 并保存演练记录材料。	进行应急演练	符合
10	检维修作业、危险作业	(1) 是否制定检维修管理制度。	是	符合
		(2) 是否制定动火作业、受限空间作业等危险作业管理制度。	是	符合
		(3) 危险作业是否按要求履行审批手续, 危险作业是否按要求执行作业票管理。	暂无相关作业	—
		(4) 危险作业现场管理是否按要求执行。	暂无相关作业	—
现场安全检查内容				
序号	检查项目	检查内容	检查结果	符合性
1	加油加气站选址与总平面布置	(1) 站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求, 并应选在交通便利、用户使用方便的地点。	是	符合
		(2) 在城市建成区不应建一级加油站。	本站为二级站, 且不在建成区	符合

	(3) 城市建成区内的加油站宜靠近城市道路, 但不宜选在城市干道的交叉路口附近。	不在建成区, 靠近进入城市道路	符合
	(4) 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离, 不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》表 4.0.4-表 4.0.8 的规定。	按标准规定施工	符合
	(5) 架空电力线路是否跨越加油站的作业区。	否	符合
	(6) 与加油站无关的可燃介质管道是否穿越车加油站用地范围。	否	复合
	(7) 加油站内设施、装置之间的防火距离, 不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》表 5.0.13 规定。	防火间距满足要求	符合
	(8) 加油工艺设施与站外建、构筑物之间, 宜设置高度不低于 2.2m 的不燃烧实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建、构筑物之间的距离大于《汽车加油加气加氢站技术标准》中表 4.0.4-表 4.0.8 中安全间距的 1.5 倍时, 且大于 25m 时, 可设置非实体围墙。面向车辆人口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。	满足标准规定要求	符合
	(9) 加油站现场总平面布置是否与设计总图一致	一致	符合
	(10) 车辆入口和出口应分开设置。	分开设置	符合
	(11) 站区内停车位和道路应符合下列规定: 1站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG 加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m, 双车道或双车停车位宽度不应小于9m; 其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位, 单车道或单车停车位宽度不应小于4m, 双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 2站内的道路转弯半径应按行驶车型确定, 且不宜小于9m。 3站内停车位应为平坡, 道路坡度不应大于8%, 且宜坡向站外。 4作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。	满足标准规定要求	符合
	(12) 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。	布置在辅助服务区	符合
	(13) 加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。	布置在作业区之外	复合
	(14) 加油作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”。	无	符合
	(15) 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时, 建筑面积等应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第14.2.10条的规定。	满足标准规定要求	符合

		(16) 当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时,不应布置在作业区内,与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时,应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。	满足标准规定要求	符合
		(17) 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域,不应超出站区围墙和可用地界线。	不超出围墙和可用地界	符合
		(18) 架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。	无	符合
2	建筑与设施	(1) 加油作业区内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。	站房及服务楼耐火等级二级	符合
		(2) 站内建筑防雷防静电设施是否按要求设置,是否经过定期防雷检测,并出具了检测合格报告。	已经检测合格	符合
		(3) 加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物和设施不应布置在加油作业区内。	无经营性餐饮	符合
		(4) 加油站内厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》表5.0.13的规定但小于或等于25m时,其朝向加油作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。	无明火设备	符合
		(5) 加油站内不应建地下室和半地下室。	无此建筑物	符合
		(6) 加油站作业区内不得种植油性植物。	无油性植物	符合
		(7) 加油场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料建造,其有效高度不应小于4.5m,罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。	满足标准要求	符合
3	加油工艺与设施	(1) 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外,加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置,严禁设在室内或地下室内。	室外埋地	符合
		(2) 埋地油罐是否采用双层罐,埋地油罐是否为合格产品,是否有生产厂商出具的合格证书或技术说明书等	有合格证书	符合
		(3) 安装在罐内的静电消除物体是否有接地,接地电阻应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第13.2节的有关规定。	有静电接地,且经检查合格	符合
		(4) 双层油罐内壁与外壁之间是否有满足渗漏检测要求的贯通间隙。是否设渗漏检测装置。	满足,有渗漏检测仪	符合
		(5) 油罐底部应配置积水排除设备。	有排水设备	符合
		(6) 油罐的人孔,应设操作井。油罐操作井口应有防雨盖板;储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰等处应密封良好,不得造成水汽侵入。	满足标准规定要求	符合
		(7) 加油机不得设置在室内。	设置在室外	符合

		(8)以潜油泵供油的加油机,其底部的供油管道上应设剪切阀。	配有剪切阀	符合
		(9)加油枪应采用自封式加油枪,汽油加油枪的流量不应大于 50L/min。	满足标准要求	符合
		(10)加油软管上宜设安全拉断阀。	配有安全拉断阀	符合
		(11)油罐车卸油须采用密闭卸油方式。各油罐应各自设置卸油管道和卸油口。各卸油口应有明显标识。	满足标准要求	符合
		(12)汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。	二次油气回收	符合
		(13)卸油接口应装快速接头及密封盖。	满足标准要求	符合
		(14)油罐卸油是否采取防满溢措施,是否设置液位超高报警、高高联锁装置。油料达到油罐容量的 90%时,应能触动高液位报警装置;油料达到油罐容量的 95%时,应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。	满足标准要求	符合
		(15)汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管,管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。通气管管口应设置阻火器。	分开设置,沿罩棚支柱穿过罩棚顶,高出罩棚 2m。	符合
		(16)通气管的公称直径不应小于 50mm;通气管管口应安装阻火器。	满足标准要求	符合
		(17)加油站应采用加油油气回收系统。当加油站采用油气回收系统时,汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外,尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa~3kPa,工作负压宜为 1.5kPa~2kPa。	满足标准要求	符合
		(18)加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外,均应埋地敷设。当采用管沟敷设时,管沟必须用中性沙子或细土填满,填实。	满足标准要求	符合
		(19)工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物;与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时,应采取相应的防护措施。	满足标准要求	符合
4	电气安全	(20)橇装式加油装置不得用于企业自用、临时或特定场所之外的场所,并应单独建站。采用橇装式加油装置的加油站,其设计与安装应符合现行行业标准《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134 和《汽车加油加气加氢站技术标准》第 6.4 节的有关规定。	无此项	—
		(1)加油站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处均应设应急照明,连续供电时间不应少于 90min。	满足标准要求	符合

	(2) 用外电源有困难时, 加油站可设置小型内燃发电机组, 内燃机的排烟管口, 应安装阻火器。	配有柴油发电机及阻火器	符合
	(3) 内燃机的排烟口高出地面 4.5m 以下时, 排烟管口到各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于 5m; 排烟口高出地面 4.5m 及以上时不应小于 3m。	符合标准要求	符合
	(4) 汽油罐车卸车场地, 应设罐车卸车时用的防静电接地装置。	有防静电装置	符合
	(5) 在爆炸危险区域工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处, 应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时, 在非腐蚀环境下可不跨接。	满足标准要求	符合
	(6) 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定。	满足标准要求	符合
	(7) 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具。	满足标准要求	符合
	(8) 当采用电缆沟敷设电缆时, 加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实, 电缆不得与油品管道及热力管道敷设在同一沟内。	满足标准要求	符合
	(9) 钢制油罐必须进行防雷接地, 接地点不应少于两处。	经检测满足要求	符合
	(10) 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置, 接地电阻不应大于 4Ω 。	经检测合格	符合
	(11) 埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件, 必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。	满足标准要求	符合
	(12) 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时, 应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时, 宜利用屋面作为接闪器, 但应符合下列规定: 1. 板间的连接应是持久的电气贯通, 可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接; 2. 金属板下面不应有易燃物品, 热镀锌钢板的厚度不应小于 0.5mm, 铝板的厚度不应小于 0.65mm, 锌板的厚度不应小于 0.7mm; 3. 金属板应无绝缘被覆层。	满足标准要求	符合
	(13) 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。该信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时, 应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。	满足标准要求	符合

		(14) 380/220V 供配电系统宜采用 TN-S 系统, 当外电源为 380V 时, 可采用 TN-C-S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地, 在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压 (电涌) 保护器。	满足标准规定要求	符合
		(15) 加油站应设置紧急切断系统, 该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。	满足标准要求	符合
		(16) 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关: 1. 在加油站现场工作人员容易接近且较为安全的位置; 2. 在控制室、值班室内或站房收银台等有人值守的位置。	满足标准要求	符合
		(17) 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。	满足标准要求	符合
5	消防设施	(1) 加油站每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器, 或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器, 加油机不足 2 台应按 2 台配置。	满足标准要求	符合
		(2) 地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器, 当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时, 应分别配置。	满足标准要求	符合
		(3) 一、二级加油站应配置灭火毯 5 块、沙子 2m ³ ; 三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块、沙子 2m ³ 。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。	满足标准规定要求	符合
		(4) 发、配电室应设置磷酸铵盐干粉灭火器或碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器, 数量不少于 2 具。	满足标准要求	符合
		(5) 加油站应制定以下消防安全制度: a) 防火检查、巡查制度; b) 消防安全教育、培训制度; c) 用火、用电安全管理制度; d) 电气设备、电气线路的检查和他管理制度; e) 输油、输气线路的检查和他管理制度; f) 灭火和应急疏散预案演练制度; g) 火灾隐患整改制度; h) 其他必要的消防安全制度。	制定了相关制度	符合
		(6) 加油加气站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时, 其耐火极限可为 0.25h。	满足标准要求	符合
		(7) 站内不应设置住宿、餐饮和娱乐等场所 (设施)。	无住宿、餐饮和娱乐设施	符合
		(8) 站内不应设置建筑面积大于 50 m ² 的商店。商店内不应经营易燃易爆危险品。	不经营易燃易爆危险品	符合

		(9) 是否按要求进行消防设施、器材管理 1. 对消防设施、器材应加强日常管理和维护, 建立消防设施、器材的巡查、检测、维修保养等管理档案, 记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况, 严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。 2. 消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙池等消防设施、器材应设置消防安全标志。 3. 灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置。灭火器应保持标识清晰, 各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷, 存放地点及环境应符合要求, 并定期进行检查、维保。 4. 消防沙箱或沙池内应保持沙量充足, 不应存放杂物, 沙子应保持干燥不结块, 不含树叶、石子等杂质, 附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。	满足标准规定要求	符合
		(10) 加油站对每名员工应至少每年进行 1 次消防安全教育培训, 新员工经消防安全教育培训合格后方可上岗。组织开展消防安全教育培训的情况应记录存档。	经营后可以做到	符合
6	标识	(1) 加油站的车辆及人员进出口处应设置醒目的“进站消防安全须知”标识, 明确进入加油站的要求和注意事项。	有	符合
		(2) 加油机上应有油品标识。	有	符合
		(3) 加油区、油罐区应有“禁止吸烟”、“禁止打手机”等安全标识。	有	符合
		(4) 站房、变配电间等火灾危险区的明显部位应设置“火灾危险区域”等标识。	有	符合
		(5) 油品运输车辆应划定固定车位并设置明显标识。	有	符合
		(6) 卫生间墙面上应设置“严禁烟火”“禁止吸烟”标识。	有	符合
		(7) 加油站作业区与辅助服务区之间应有明显的界限标识。	有	符合
		(8) 加油站应加强对消防安全标识的维护管理, 如有损坏、缺失的, 应及时更换。	经营后可以做到	符合
7	企业经营情况	(1) 企业经营进、销台账的明细、随货同行单(明确车牌号、提货人、开票人、时间地点、货品数量和质量, 可溯源)。	未开始营业	—
		(2) 企业运输车辆相关资质、信息。	未开始营业	—
		(3) 企业对货物的信息、数量、品种等工作的安全管理台账。	未开始营业	—
		(4) 企业进货发票、售出发票资料等	未开始营业	—

	(5) 企业是否存在租赁，租赁单位是否获得相关资质（营业执照、危化品经营许可等相关同等资质）	无租赁	—
	(6) 是否存在买卖、转让、出租、出借或伪造安全生产或经营许可证的行为	无此现象	符合
	(7) 是否存在非法将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行为	无此现象	符合
	(8) 是否违规建设内部加油设施、非法储存设施、非法改装油罐车移动加油行为	无此现象	符合

附件 3 危险、有害因素的辨识

附件 3.1 理化特性表

(1) 汽油一般为无色或淡黄色液体，密度在 0.70-0.79 g/cm³ 之间，有特殊的汽油芳香气味，车用汽油按现行标准有 3 个品种 11 个牌号，其闪点为-50℃，爆炸极限为 1.3-6.0%，为易燃液体。

附件表 3.1-1 汽油理化性质与危险有害特性识别表

标 识	中文名：	汽油
	英文名：	Gasoline; Petrol
	分子式：	C ₄ -C ₁₂ (脂肪烃和环烃)
	分子量：	
	CAS 号：	8006-61-9
	RTECS 号：	
	UN 编号：	1203
	危险货物编号：	31001
	IMDG 规则页码：	3141
理 化 性 质	外观与性状：	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。
	主要用途：	主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。
	熔点：	<-60
	沸点：	40-200
	相对密度(水=1)：	0.70-0.79
	相对密度(空气=1)：	3.5
	饱和蒸汽压(kPa)：	
	溶解性：	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。
	临界温度(℃)：	
	临界压力(MPa)：	
燃 烧	燃烧热(kJ/mol)：	无资料
	避免接触的条件：	
	燃烧性：	易燃

	建规火险分级:	甲
	闪点(℃):	-50
	自燃温度(℃):	引燃温度(℃): 415-530
	爆炸下限(V%):	1.3
	爆炸上限(V%):	6.0
	危险特性:	其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
	燃烧(分解)产物:	一氧化碳、二氧化碳
	稳定性:	稳定
	聚合危害:	不聚合
	禁忌物:	强氧化剂
	灭火方法:	喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。
包装与储运	危险性类别:	易燃液体,类别2
	危险货物包装标志:	7
	包装类别:	I
	储运注意事项:	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大,应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过 3m/s),且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。 废弃:处置前参阅国家和地方有关规定。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。 包装方法:小开口钢桶;安瓿瓶外木板箱。
毒性危害	接触限值:	中国 MAC: 300 mg/m ³ [溶剂汽油] 前苏联 MAC: 300 mg/m ³ 美国 TLV—TWA: ACGIH 300ppm, 890mg/m ³ 美国 TLV—STEL: ACGIH 500ppm, 1480mg/m ³
	侵入途径:	吸入、食入、经皮吸收
	毒性:	LD50: 67000mg/kg(小鼠经口) LC50: 103000mg/m ³ , 2 小时(小鼠吸入)

	健康危害:	急性中毒: 对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔, 甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎, 甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎, 重者出现类似急性吸入中毒症状, 并引起肝、肾损害。 慢性中毒: 神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病, 症状类似精神分裂症。皮肤损害。
急救	皮肤接触:	立即脱去被污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医
	眼睛接触:	立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
	吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。
	食入:	给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。
防护措施	工程控制:	生产过程密闭, 全面通风。
	呼吸系统防护:	一般不需要特殊防护, 高浓度接触时可佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
	眼睛防护:	一般不需要特殊防护, 高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
	身体防护:	穿防静电工作服。
	手防护:	戴防苯耐油手套。
	其他:	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
	泄漏处置:	迅速撤离泄露污染区人员至安全区, 并进行隔离, 严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器, 穿消防防护服。尽可能切断泄漏源, 防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏: 用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下, 就地焚烧。大量泄漏: 构筑围堤或挖坑收容; 用泡沫覆盖, 降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内, 回收或送至废物处理场所处置。

(2) 柴油一般指 200-400℃ 的石油馏分, 有良好的挥发性、燃烧性、安定性, 分轻柴油和重柴油。轻柴油密度为 0.8-0.9 g/cm³, 轻柴油有 7 个牌号。

附件表 3.1-2 0#柴油理化性质与危险有害特性识别表

标识	中文名: 柴油; 英文名: Diesel oil; Diesel fuel; 分子式: 柴油主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫 (2-60g/kg)、氮 (<1g/kg) 及添加剂组成的混合物
理化性质	性状: 淡黄色液体; 溶解性: 不溶于水; 熔点 (℃): -29.56; 沸点 (℃): 180-370; 相对密度 (水=1): 0.8-0.9; 蒸气压 (kpa): 0.3 (50℃)
燃烧爆炸危险	燃烧性: 易燃; 燃烧分解产物: CO、CO ₂ 、水蒸气和硫氧化物; 闪点 (℃): ≥60; 爆炸极限 (%V/V): 0.5-5.0; 禁忌物: 氧化剂; 危险特性: 蒸气与空气混合物可燃限 0.5%-5.0%, 遇热、火花、明火易燃, 可蓄积静电, 引起电火花
毒性	毒理资料: 大鼠经口 LD ₅₀ : 7500mg/kg。兔经皮 LD ₅₀ >5ml/kg。用于 500mg 涂兔皮肤

	引起中度皮肤刺激
对人体危害	因杂质及添加剂(如硫化酯类等)不同而毒性可有差异。对皮肤和粘膜有刺激作用，也可有轻度麻醉作用。柴油为高沸点物质，吸入蒸气而致毒害的机会较少。有报告拖拉机驾驶台四周空气污染细微雾滴，拖拉机手持续吸入 15min 而引起严重的吸入性肺炎。皮肤接触后可发生接触性皮炎，表现为红斑、水疱、丘疹
急救	皮肤污染时立即用肥皂水和清水冲洗，并对症处理。吸入雾滴者立即脱离现场至新鲜空气处，有症状者给吸氧。发生吸入性肺炎时给抗生素防止继发感染，并对症处理
防护	工程防护：生产过程密闭，全面通风 个体防护：呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度时可佩戴自吸过滤式防毒面具 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度时戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防静电工作服 手防护：戴防油手套 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触
泄漏处理	切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿工作服。尽可能切断泄漏源，将溢漏液收集在有盖容器中，用沙子或惰性吸收剂吸收残液并转到安全场所。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间或环境中。
储运	包装标志：易燃气体 包装方法：铁桶或散装 储运条件：储存于阴凉、通风的仓库内或储罐，远离热源、火种，与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。运输途中应防爆晒、防高温，中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车、船必须彻底清洗，并不得装运其它物品。般运输时配装位置应远离卧室、厨房，并与船舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶

汽油的危险特性：油蒸汽与空气形成爆炸性混合物；与氧化剂会发生强烈反应；遇明火高热会引起燃烧爆炸。

附件 3.2 重大危险源辨识

江西省万投油品贸易有限公司布城加油站涉及的主要物料（汽、柴油）为危险化学品，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，汽油和柴油属于重大危险源辨识范围。涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

汽油的临界量直接在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）查表为 200 吨，柴油的临界量依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中易燃液体 W5.4 为 5000 吨。

1、储存单元危险化学品重大危险源辨识

该站设置 1 个 50 m³ 0#柴油卧式油罐、1 个 30 m³ 0#柴油卧式油罐、2 个 30m³ 92#汽油卧式油罐，1 个 30 m³ 95#汽油卧式油罐。汽油总量为 90m³；柴油总量为 80m³；汽油相对密度（水=1）：0.70~0.79，取 0.75；柴油相对密度（水=1）：0.82~0.86，取 0.85。

附 3.2-1 重大危险源的辨识表

序号	物质名称	类别	危险物质的量	临界量（t）	辨识结果	备注
			储存量			
1	汽油	火灾、爆炸	67.5t	200	0.3375	
2	柴油	火灾、爆炸	68t	5000	0.0136	
计算		0.3375+0.0136=0.3511<1，不构成重大危险源				

3、生产单元危险化学品重大危险源辨识

加油站有汽油加油枪 16 支，加油机本身不储存油，仅加油枪及其管道内存有少量油，其加油枪为潜油泵枪，只有管道内少量的油品，总含量不足 0.1t；柴油加油枪 8 支，其加油枪为潜油泵枪，只有管道内少量的油品，总含量不足 0.1t。按每台加油机加油枪同时对车辆加油作业，按每台小型汽车的油箱为 50L 计，16 支汽油枪 $0.05 \times 0.75 \times 16 = 0.6t$ ，而柴油加油机按每台车辆的油箱为 200L 计，8 支柴油枪 $0.2 \times 0.85 \times 8 = 1.36t$ 。

序号	物质名称	类别	危险物质的量	临界量（t）	辨识结果	备注
			在线单元及车内油箱量			
1	汽油	火灾、爆炸	0.6t	200	0.003	
2	柴油	火灾、爆炸	1.36t	5000	0.000272	
计算		0.003+0.000272=0.003272<1，不构成重大危险源				

经计算：该加油站危险化学品储存量和在线生产单元没有超过 GB18218-2018 标准规定的临界量，因而不构成危险化学品的重大危险源。

附件 3.3 特殊危险化学品和危险工艺辨识

1、易制毒化学品辨识

按照《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 445 号，2018 年国务院令 第 703 号修改）进行辨识，本项目不涉及易制毒化学品。

2、监控化学品辨识

根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令 第 588 号修订)和《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令 第 52 号）辨识，本项目不涉及监控化学品。

3、剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2015 版）辨识，本项目经营的危险化学品不是剧毒化学品。

4、高毒化学品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142 号）进行辨识，本项目经营的汽油、柴油均不属于高毒物品。

5、易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）进行辨识，本项目经营的危险化学品不属于易制爆危险化学品。

6、特别管控危险化学品辨识

按照《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部 [2020] 3 号进行辨识，本项目中的汽油使用特别管控危险化学品。

7、重点监管危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》

(原安监总管三〔2011〕95号)、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》(原安监总厅管三〔2011〕142号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(原安监总管三〔2013〕12号),项目涉及的汽油被列入重点监管的危险化学品名录。

8、重点监管的危险工艺辨识结果

依据《首批重点监管的危险化工工艺目录》、《第二批重点监管的危险化工工艺目录》,该项目储存经营过程中未涉及重点监管的危险工艺。

附件 3.4 主要危险、有害因素辨识

一、火灾、其它爆炸

1、易燃易爆物质

该项目涉及汽油、柴油等均具有可燃性,属易燃易爆物质。该项目涉及以上危险化学品的储罐区、加油作业区以及装卸过程等,均存在火灾、爆炸的危险,是防燃防爆重点。

2、经营过程发生火灾爆炸的途径

①在经营过程中如发生泄漏,遇点火源,就会产生火灾;站区内油蒸汽积聚,遇点火源,就会产生火灾爆炸。②易燃液体在工艺管道内流动时易产生静电,如防静电设施失效积聚的静电放电,可引起火灾爆炸。③槽车卸油时,罐内易燃蒸汽呼出量很大,如现场通风不良积聚在储罐上方,遇火源可引起火灾爆炸。④加油作业时,储罐内液位下降,大量空气补充进入罐内,形成爆炸性混合气体,遇火源可发生爆炸。⑤储罐计量装置失灵或操作不当,造成超量充装,冒罐引起外溢;高温膨胀引起外溢;遇火源可引发火灾爆炸、中毒等事故。

⑥储罐进料设计不合理或直接从储罐顶部进料，产生静电可引发火灾爆炸。⑦加油管道、加油机防静电失效，静电电压积聚较高时，可引发火灾爆炸。⑧电力电缆的火灾危险：该项目设有一定量的电力电缆，这些电缆分别连接着各个电气设备。电缆自身故障产生的电弧、附近发生着火、短路或超负荷等可引起电力电缆火灾。⑨电气设备、材料的火灾危险：由于电气设备过载、短路、过负荷、老化、因散热不良、三线二相运行、保护装置失效、维护不好、粉尘堆积可引发火灾。⑩发电机房储油泄漏遇静电或明火易发生火灾，充电车辆电池故障或外界原因如高温、潮湿短路、充电设备故障等可能引发充电车辆起火。

3、引火源的种类

①管理松懈违章操作产生点火源；②明火，包括检修动火、生活用火、违章吸烟等；③雷击，无避雷接地设施或接地设施失效等；④检修、操作时使用的工具产生的摩擦、撞击火花，车辆尾气管未带阻火器；⑤静电，包括液体流动产生的静电和人体静电以及设备运行中产生静电；⑥流散杂电能，如在防爆区域违规接打电话或微信支付等；⑦电火花，包括站区内防爆电器的失效产生的电火花、设备接地不良产生的电火花、电器电路不规范而产生的电火花等；⑧外来人员带来的点火源；⑨外界高温；⑩水泵电机起火、充电车辆起火、发电机房储油间起火或相邻处起火；⑪不按规定着装产生的点火源，如化纤服饰产生的静电、铁钉鞋摩擦地面等。

二、触电

触电是由于电流及其转换成的其它形式的能量造成的事故。

加油站电气设备的设置应根据不同区域的防爆分区选用不同的防爆电气，爆炸危险区采用防爆电气。当罩棚有效高度 $>4.5\text{m}$ 时，罩棚下照明灯可选防护

型灯具。站房内可选一般型电气。一旦选型不当，就会埋下隐患，甚至发生事故。另外防护设施缺陷或不严格遵守操作规程，或者开关线路等电气材料本身存在缺陷、绝缘性能下降、设备保护接地失效、工作人员违章作业、非专业人员违章操作、个人防护缺陷、静电接地装置缺失等均有可能造成触电伤害事故。

雷击、雷电是雷云之间或雷云对地面放电的一种自然现象，水汽蒸发形成积云，云中水滴受强烈气流的摩擦产生电荷，由静电感应带电云层在大地表面感应出异性电荷，当电场强度达到一定值时即发生放电。放电瞬间产生高热，使空气急剧膨胀，产生冲击波、闪光和强噪声，从而破坏建筑物、电气设备、油罐，造成人、畜伤亡，加油站必须采取有效措施进行防护。为了防止雷电火花进入油罐，在通气管管口上一定要设置阻火器。与此同时，放电瞬间产生极强的感性电效应，使金属容器、管线等金属体产生感应电流，引起火灾，亦应重视。

另外站内配有柴油发电机、消防水泵、充电桩和箱式变压器，在操作时如违反操作规程、设备缺陷或金属外壳未接地，可能发生触电事故。

三、车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行使中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。通常可因道路不良、视线不良、缺少行车安全警示标志、限速标志和道路指示以及车辆或驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。

加油站成品油的运进均使用汽车作为运输工具。站区的道路连着储罐区、加油区、办公区，如果汽车速度较快、制动失灵、司机疏忽大意等时，可能发生车辆伤害的危险性。

进站加油的各种运输车辆特别是超高超重超长的运输车可能发生碰撞、伤人、伤物事故。充电桩和停车位处车辆进出，如操作不当或人员大意亦可能发生车辆伤害事故。

四、高处坠落

加油站的站房的屋顶、罩棚在施工、维修、更换照明灯等项操作如有不慎有可能发生高空坠落和高空落物的伤害事故。

五、坍塌

该加油站上设置有钢网结构的轻质罩棚，如果安装质量不符合要求，或在设计时强度不够，可能会发生坍塌事故，2008年南方大雪，造成了许多加油站罩棚坍塌。如遇到连续强降雨天气或者周边施工引起土质松动，可能造成边坡坍塌。

六、中毒窒息

1、物料的危害特性

汽油主要作用于中枢神经系统。可引起头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调；高浓度吸入出现中毒性脑病；极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。长期接触可致神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。

柴油可致急性肾脏损害，可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎；柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

2、中毒与窒息的途径

①进入油罐等受限空间检修，如置换不彻底，通风不良，造成氧含量不足，可引起人体中毒与窒息；紧急状态抢修，作业场所有害物质浓度超高也可引起

窒息事故发生。②在有毒环境下进行作业或抢险时，未按规定使用防毒用品，可能造成人员中毒。③在有毒物场所进行检修作业，无监护人员或监护人员失职，可因施救不及时造成人员的中毒。④人员中毒后，应急救援不合理或方法不当，可造成救援人员的相继中毒，导致中毒事故的扩大。

3、站内有消防水池，消防水池为密闭性，仅顶部设有观察井，如人员违规进入会发生中毒窒息事故。充电车辆起火产生的浓烟会导致营救人员或撤离不及时人员中毒窒息。

七、机械伤害

机械作业中危险性较大、使用频率较高的机械设备。例如在加油站常见的各类泵或发电机等相关传动设备，常用检修设备等典型机械的作业具有一定风险。风险的产生与设备工作原理和工作状态有关。

机械伤害事故的主要原因为：机械设备防护措施不到位或防护装置缺陷、设备故障或机械设备超负荷运转或未及时坚持修理、人员违章操作等。

常见机械伤害有：与运动零件接触伤害如绞缠与卷咬、夹挤与冲压、飞出物的打击伤害、倾翻的打击、刺割、刮碰、撞击伤害、磕拌与跌伤。

八、物体打击

检修时需要使用较多金属工具，如果工具使用或放置不当，可能从高处落下。设备受腐蚀严重，强度不够，其部件从高处落下也会造成物体打击。如果检修人员未戴好安全帽也容易遭受物体打击。加油枪未放置好或者受到外力拖拽，可能造成人员受到物体打击的伤害

九、淹溺

站内建有 108m³ 消防水池，如果人员违规进入池内，或在巡查时不慎跌

入，会发生淹溺事故。

十、灼烫

人员如不慎触摸高温设备，易发生灼烫事故。站内可产生高温的设备有柴油发电机和水泵。

十一、噪声危害

噪声伤害主要表现在早期可引起听觉功能敏感性下降，引起听力暂时性位移，继而发展到听力损失，甚至造成耳聋，或引起神经衰弱，心血管病及消化系统等疾病的高发。噪声干扰影响信息交流，听不清谈话或信号，促使误操作发生率上升，甚至引发工伤事故。

加油车辆的进出的发动机声音、汽车的喇叭声、加油机的马达声、水泵运转是形成噪声的重要声源。

十二、高温热辐射

高温作业主要是夏季气温较高，湿度高引起，该项目所在地极端最高气温达 40℃，年平均相对湿度可达到 80%。

该项目无生产性热源。但是，作业场所如果通风不良就会形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境下劳动，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。高温使劳动效率降低，增加操作失误率，影响人体的体温调节和水盐代谢及循环系统等；高温还可以抑制中枢神经系统，使工人在操作过程中注意力分散，肌肉工作内能力降低，从而导致工伤事故。

夏季其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周

围物体二次辐射源的附加加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

另外寒冷的冬季，如防护措施不到位，也易造成作业人员冻伤、滑跌的可能。

十三、清罐作业

油罐清罐作业是一项典型的受限空间作业类型，涉及多种潜在的高风险，需进行全面的危险分析并采取严格的安全措施。以下是主要危险点及防控措施：

1) 主要危险因素分析

(1) 有毒有害气体

风险：残留油气（苯、硫化氢等）可能导致中毒、窒息。

典型事故：未检测气体浓度即进入，引发急性中毒。

(2) 火灾爆炸

风险：油气与空气混合形成爆炸性环境，遇静电、明火或火花可能爆炸。

典型事故：使用非防爆工具产生火花引发爆炸。

(3) 缺氧环境

风险：密闭空间氧气不足（<19.5%），导致窒息。

(4) 物理伤害

风险：滑倒、坠落、物体打击（如残留物坍塌）。

典型事故：未固定罐内爬梯导致坠落。

（5）化学品接触

风险：残留油泥、化学清洗剂腐蚀皮肤或吸入危害。

（6）机械伤害

风险：清罐设备（高压水枪、抽吸泵）操作不当致伤。

2）受限空间防控措施

（1）作业前准备

气体检测：使用四合一检测仪（O₂、LEL、H₂S、CO），持续监测。

隔离与清洗：排空油料，蒸汽/水冲洗，惰性气体置换。

许可证制度：办理密闭空间作业票、动火作业票（如需）。

（2）个人防护（PPE）

防毒面具（全面罩）、供气式呼吸器（缺氧环境）、防静电服、安全绳。

（3）防爆措施

使用铜制工具、防爆照明，禁止携带火种，设备接地防静电。

（4）通风

强制通风（轴流风机）确保空气流通。

（5）应急准备

罐外设监护员，配备应急呼吸器、灭火器、救援三角架。

（6）培训与演练

作业人员需接受密闭空间、应急救援专项培训。

附件 4 评价依据

附件 4.1 法律

- 1) 《中华人民共和国安全生产法》主席令第 70 号，2014 年第 13 号修改，2021 年第 88 号修改；
- 2) 《中华人民共和国消防法》主席令第 6 号，2021 年第 81 号令修改；
- 3) 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令[2013]第 4 号；
- 4) 《中华人民共和国突发事件应对法》主席令[2007]69 号发布，主席令[2024]25 号修订；
- 5) 《中华人民共和国水污染防治法》主席令[2017]第 70 号修改；
- 6) 《中华人民共和国劳动法》主席令第 28 号，[2018 年]第 24 号修正；
- 7) 《中华人民共和国职业病防治法》主席令[2011]第 52 号，2018 年第 24 号令修订；
- 8) 《中华人民共和国环境保护法》主席令[2014]第 9 号；
- 9) 《中华人民共和国气象法》主席令第 23 号，[2016 年]第 57 号令修订；
- 10) 《中华人民共和国道路交通安全法》主席令〔2003〕第 8 号，2021 年第 81 号令修改；
- 11) 《中华人民共和国固体废物污染防治法》主席令〔2004〕第 31 号，2020 年第 43 号令修订；
- 12) 《中华人民共和国大气污染防治法》主席令第 32 号，[2018 年]第 16 号修改；
- 13) 《中华人民共和国噪声污染防治法》主席令[2021 年]第 104 号。

附件 4.2 行政法规

- 1) 《地质灾害防治条例》国务院令[2003]第 394 号；
- 2) 《劳动保障监察条例》国务院令[2004]423 号；
- 3) 《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令[2007]第 493 号；
- 4) 《特种设备安全监察条例》国务院令[2009]第 549 号；
- 5) 《工伤保险条例》国务院令[2010]586 号；
- 6) 《电力设施保护条例》国务院令[2011 修订]239 号；
- 7) 《监控化学品管理条例》国务院令[2011 年修订]588 号；
- 8) 《公路安全保护条例》国务院令[2011]第 593 号；
- 9) 《女职工劳动保护特别规定》国务院令[2012 年]第 619 号；
- 10) 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第 352 号；
- 11) 《危险化学品安全管理条例》国务院令[2002]第 591 号，[2013 年]第 645 号令修订；
- 12) 《易制毒化学品管理条例》国务院令 445 号，[2018 年修订]703 号，国办函[2021]58 号；
- 13) 《生产安全事故应急条例》国务院令[2019]第 708 号；
- 14) 《中华人民共和国道路运输条例》国务院令[2004]第 406 号，国务院令[2023]第 764 号第 5 次修订。

附件 4.3 部门规章

- 1) 《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安监总局令[2009]

第 21 号)；

2) 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》(原国家安全监管总局令第 79 号)；

3) 《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安监总局令第 55 号，79 号令修改)；

4) 《生产经营单位安全培训规定》(原国家安监总局令第 3 号，80 号令修改)；

5) 《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安监总局 88 号令，应急管理部第 2 号令(2019 年修改))；

6) 《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》(工业和信息化部令第 48 号)；

7) 《产业结构调整指导目录(2024 年本)》(2023 年 12 月 27 日国家发展改革委令第 7 号公布)

8) 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》安监总局令[2010]第 36 号，77 号令修改

9) 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局令[2012]第 45 号，79 号令修改

10) 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安监总局令第 40 号，2015 年修订

11) 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令第 52 号

附件 4.4 规范性文件

1) 《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142 号)；

- 2) 《国务院关于进一步加强对消防工作的意见》（国发[2006]15号）；
- 3) 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化（2007）255号
- 4) 《国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）；
- 5) 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》工业和信息化部工产业[2010]第122号
- 6) 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（原安监总厅管三〔2011〕142号）；
- 7) 《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原安监总管三[2011]95号
- 8) 《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》；
- 9) 《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》；
- 10) 《第二批重点监管危险化学品名录》安监总管三[2013]12号
- 11) 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（原安监总管三〔2014〕68号）；
- 12) 《国家安全监管总局办公厅关于印发落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（原安监总厅科技〔2015〕43号）；
- 13) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；
- 14) 《关于开展油气等危险化学品罐区专项安全大检查的通知》（安委办[2015]89号）；

15) 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(原安监总科技〔2015〕75号)；

16) 《企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》(原安监总办〔2015〕27号)；

17) 《危险化学品目录(2015版)》原国家安监总局等十部委公告[2015]第5号，公告[2022]第8号调整

18) 《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》(安委〔2016〕7号)；

19) 《危险化学品安全综合治理方案》(国办发〔2016〕88号)；

20) 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》(原安监总厅管三〔2016〕8号)；

21) 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年第一批)的通知》(原安监总科技〔2016〕137号)；

22) 《关于推广先进与淘汰落后安全技术装备目录(2017年)的公示》国家安全监管总局规划科技司 2017年11月6日

23) 《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录(第二批)》国家安全生产监督管理总局、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部公告 2017年第19号

24) 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》(安委办〔2017〕29号)；

25) 《关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》(安委办〔2017〕7号)；

26) 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准

（试行）》（原安监总管三〔2017〕121号）；

27) 《关于加快推进加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（环办水体函〔2017〕1860号）。

28) 《易制爆危险化学品名录》（公安部2017年5月11日颁布）

29) 《油气罐区防火防爆十条规定》安监总局发〔2017〕15号

30) 《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急〔2018〕19号）；

31) 《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）；

32) 《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2015〕124号，2018年修订）；

33) 《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》（应急〔2019〕78号）；

34) 《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》厅字〔2020〕3号；

35) 《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）；

36) 《应急管理部办公厅关于印发<有限空间作业安全指导手册>和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号）；

37) 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅〔2020〕38号）；

- 38) 《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部公告 2020 年第 3 号, 2020 年 5 月 30 日公布);
- 39) 《各类监控化学品名录》(工业和信息化部令[2020]第 52 号);
- 40) 《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》(应急〔2021〕61 号);
- 41) 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136 号);
- 42) 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录(2015 版)实施指南(试行)的通知》(原安监总厅管三〔2015〕80 号, 应急厅函〔2022〕300 号修改);
- 43) 《中国严格限制的有毒化学品名录》(生态环境部、商务部和海关总署联合公告[2023]32 号);
- 44) 《国务院安全生产委员会关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026 年)>的通知》(安委[2024]2 号)

附件 4.5 地方性文件

- 1) 《江西省安全生产条例》(2007 年 3 月 29 日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过; 2023 年 7 月 26 日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订);
- 2) 《江西省消防条例》(2020 年 11 月 25 日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过);
- 3) 中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》的通知;
- 4) 《江西省应急管理厅办公室关于开展危险化学品安全风险评估诊断

分级等三项工作的通知》（赣应急办字〔2020〕53号）；

5) 《江西省安委会关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”工作方案的通知》（赣安〔2021〕2号）；

6) 《江西省化工企业安全生产五十条禁令》（原赣安监管二字〔2013〕15号）；

7) 《江西省安全生产监督管理局关于贯彻〈危险化学品经营许可证管理暂行办法〉的通知》（原赣安监管二字〔2013〕14号）；

8) 《关于进一步加强防雷安全管理工作的意见》（赣安办字[2010]31号）；

9) 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令[2018]第238号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）；

10) 《江西省环境保护厅关于加快推进加油站地下油罐更新改造工作的函》（赣环水函〔2017〕28号）

11) 《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》

赣应急字〔2021〕100号

12) 《江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知》

赣应急办字〔2023〕111号

附件 4.6 标准、规范

1) 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）；

2) 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

3) 《化工企业腐蚀环境电力设计规程》（HG/T20666-1999）；

4) 《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）；

- 5) 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
- 6) 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；
- 7) 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）；
- 8) 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；
- 9) 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）；
- 10) 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；
- 11) 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；
- 12) 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；
- 13) 《安全色》（GB2893-2008）；
- 14) 《职业安全卫生术语》（GB/T15236-2008）；
- 15) 《危险化学品储罐区作业安全通则》（AQ3018-2008）；
- 16) 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）；
- 17) 《危险货物包装标志》（GB190-2009）；
- 18) 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
- 19) 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
- 20) 《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）；
- 21) 《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）；
- 22) 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
- 23) 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）；
- 24) 《双层罐渗漏检测系统》（GB/T 30040-2013）；
- 25) 《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-2014）；
- 26) 《建筑设计防火规范》（2018 年版）（GB50016-2014）；
- 27) 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；
- 28) 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
- 29) 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016 年局部修订）；
- 30) 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

- 31) 《燃油加油站防爆安全技术》 (GB/T 22380-2017) ;
- 32) 《燃油加油站防爆安全技术 第 1 部分: 燃油加油机防爆安全技术要求》 (GB/T 22380.1-2017) ;
- 33) 《油气回收装置通用技术条件》 (GB/T 35579-2017) ;
- 34) 《油气回收系统防爆技术要求》 (GB/T 34661-2017) ;
- 35) 《车用柴油》 (GB 19147-2016/XG1-2018) ;
- 36) 《车用汽油》 (GB17930-2016)
- 37) 《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2018) ;
- 38) 《工业场所有害因素职业接触限值 第一部分: 化学有害因素》 (GBZ2.1-2019) ;
- 39) 《工业场所有害因素职业接触限值 第二部分: 物理因素》 (GBZ2.2-2007) ;
- 40) 《燃油加油站防爆安全技术 第 2 部分: 加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》 (GB/T 22380.2-2019) ;
- 41) 《燃油加油站防爆安全技术 第 3 部分: 剪切阀结构和性能的安全要求》 (GB/T 22380.3-2019) ;
- 42) 《工业金属管道设计规范 (2008 年版)》 (GB501316-2000) ;
- 43) 《油气回收系统工程技术导则》 (Q/SH 0117-2007) ;
- 44) 《钢制常压储罐 第一部分: 储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》 (AQ3020-2008) ;
- 45) 《液体石油产品静电安全规程》 (GB13348-2009) ;
- 46) 《加油站服务技术规范》 (SB/T10591-2011) ;
- 47) 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》 (GB30077-2023) ;
- 48) 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》 (AQ/T3050-2013) ;
- 49) 《汽车加油站防雷装置检测技术规范》 (DB36/T720-2013) ;
- 50) 《化工企业安全卫生设计规定》 (HG20571-2014) ;

- 51) 《仓储场所消防安全管理通则》(XF 1131-2014) ;
 - 52) 《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》(SH/T 3178-2015) ;
 - 53) 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》(GB18265-2019) ;
 - 54) 《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》(GB/T51344-2019) ;
 - 55) 《生产安全事故应急演练基本规范》(YJ/T9007-2019) ;
 - 56) 《个体防护装备配备规范 第1部分:总则》(GB 39800.1-2020) ;
 - 57) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020) ;
 - 58) 《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020) ;
 - 59) 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) ;
 - 60) 《加油(气)站油(气)储存罐体阻隔防爆技术要求》(AQ/T3001-2021) ;
 - 61) 《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022) ;
 - 62) 《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022) ;
 - 63) 《生产安全事故隐患排查治理体系建设通则》(DB36/T 1392-2021) ;
 - 64) 《生产安全风险分级管控体系建设通则》(DB36/T 1393-2021) ;
 - 65) 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) ;
 - 66) 《消防设施通用规范》(GB 55036-2022) ;
 - 67) 《电动汽车充电站设计标准》(GBT50966-2024)
- 其他未列的标准及法规。

附件 5 企业提供的资料附件

- 1、《营业执照》
- 2、《江西省企业投资项目备案凭证》
- 3、《不动产权证》

- 4、《关于对布城加油站规划确认的通知》
- 5、《关于万载县龙湖加油站、布城加油站网点规划确认延期的批复》
- 6、《建设用地规划许可证》
- 7、《建设工程规划许可证》
- 9、《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》
- 10、《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》
- 11、《特殊建设工程消防验收意见书》
- 10、SF 双层油罐产品合格证
- 11、管道及潜油泵合格证
- 12、加油机产品合格证书
- 13、双层罐/管道泄漏检测仪产品合格证
- 14、智能液位仪产品合格证
- 15、《江西省雷电防护装置检测报告》
- 16、《防静电接地装置检测报告》
- 17、《工程竣工验收报告》
- 18、主要负责人和安全管理人員资格证
- 19、应急预案备案登记表
- 20、成立安全生产领导小组文件
- 21、安全生产责任制度
- 22、安全管理制度目录
- 23、安全操作规程及作业指导书目录
- 24、工伤保险及安全生产责任保险单

- 25、培训及应急演练记录
- 26、设计施工监理单位资质
- 27、评价整改建议、整改回复、复查意见
- 28、设计变更总平面布置图
- 29、总平布置图（竣工图）